

Instrucciones de sustitución del sensor

Los productos iDimension LTL, LTL-XL, PWD e iDimension Flex utilizan sensores remotos IFM® para medir las dimensiones de la carga. Sustituya los sensores defectuosos por el sensor de la lista de piezas de recambio del dimensionador que corresponda al producto.

Retirar el sensor

1. Retire los cables de alimentación y Ethernet del sensor.
2. Afloje el perno del soporte de la barra.

 **NOTA:** Deje la barra sujeta al soporte del blindaje.

3. Retire el conjunto del sensor IFM y el soporte de la barra que está montado en el blindaje.

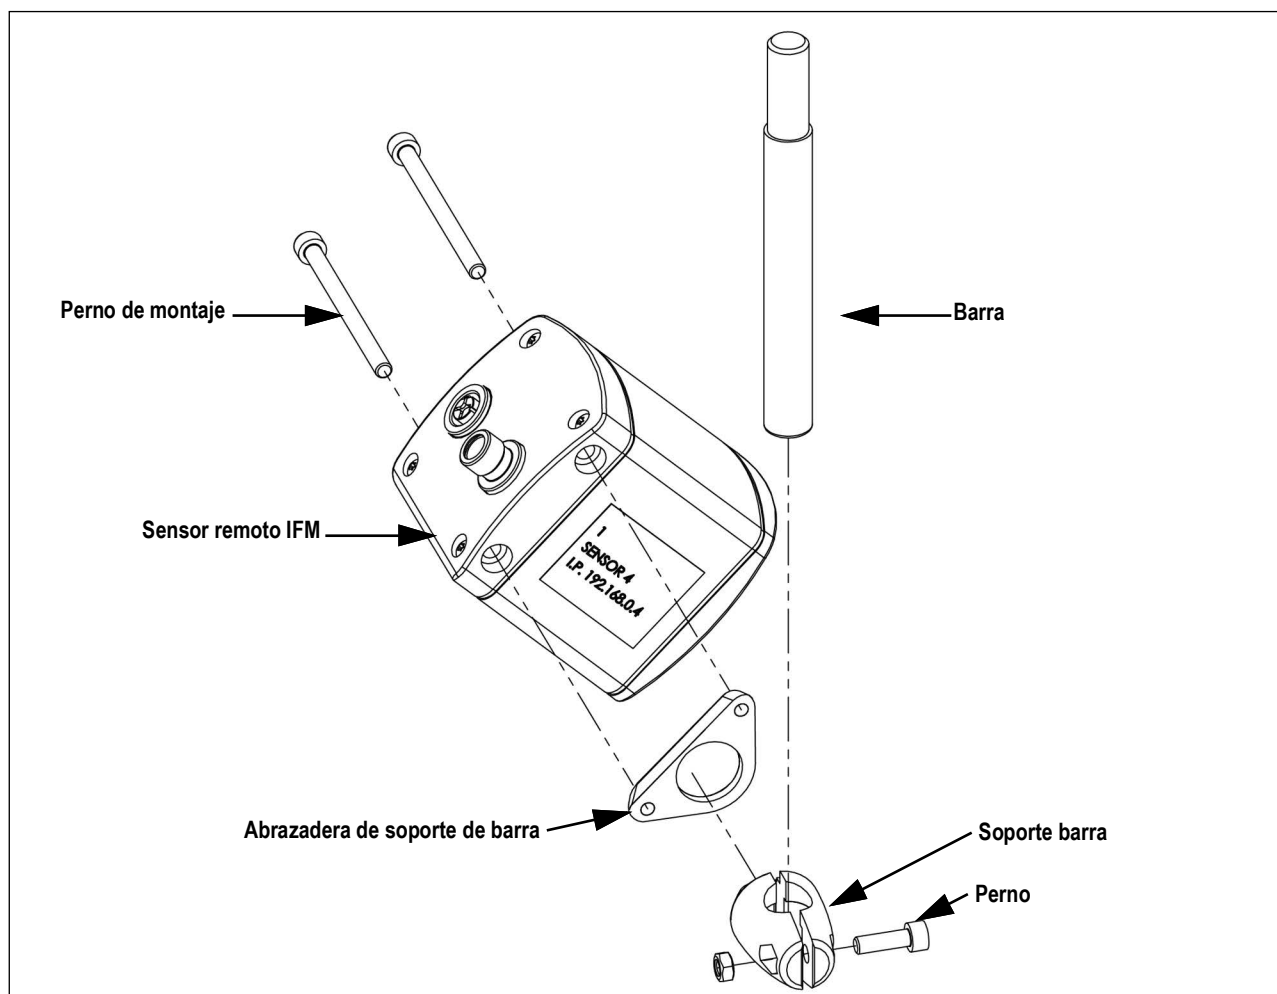


Figura 1. Conjunto del sensor remoto IFM

4. Retire el soporte de la barra de la abrazadera.
5. Retire la abrazadera del soporte de montaje del sensor siguiendo las instrucciones del sensor remoto IFM suministradas con la unidad.

Sustituir el sensor

1. Fije la abrazadera del soporte de montaje del sensor al sensor siguiendo las instrucciones del sensor IFM remoto suministradas con la unidad.
2. Inserte las dos mitades del soporte de barra en la abrazadera..
3. Deslice la barra en el soporte de barra.
4. Apriete el perno para fijar la barra.

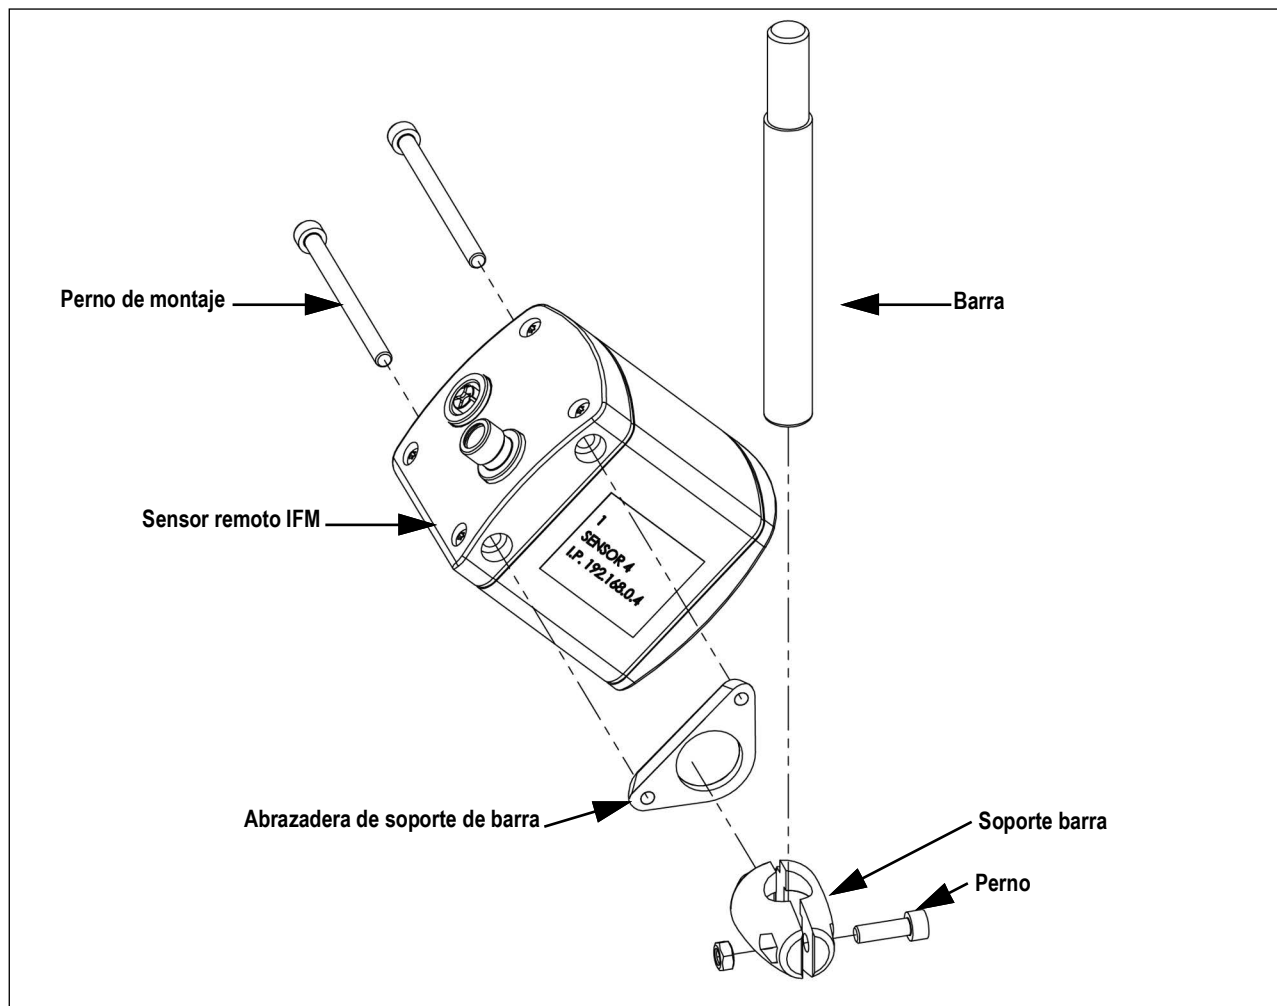


Figura 2. Conjunto del sensor remoto IFM



NOTA: Oriente el sensor hacia abajo con el conector de alimentación apuntando hacia el blindaje del sensor.

5. Conecte los cables de alimentación y Ethernet al sensor.

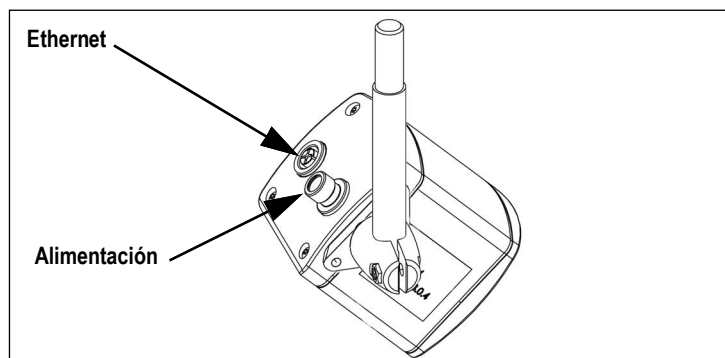


Figura 3. Cableado del sensor remoto IFM

Configurar el sensor

Para añadir el sensor instalado a QubeVu Manager, realice el siguiente procedimiento:

1. Seleccione  **Admin Tools** en el menú **QubeVu Manager**.

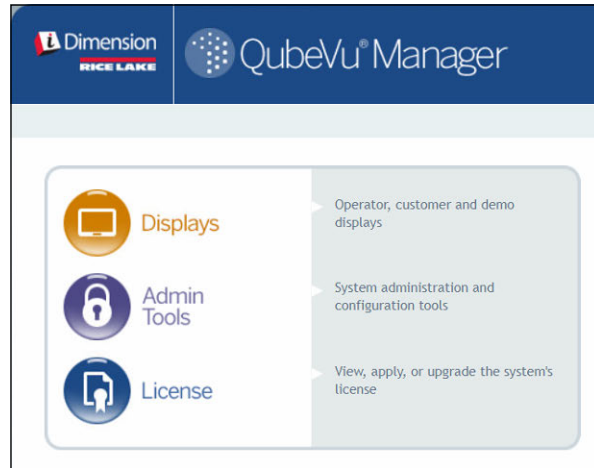


Figura 4. Página de inicio de QubeVu Manager

2. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de QubeVu Manager. Introduzca las credenciales de la cuenta.



NOTA: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin y contraseña.

3. Seleccione  **Setup** en el menú **Admin Tools** (Herramientas de administración).



Figura 5. Menú Admin Tools (Herramientas de administración)

4. Seleccione  Measurement Settings en el menú **Setup**

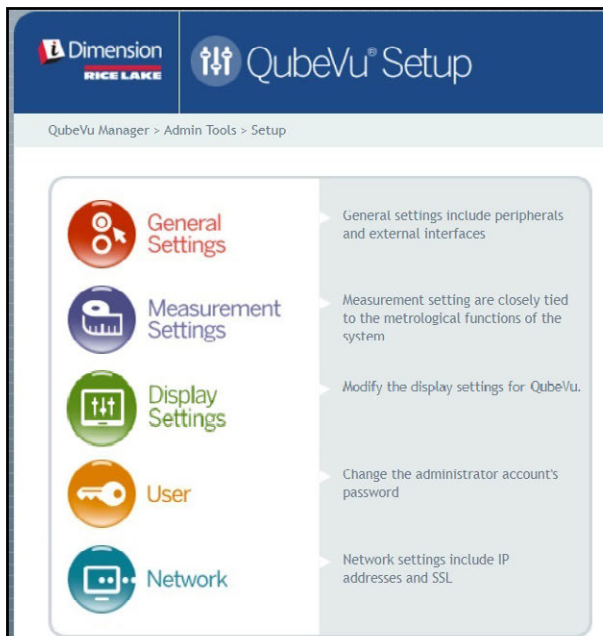


Figura 6. Menú Setup (Configuración)

5. Seleccione la pestaña **Sensor List** (Lista de sensores).

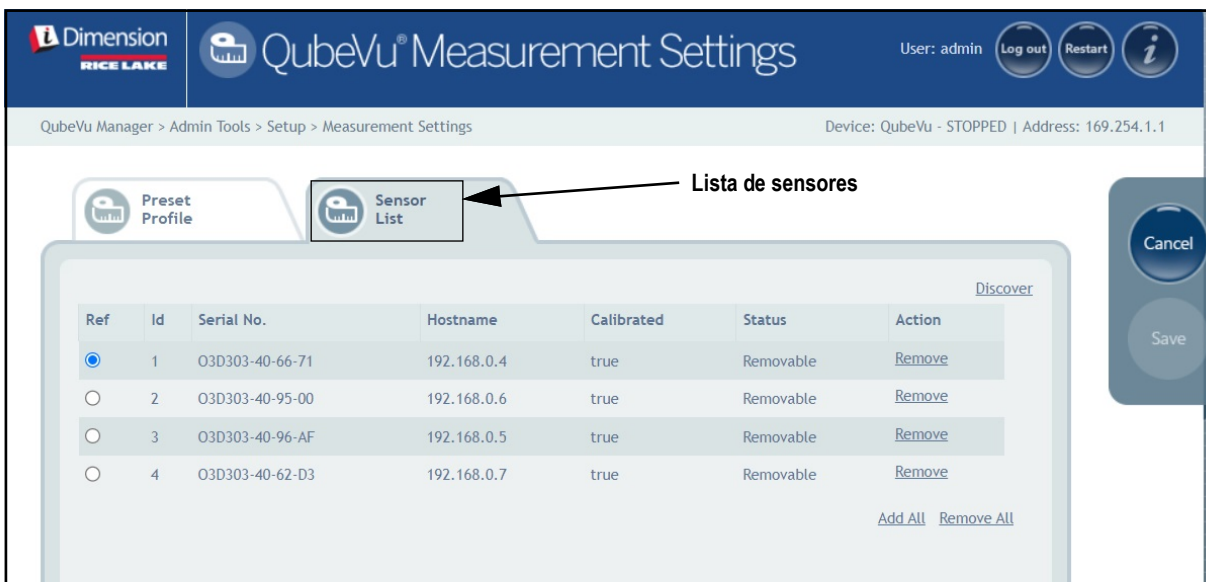


Figura 7. Lista de sensores

6. Seleccione **Discover** (Detectar). El sistema busca nuevos sensores. El estado del sensor que ha sido retirado se muestra como Desconectado. El estado del sensor recién instalado se muestra como **Available** (Disponible).
7. Seleccione **Remove** (Eliminar) para eliminar el sensor desconectado de la lista de sensores.
8. Seleccione **Add** (Agregar) para agregar el sensor recién instalado a la lista de sensores.

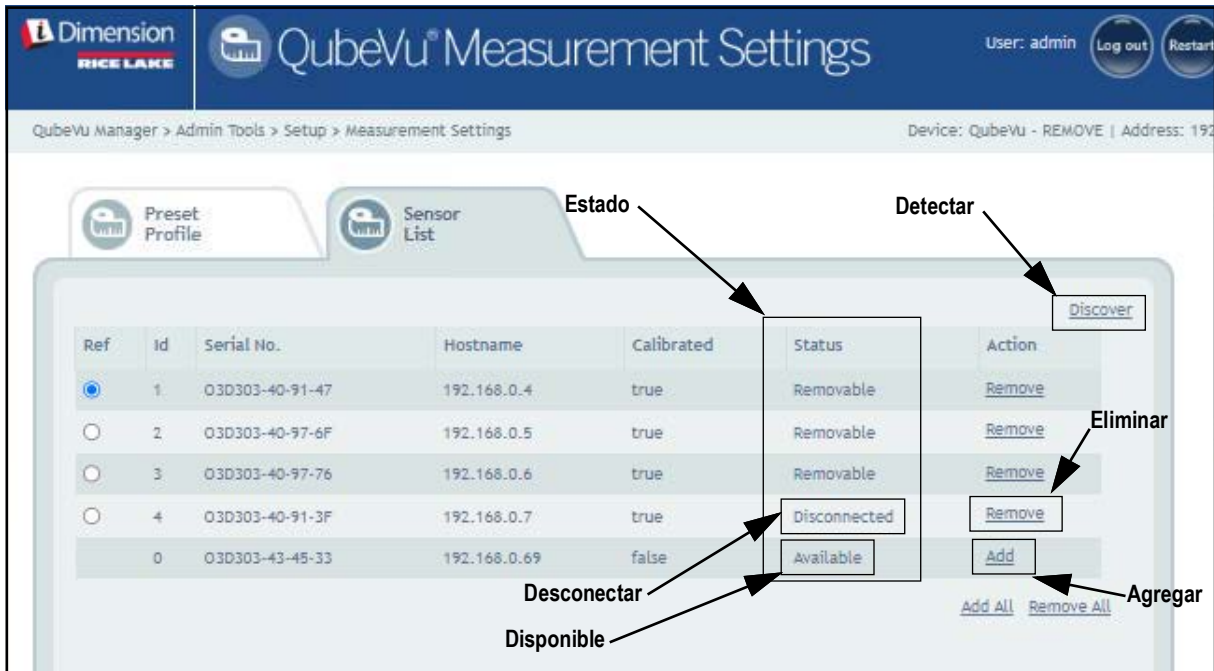


Figura 8. Sensores detectados

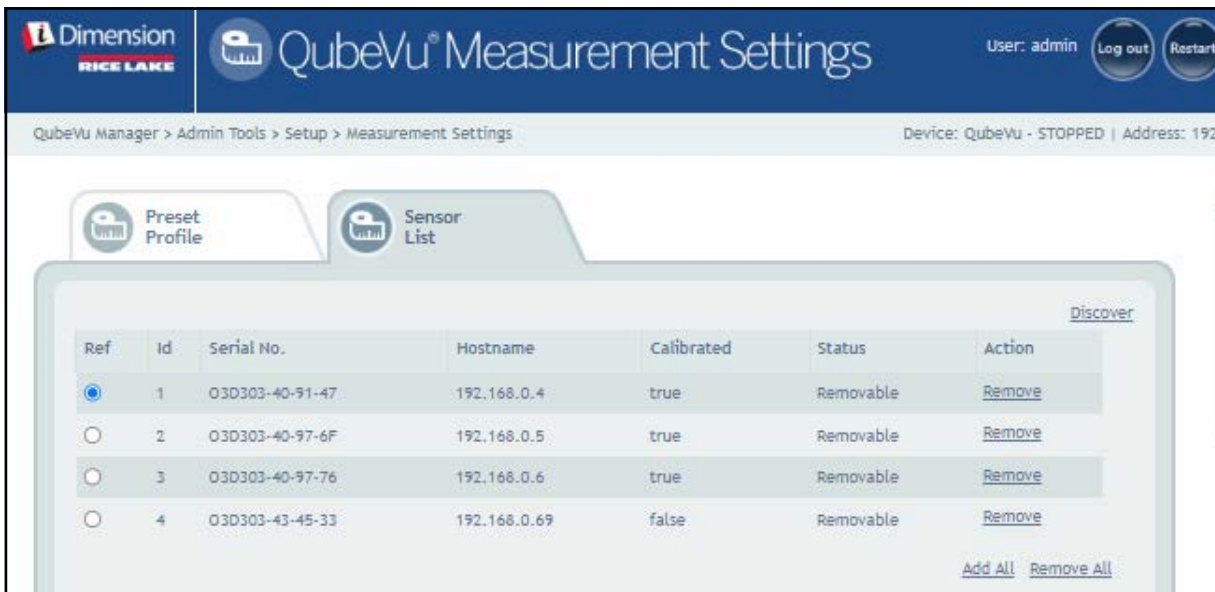


Figura 9. Nuevo sensor agregado y listo para la calibración

9. Calibre los sensores de acuerdo con la Guía del administrador de iDimension QubeVu (PN 223072).



© Rice Lake Weighing Systems Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171