

680 Synergy Plus

Indicateur de poids numérique

Manuel technique



© Rice Lake Weighing Systems. Tous droits réservés.

Rice Lake Weighing Systems® est une marque déposée de
Rice Lake Weighing Systems.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans la présente publication sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Toutes les informations contenues dans le présent document sont, au meilleur de nos connaissances, complètes et exactes au moment de la publication. Rice Lake Weighing Systems se réserve le droit de modifier sans préavis la technologie, les caractéristiques, les spécifications et le design de l'équipement.

Les versions les plus récentes de cette publication, du logiciel, du micrologiciel et de toutes les autres mises à jour produit sont disponibles sur notre site Web :

www.ricelake.com

Table des matières

1.0	Introduction	1
1.1	Sécurité	1
1.2	Conformité FCC	2
1.3	Modes de fonctionnement	2
1.4	Carte en option	2
1.5	Option du RJ45	2
2.0	Installation	3
2.1	Déballage	3
2.1.1	Dimensions du produit	3
2.2	Instructions de montage	4
2.3	Dépose de la plaque arrière	5
2.4	Raccordements de câbles	5
2.4.1	Mise à la terre de blindage de câble	6
2.4.2	Valeurs de couple	7
2.4.3	Câble d'alimentation CA	7
2.4.4	Câble d'alimentation CC	7
2.4.5	Câbles de capteurs de charge	8
2.4.6	Communications série RS-232	8
2.4.7	Communications série RS-485/422	8
2.4.8	Digital I/O (E/S numériques)	9
2.4.9	Communications avec un périphérique Micro USB	9
2.4.10	Ethernet	10
2.5	Carte UC	11
2.5.1	Port de carte en option	11
2.5.2	Cavalier de compensation de capteurs de charge	11
2.6	Fixation de la plaque arrière	12
2.7	Scellage de l'indicateur (en option)	12
2.8	Composants du kit de pièces	13
2.8.1	Modèles 680 version CA	13
2.8.2	Modèles 680 version CC	13
2.9	Pièces de rechange	14
2.9.1	Modèles 680 version CA	14
2.9.2	Modèles 680 version CC	16
3.0	Fonctionnement	18
3.1	Panneau frontal	18
3.2	Voyants LED	19
3.3	Navigation générale	19
3.3.1	Entrée de valeur numérique	19
3.3.2	Entrée alphanumérique	20
3.4	Fonctionnement général de l'indicateur	20
3.4.1	Remise à zéro de la balance	20
3.4.2	Impression d'un ticket	20
3.4.3	Bascule entre les unités	20
3.4.4	Bascule entre le mode de poids brut et le mode de poids net	21
3.4.5	Acquisition de la tare	21



Rice Lake Weighing Systems propose des séminaires de formation technique. Pour consulter les descriptions et connaître les dates des cours, rendez-vous sur la page www.ricelake.com/training ou contactez le service de formation au 715 234 9171.

Table des matières

3.4.6	Suppression de la valeur de tare mémorisée	21
3.4.7	Tare prédéfinie (tare saisie)	21
3.4.8	Affichage d'une tare mémorisée	21
3.4.9	Effacement d'une tare mémorisée	22
3.4.10	Affichage des compteurs d'audit métrologique	22
3.4.11	Affichage de la version juridiquement pertinente	22
3.4.12	Affichage du totalisateur	22
3.4.13	Impression de la valeur du totalisateur	23
3.4.14	Effacer le totalisateur	23
3.4.15	Entrée d'un nouvel identifiant d'unité	23
3.4.16	Affichage et modification de la valeur d'heure	24
3.4.17	Affichage et modification de la valeur de date	24
3.4.18	Affichage des valeurs de points de consigne configurés	25
3.4.19	Réinitialisation de la configuration	25
4.0	Configuration	26
4.1	Commutateur de configuration	26
4.1.1	Cavalier d'audit	27
4.2	Menu principal	27
4.3	Menu Audit	27
4.4	Menu de configuration	28
4.4.1	Configuration – Menu de configuration	28
4.4.2	Configuration – Menu de format	30
4.4.3	Configuration – Menu d'étalonnage	30
4.4.4	Configuration – Menu de communication	31
4.4.5	Configuration – Menu de programme	35
4.4.6	Configuration – Menu Print Format (Format d'impression)	39
4.4.7	Configuration – Menu de format de flux	40
4.4.8	Configuration – Menu Setpoints (Points de consigne)	41
4.4.9	Configuration – Menu Digital I/O (E/S numériques)	45
4.4.10	Configuration – Menu Analog Output (Sortie analogique)	45
4.5	Menu de totalisateur	46
4.6	Menu de tare	46
5.0	Étalonnage	47
5.1	Étalonnage via le panneau frontal	47
5.1.1	Étalonnage de l'intervalle de mesure	47
5.1.2	Étalonnage linéaire	48
5.2	Étalonnages de zéros alternatifs	48
5.2.1	Dernier zéro	48
5.2.2	Zéro temporaire	49
5.2.3	Remise à zéro	49
5.3	Étalonnage via les commandes EDP	49
6.0	Revolution	50
6.1	Connexion à l'indicateur	50
6.2	Enregistrement et transfert des données	50
6.2.1	Enregistrement des données de l'indicateur sur un ordinateur personnel	50



Rice Lake propose en permanence des formations en ligne gratuites sur un grand nombre de sujets liés aux produits. Visitez la page www.ricelake.com/webinars

Table des matières

6.2.2	Téléchargement des données de configuration sur l'indicateur depuis le PC	50
6.3	Mise à jour du micrologiciel	50
7.0	Commandes EDP	51
7.1	Commandes d'enfoncement de touches	51
7.2	Commandes de compte-rendu	52
7.3	Commande de réinitialisation de configuration	52
7.4	Commandes de réglage de paramètre	53
7.5	Commandes de réglages EDP	54
7.5.1	Ports UC	55
7.6	Commandes de réglage Internet	55
7.7	Commandes de réglage de flux	56
7.8	Commandes de fonction	56
7.9	Commandes réglementaires	57
7.10	Commandes de points de consigne	58
7.11	Commandes de formatage d'impression	59
7.12	Commandes d'E/S numériques	59
7.13	Commandes de sortie analogique	59
7.14	Commandes de mode de pesage	59
7.15	Commandes de contrôle de mise en lots	60
8.0	Formatage d'impression	61
8.1	Jetons de formatage d'impression	61
8.2	Personnalisation des formats d'impression	63
8.2.1	Utilisation du panneau frontal	63
8.3	Caractères non lisibles à l'œil nu	63
9.0	Points de consigne	64
9.1	Points de consigne continus et lot	64
9.2	Opérations de lot	66
9.2.1	Commutateur de mise en lots	66
9.3	Exemples de mise en lots	68
9.3.1	Exemple 1	68
9.3.2	Exemple 2	69
10.0	Entretien	70
10.1	Points de vérification d'entretien	70
10.2	Câblage sur site	70
10.3	Conseils de dépannage	70
10.4	Remplacement de la pile	71
10.5	Remplacement de la carte UC	72
11.0	Annexe	73
11.1	Messages d'erreur	73
11.1.1	Messages d'erreur affichés	73
11.2	Commande ZZ EDP	73
11.3	Format de sortie de (flux de) données continues	74
11.3.1	Format de flux Rice Lake Weighing Systems (RLWS)	74
11.3.2	Format de flux Cardinal (cardnal)	74



Rice Lake Weighing Systems propose des séminaires de formation technique. Pour consulter les descriptions et connaître les dates des cours, rendez-vous sur la page www.ricelake.com/training ou contactez le service de formation au 715 234 9171.

Table des matières

11.3.3	Format de flux Avery Weigh-Tronix (wtronix)	75
11.3.4	Format de flux Mettler Toledo (toledo)	75
11.4	Jetons de format de flux	76
11.5	Prise en charge de l'audit métrologique	78
11.6	Facteurs de conversion pour unités secondaires	78
11.7	Filtrage numérique	78
11.7.1	Filtre numérique à moyenne mobile (AVGONLY)	78
11.7.2	Filtre adaptatif (ADPONLY)	79
11.7.3	Filtre d'amortissement (DMPONLY)	80
11.8	Fonctions du mode de réglementation	80
11.9	Tableau des caractères ASCII	81
11.10	Caractères affichés sur l'écran du panneau frontal	82
12.0	Conformité	83
13.0	Caractéristiques	84



Rice Lake propose en permanence des formations en ligne gratuites sur un grand nombre de sujets liés aux produits. Visitez la page www.ricelake.com/webinars

1.0 Introduction

Ce manuel est destiné à être utilisé par les techniciens de service responsables de l'installation et de l'entretien des indicateurs de poids numérique 680.

La configuration et l'étalonnage de l'indicateur peuvent être réalisés à l'aide de l'utilitaire de configuration Revolution® ou des touches du panneau frontal de l'indicateur. Reportez-vous à la [Section 4.0 page 26](#) et à la [Section 5.0 page 47](#) pour obtenir des informations sur la configuration et l'étalonnage.



Les manuels et du matériel supplémentaire sont disponibles sur le site Web de Rice Lake Weighing Systems, à l'adresse suivante : www.ricelake.com

Les informations relatives à la garantie sont disponibles sur le site Web, à l'adresse suivante : www.ricelake.com/warranties

1.1 Sécurité

Définition des signaux de sécurité :



Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles. Inclut les risques résultant d'une dépose des protections.



Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles. Inclut les risques résultant d'une dépose des protections.



Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut être à l'origine de blessures légères ou modérées.



Indique des informations sur les procédures qui, si elles ne sont pas observées, peuvent entraîner l'endommagement de l'équipement, des données ou la perte de ces dernières.

Sécurité générale



Veillez à lire le présent manuel et bien comprendre toutes les instructions avant d'intervenir sur cet équipement et de le faire fonctionner. Le non-respect des instructions ou des avertissements peut être à l'origine de blessures ou de mort. Pour obtenir des manuels de remplacement, contactez un revendeur Rice Lake Weighing Systems.



Le non-respect de ces instructions peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles.

Certaines procédures décrites dans le présent manuel nécessitent une intervention à l'intérieur du boîtier de l'indicateur. Ces procédures doivent être exclusivement réalisées par un personnel d'entretien qualifié.

Avant d'ouvrir l'unité, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur.

Ne laissez pas de jeunes enfants (mineurs) ou des personnes inexpérimentées utiliser cet appareil.

N'utilisez pas l'appareil si le boîtier n'est pas parfaitement assemblé.

N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que le pesage.

Ne placez pas vos doigts dans les fentes ou aux éventuels points de pincement.

N'utilisez pas ce produit en cas de fissuration de l'un des composants.

Ne dépassez pas les spécifications nominales de l'appareil.

Connectez l'unité uniquement à un équipement certifié conforme CEI 60950, CEI 62368, CEI 61010 ou similaire.

Ne modifiez pas, n'altérez pas et ne démontez pas l'appareil.

Ne retirez pas et ne masquez pas les étiquettes d'avertissement.

N'utilisez pas de solvants ni de substances agressives pour nettoyer l'indicateur.

N'immergez pas l'appareil.

1.2 Conformité FCC

United States

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites prescrites pour les dispositifs numériques de Classe B, selon la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes au manuel d'instructions, peut générer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses frais.

Canada

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe A concernant les émissions de bruits radioélectriques d'appareils numériques prescrites dans le Règlement sur les Interférences radio du Département canadien des communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

1.3 Modes de fonctionnement

Mode pesage

Le mode de pesage est le mode par défaut de l'indicateur. L'indicateur affiche le poids brut ou le poids net, selon les besoins, en utilisant les voyants pour indiquer l'état de la balance et le type de valeur de poids affiché.

Mode utilisateur

Le mode utilisateur est accessible via l'enfoncement de la touche  du panneau frontal. En mode utilisateur, l'indicateur affiche les menus d'audit, de totalisateur, de tare et de version.

Mode de configuration

Pour la plupart des procédures décrites dans le présent manuel, dont l'étalonnage, il est nécessaire que l'indicateur soit en mode de configuration.

Reportez-vous à la [Section 4.0 page 26](#) pour connaître la procédure à suivre pour accéder au mode de configuration et aux paramètres disponibles.

1.4 Carte en option

L'indicateur 680 est doté d'un logement unique pour carte en option compatible avec la carte en option de sortie analogique série Synergy (réf. 195084). Les instructions d'installation et de configuration sont incluses avec le kit de carte en option de sortie analogique monocanal série Synergy.

1.5 Option du RJ45

 
Le modèle 680 est disponible avec prise RJ45 externe en option. Ce connecteur RJ45 externe est situé sur la plaque arrière du 680 et permet d'accéder rapidement aux communications Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX ([Section 2.4.10 page 10](#)). Les indicateurs 680 sans RJ45 en option accèdent à l'Ethernet par le biais du connecteur J8 de la carte UC située à l'intérieur du boîtier.

2.0 Installation

La présente section décrit les procédures à suivre pour connecter l'alimentation électrique, les capteurs de charge, les E/S numériques et les câbles de transmission de données à un indicateur 680. Un schéma de montage et une liste de pièces sont inclus pour le technicien de service.



Risque de choc électrique.
Risque de choc électrique.



Débranchez l'alimentation électrique avant de réaliser des opérations d'entretien.
Débranchez l'alimentation électrique avant l'entretien.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux réglementations locales et nationales.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Mettre les batteries usagées au rebut conformément aux réglementations locales et nationales.

Utilisez une protection antistatique pour la mise à la terre et pour protéger les composants contre toute décharge électrostatique (DES) en cas d'intervention à l'intérieur du boîtier de l'indicateur 680.

Les procédures nécessitant une intervention à l'intérieur de l'indicateur 680 doivent être exclusivement réalisées par un personnel d'entretien qualifié.

La prise électrique utilisée pour l'indicateur 680 doit être facilement accessible.

2.1 Déballage

Immédiatement après le déballage, effectuez un contrôle visuel de l'indicateur 680 afin de vérifier la présence et l'intégrité de tous les composants. Le carton d'emballage contient l'indicateur, le présent manuel et un kit de pièces (Section 2.8 page 13). En cas d'endommagement de pièces pendant l'expédition, notifiez-en immédiatement Rice Lake Weighing Systems et le transporteur.

2.1.1 Dimensions du produit

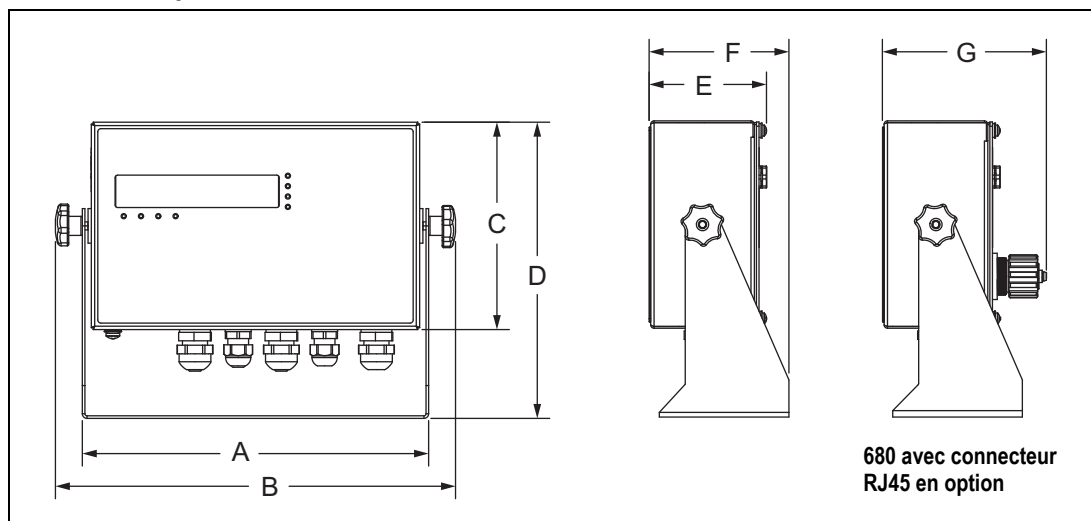


Illustration 2-1. Schéma du produit

A	B	C	D	E	F	G
254,5 mm (10,02 po.)	294,1 mm (11,58 po.)	152,4 mm (6,00 po.)	217,7 mm (8,57 po.)	86,4 mm (3,40 po.)	102,9 mm (4,05 po.)	120,4 mm (4,74 po.)

Tableau 2-1. Dimensions du produit

2.2 Instructions de montage

L'indicateur 680 comprend un support de fixation universel. Ce support peut être monté sur une table (ou toute autre surface plane) ou fixé au mur.

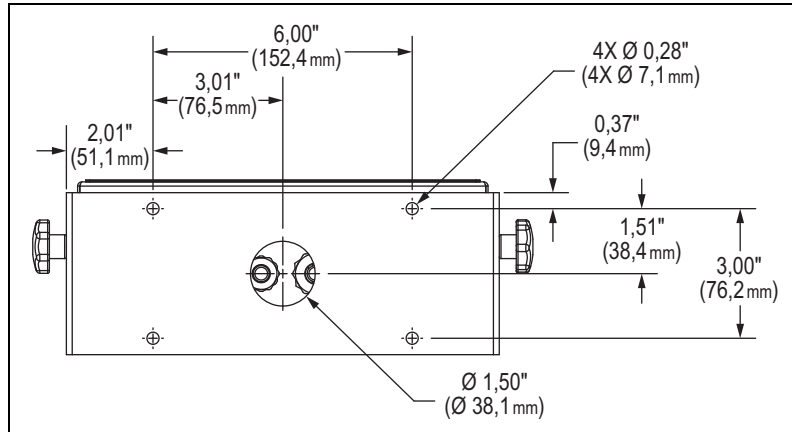


Illustration 2-2. Dimensions du support de fixation



Le support de fixation universel est livré fixé à l'indicateur 680. Rice Lake Weighing Systems recommande de retirer l'indicateur 680 du support de fixation avant de procéder à l'installation.



Illustration 2-3. Installation de l'indicateur

1. Marquez la position des vis en utilisant le support de fixation comme gabarit de perçage.
2. Percez des trous pour les vis.
3. Sécurisez le support de fixation universel à l'aide de vis de 1/4" po ou M6 de longueur appropriée (non fournies).
4. Réinstallez l'indicateur 680 sur le support de fixation universel.



Le kit de pièces inclut des œillets en caoutchouc à insérer dans les quatre trous de vis du support de fixation universel pour une application sans support.

2.3 Dépose de la plaque arrière

Déposez la plaque arrière de l'indicateur 680 afin de connecter les câbles et d'accéder à l'alimentation électrique et à la carte de l'indicateur 680.



AVERTISSEMENT

Avant d'ouvrir l'unité, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise électrique.

1. Retournez l'indicateur 680 sur un tapis de travail antistatique.
2. Retirez les vis maintenant la plaque arrière sur le boîtier.
3. Soulevez la plaque arrière du boîtier et débranchez le fil de mise à la terre de la plaque arrière.

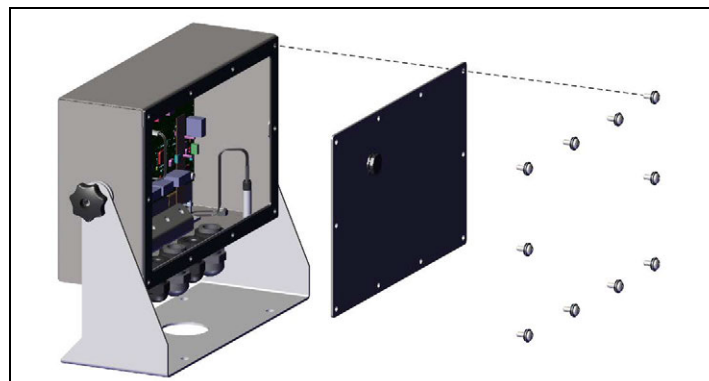


Illustration 2-4. Dépose de la plaque arrière



À sa livraison, seules quatre vis de fixation de plaque arrière sont installées sur l'indicateur 680. Les vis de plaque arrière restantes sont incluses dans le kit de pièces. Pour le remontage, serrez les vis de la plaque arrière à 1,7 N-m (15 po-lb).

2.4 Raccordements de câbles

Cinq presse-étoupes sont présents sur le bas du boîtier de l'indicateur 680 pour le passage des câbles de connexion de l'indicateur. Un de ces presse-étoupes est destiné à l'alimentation électrique, et les quatre autres sont utilisés pour le câble du ou des capteurs de charge et les câbles des entrées et sorties numériques série, Ethernet, micro USB ou de communication de sortie analogique en option. Une version du 680 avec un connecteur RJ45 externe et un bouchon en option est disponible. Des bouchons sont inclus dans le kit de pièces et doivent être installés dans les presse-étoupes ouverts pour éviter une pénétration d'humidité dans le boîtier. Utilisez le bouchon fourni pour obturer le connecteur RJ45 en option lorsqu'il n'est pas utilisé. Reportez-vous aux sections suivantes pour installer les câbles conformément aux exigences de l'application. La longueur de dénudage de câble recommandée est de 7 mm (0,25") pour tous les connecteurs des indicateurs 680. Reportez-vous à l'illustration 2-5 pour en savoir plus sur les affectations recommandées pour les presse-étoupes de l'indicateur 680.

IMPORTANT

Évitez les fils nus à l'extérieur du boîtier. Assurez-vous qu'aucune section dénudée de câble ne se trouve sur le côté extérieur des presse-étoupes.

Scellez correctement les presse-étoupes pour éviter les dommages dus à l'humidité à l'intérieur du boîtier. Des bouchons doivent être installés dans les presse-étoupes non utilisés. Autour d'un câble ou d'un bouchon, les écrous en forme de dôme pour presse-étoupes doivent être serrés à 22 po-lb. L'écrou de presse-étoupe contre le boîtier doit être serré à 33 po-lb.

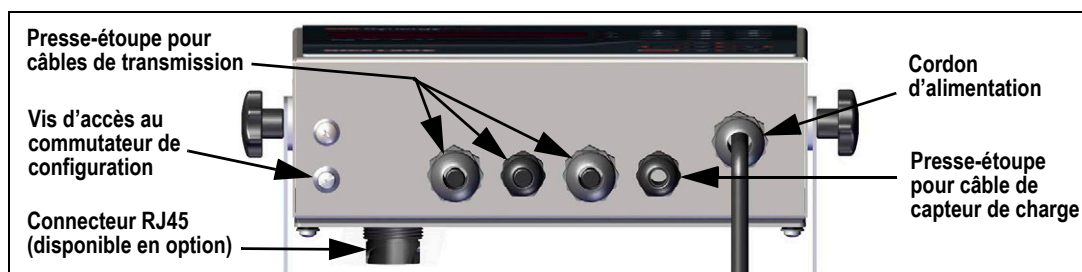


Illustration 2-5. Affectation recommandée des presse-étoupes



AVERTISSEMENT

Connectez l'unité uniquement à un équipement certifié conforme CEI 60950, CEI 62368, CEI 61010 ou similaire.

2.4.1 Mise à la terre de blindage de câble

Tous les câbles acheminés via les presse-étoupes, à l'exception du cordon d'alimentation, doivent être mis à la terre sur le boîtier de l'unité.

- Pour installer les serre-blindages sur les supports de mise à la terre au bas du boîtier, utilisez le matériel fourni dans le kit de pièces
- N'installez que le nombre de serre-blindages nécessaire pour les presse-étoupes à utiliser
- Retirez les gaines et le blindage en observant les instructions suivantes

Procédure de blindage

1. Installez les serre-blindages sur le rail de mise à la terre en utilisant les vis des brides. Pour le moment, serrez les vis à la main.
2. Acheminez les câbles via les presse-étoupes et les serre-blindages afin de déterminer les longueurs de câble requises pour atteindre les connecteurs de câble adéquats.
3. Marquez les câbles pour retirer la gaine comme décrit ci-après pour les [Câbles blindés par feuille d'aluminium](#) et les [Câbles blindés tressés](#).

Câbles blindés par feuille d'aluminium

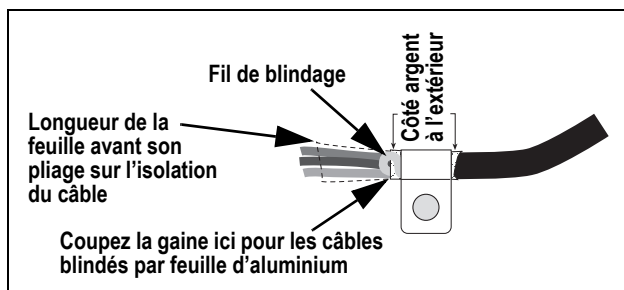


Illustration 2-6. Câble blindé par feuille d'aluminium

1. Dénudez la gaine et la feuille d'aluminium du câble sur 15 mm (0,5 po) à partir du serre-blindage.
2. Dénudez 15 mm (0,5 po) de câble supplémentaire (gaine) pour exposer le blindage par feuille.
3. Repliez le blindage par feuille sur le câble à l'endroit où ce dernier traverse la bride.
4. Veillez à orienter le côté argent (conducteur) de la feuille vers l'extérieur.
5. Enroulez le fil de blindage sur le câble de façon qu'il soit en contact avec la feuille au point où il traverse la bride.
6. Serrez le serre-blindage à un couple de 1,1 N-m de façon qu'il enserre le câble et soit en contact avec le fil de blindage.

Câbles blindés tressés

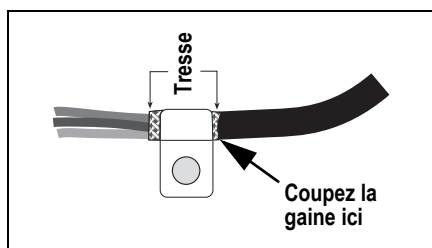


Illustration 2-7. Câble blindé tressé

1. Dénudez la gaine et le blindage tressé juste après le serre-blindage.
2. Dénudez 15 mm (0,5 po) de gaine supplémentaires pour exposer la tresse au niveau où le câble traverse la bride.
3. Serrez le serre-blindage à un couple de 1,1 N-m (10 po-lb) en vous assurant qu'il est en contact avec le blindage tressé du câble.

2.4.2 Valeurs de couple

Reportez-vous au [Tableau 2-2](#) pendant l'installation et l'utilisation du produit afin de maintenir les valeurs de couple correctes pour les composants de l'indicateur 680.

Composant	Valeur de couple
Vis de plaque arrière	1,7 N-m (15 po-lb)
Vis de réglage	1,1 N-m (10 po-lb)
Presse-étoupe (sur le boîtier)	3,7 N-m (33 po-lb)
Écrou en forme de dôme pour presse-étoupe (autour du câble)	2,5 N-m (22 po-lb)
Écrou du panneau RJ45 en option	2,3 N-m (20 po-lb)

Tableau 2-2. Valeurs de couple des composants

2.4.3 Câble d'alimentation CA

Les versions CA du modèle 680 sont livrées avec le cordon d'alimentation CA déjà installé et mis à la terre sur le boîtier.

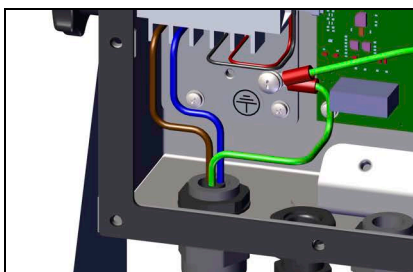


Illustration 2-8. Câblage d'alimentation CA pré-installé

Broche	Fonction
1	120 Vca (entrée de ligne)
2	Neutre CA
3	Non utilisée
4	Sortie CC (-V)
5	Sortie CC (+V)

Tableau 2-3. Affectation des broches d'alimentation CA

2.4.4 Câble d'alimentation CC

Les versions CC du modèle 680 n'incluent aucun câble d'alimentation. Procédez comme suit pour effectuer la mise à la terre et raccorder un cordon d'alimentation CC.

1. Faites passer le cordon d'alimentation CC (non inclus) à travers le presse-étoupe.



Remarque La longueur de dénudage de câble recommandée est de 7 mm (0,25") pour tous les connecteurs des indicateurs 680.

2. L'un des fils sera terminé (avec mise à la terre) au niveau du support d'alimentation électrique, à proximité du presse-étoupe, avec la vis de mise à la terre de la plaque arrière. La mise à la terre de la plaque arrière est déjà fixée. Retirez-la de façon que la mise à la terre du cordon d'alimentation se trouve au bas de l'empilage de pièces. Serrez la vis à 1,13 N-m (10 po-lb).
3. Raccordez les deux autres fils au bornier à 3 positions (réf. 15888) inclus dans le kit de pièces de la version CC du modèle 680. Raccordez ce bornier au connecteur CN1 de la carte d'alimentation électrique. Voir le [Tableau 2-4](#) pour l'affectation des broches CN1.

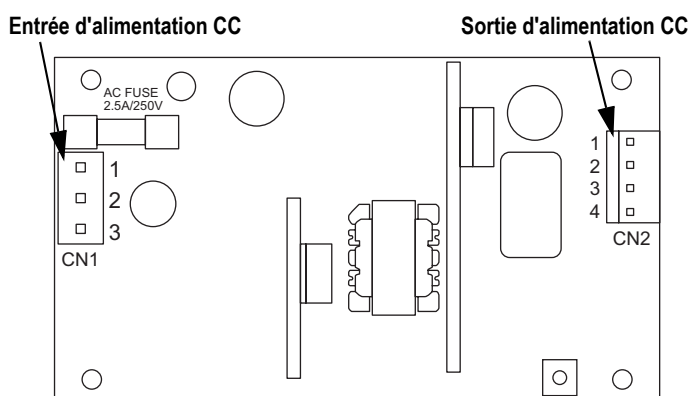


Illustration 2-9. Carte d'alimentation CC

Connecteur	Broche	Fonction
CN1	1	Entrée CC (+V)
	2	Non utilisée
	3	Entrée CC (-V)
Connecteur	Broche	Fonction
CN2	1,2	Sortie CC (+V)
	3,4	Sortie CC (-V)

Le câblage pré-installé connecte la carte d'alimentation électrique à la carte UC.

Tableau 2-4. Affectation des broches d'alimentation CC

2.4.5 Câbles de capteurs de charge

Pour fixer le câble d'un capteur de charge pou d'une boîte de jonction, acheminez le câble jusqu'au connecteur J1 (Section 2.5 page 11). Le connecteur pour le câble est inclus dans le kit de pièces. Reportez-vous au Tableau 2-5 pour l'acheminement du câble de capteur de charge depuis le capteur de charge ou la boîte de jonction jusqu'au connecteur.



Un tore de ferrite inclus dans le kit de pièces doit être installé sur le câble de capteur de charge, à 25 mm (1") du capteur de charge. Le câble doit passer deux fois par le tore de ferrite.

Connecteur	Broche	Fonction
J1	1	+SIG
	2	-SIG
	3	+DÉTECT
	4	-DÉTECT
	5	+EXC
	6	-EXC

Tableau 2-5. Affectation des broches du connecteur J1 (capteur de charge)



Pour une installation à 4 fils, laissez les broches 3 et 4 vides sur le connecteur.

Pour une installation à 6 fils, définissez le paramètre SENSE sur 6-WIRE dans le menu CONFIG (Section 4.4.1 page 28).

2.4.6 Communications série RS-232

Le connecteur J3 (Section 2.5 page 11) est destiné à assurer un point de connexion pour les communications série RS-232. Deux ports RS-232 sont disponibles. Reportez-vous au Tableau 2-6 pour connaître les affectations de broches pour le connecteur J3.

Connecteur	Broche	RS232-1	RS232-2
J3	1	GND	-
	2	RX1	-
	3	TX1	-
	4	-	GND
	5	-	RX2
	6	-	TX2

Tableau 2-6. Affectation des broches du connecteur J3 (RS-232)

2.4.7 Communications série RS-485/422

Le connecteur J4 (Section 2.5 page 11) est destiné à assurer un point de connexion pour les communications série RS-485/422. Le connecteur J4 prend en charge à la fois le full duplex (4 fils) et le half duplex (2 fils). Reportez-vous au Tableau 2-7 pour connaître les affectations de broches pour le connecteur J4.

Connecteur	Broche	4 fils (full duplex)	2 fils (half duplex)
J4	1	GND	GND
	2	RX- (B)	-
	3	RX+ (A)	-
	4	TX- (Z)	TX/RX-
	5	TX+ (Y)	TX/RX+

Tableau 2-7. Affectation des broches du connecteur J4 (RS-485/422)

2.4.8 Digital I/O (E/S numériques)

Le connecteur J5 du port d'E/S numériques (Section 2.5 page 11) est conçu pour être connecté aux entrées et aux sorties numériques.

Les entrées numériques peuvent être définies de façon à assurer un grand nombre de fonctions, y compris la plupart des fonctions du clavier, à l'exception de MENU. Les entrées numériques sont de niveau bas (0 Vcc) si actives, et de niveau haut (5 Vcc) si inactives. Utilisez le menu Digital I/O (E/S numériques) pour configurer les entrées numériques.

Les sorties numériques sont utilisées pour contrôler des relais pilotant d'autres équipements. Les sorties sont conçues pour absorber, plutôt que fournir, du courant. Chaque sortie est un circuit de collecteur ouvert pouvant absorber 20 mA à l'état actif. Les sorties numériques sont actives à un niveau bas ou à 0 Vcc, avec référence à l'alimentation 5 Vcc.

Utilisez le menu Digital I/O (E/S numériques) pour définir la fonction des broches d'E/S numériques sur OUTPUT (Sortie), puis utilisez le menu Setpoints (Points de consigne) pour configurer les sorties numériques. Reportez-vous au [Tableau 2-8](#) pour connaître les affectations de broches pour le connecteur J5.

Connecteur	Broche	Signal
J5	1	5 Vcc, 250 mA max.
	2	GND
	3	DIO1
	4	DIO2
	5	DIO3
	6	DIO4

Tableau 2-8. Affectation des broches du connecteur J5 (E/S numériques)

2.4.9 Communications avec un périphérique Micro USB

Le connecteur J7 du port micro USB (Section 2.5 page 11) est conçu pour un raccordement à un PC uniquement. Il apparaît comme un port COM virtuel et a la désignation « COMx ». Les applications communiquent via le port comme avec un port de communication RS-232 standard.

Le pilote doit être installé sur le PC avant que le port du périphérique micro USB ne puisse être utilisé. Avec le PC et l'indicateur 680 sous tension, raccordez un câble USB depuis le PC jusqu'au connecteur micro USB (J7) de l'indicateur 680. Le PC détecte si un périphérique est connecté et tente d'installer le pilote nécessaire pour son fonctionnement. Le pilote peut également être téléchargé depuis le [site Web de Rice Lake](#).



Si vous utilisez Windows 7 ou une version ultérieure et que le PC est connecté à Internet, il est possible que le système d'exploitation puisse installer automatiquement les pilotes.

Une fois les pilotes individuels installés, une nouvelle désignation de port COM est attribuée à chaque port physique USB auquel l'indicateur 680 est connecté sur le PC.

Si, par exemple, le PC dispose de deux ports physiques COM RS-232, ces derniers sont très probablement désignés COM1 et COM2. Lorsque l'indicateur 680 est connecté à un port USB du PC, la prochaine désignation de port disponible lui est attribuée, à savoir COM3 dans cet exemple. Lorsque la connexion est réalisée au même port physique USB du PC, la désignation du port est à nouveau COM3. Si vous effectuez la connexion à un autre port physique USB du PC, la prochaine désignation disponible est attribuée, à savoir COM4 pour cet exemple.

Une fois les pilotes installés, utilisez le gestionnaire de périphériques Windows® pour déterminer la désignation du port COM assignée au port USB, ou ouvrez l'application à utiliser avec l'indicateur 680 (Revolution, par exemple) pour connaître les ports disponibles.

La configuration du port micro USB est réalisée dans le sous-menu USBCOM, sous PORTS, en mode de configuration.

Le port peut être configuré comme port de demande pour les commandes EDP et l'impression, comme port de transmission de données. Parmi les autres paramètres figurent notamment le(s) caractère(s) de terminaison, les échos et, les réponses, le délai de fin de ligne et l'affichage ou non par l'indicateur 680 d'un message d'impression lorsqu'un format d'impression envoie des données par le port.



Si une application informatique dispose d'une connexion de communication ouverte via le port de périphérique USB et que la connexion par câble physique est interrompue, une réinitialisation logicielle doit être effectuée sur l'indicateur 680 ou l'alimentation électrique de l'indicateur 680 doit être interrompue puis à nouveau rétablie. La connexion au niveau de l'application informatique doit être interrompue puis à nouveau rétablie pour pouvoir continuer à communiquer avec l'indicateur 680.

Pour le port du périphérique micro USB, les réglages des paramètres Baud, Data Bits, Parity et Stop Bits dans le logiciel de l'ordinateur n'ont pas d'importance. Le port communique de la même façon, indépendamment de ces réglages.

Ce port n'est pas un port hôte et n'est pas destiné à être connecté à d'autres périphériques tels que des claviers, des clés USB ou des imprimantes.

2.4.10 Ethernet

L'indicateur 680 met en œuvre une communication Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX via le connecteur J8 (Section 2.5 page 11) et peut prendre en charge deux connexions simultanées, l'une en tant que serveur et l'autre en tant que client.

Sur un réseau Ethernet, les applications logicielles peuvent communiquer avec l'indicateur 680 à l'aide du jeu de commandes EDP (Section 7.0 page 51), ou les données peuvent être diffusées en continu depuis l'indicateur 680 ou être imprimées sur demande.

Le port Ethernet prend en charge la configuration DHCP et manuelle de réglages tels que l'adresse IP et le masque réseau. Par ailleurs, le numéro de port TCP et la passerelle par défaut peuvent être configurés à l'aide du sous-menu Ethernet du menu de configuration des ports. Pour plus d'informations sur la configuration du port Ethernet, voir la Section 4.4.4.3 page 34.

La connexion physique au port Ethernet de l'indicateur 680 peut être réalisée directement entre un PC et l'indicateur 680 (réseau ad hoc), ou via un commutateur ou un routeur réseau. Le port prenant en charge la configuration de câble MDI/MDIX à détection automatique, il est possible d'utiliser des câbles droits ou des câbles croisés. Reportez-vous au Tableau 2-9 pour connaître les affectations de broches pour le connecteur J8.

Connecteur	Broche	Signal
J8	1	TX+
	2	TX-
	3	RX+
	4	RX-

Tableau 2-9. Affectation des broches du connecteur J8 (Ethernet)



Lorsque vous regardez l'intérieur du boîtier depuis l'arrière de l'indicateur, la broche 1 du connecteur J8 se trouve en bas.

Reportez-vous au Tableau 2-10 et au Tableau 2-11 pour connaître les affectations des broches lors de la connexion d'un câble Ethernet RJ45 au connecteur J8. Il existe deux normes de câblage Ethernet (T568A et T568B). Si le type de câble est inconnu, utilisez l'option de câblage indiquée dans le Tableau 2-10.

La fonction de détection automatique du port Ethernet rend possible les deux options de câblage. Coupez les fils non utilisés pour éviter qu'ils ne gênent.

Broche de câble RJ45	Couleur du fil (T568A)	Illustration du fil (T568A)	Signal 10Base-T Signal 100Base-TX	Broche de connecteur J8
1	Blanc/Vert		Émission+ (TX+)	1
2	Vert		Émission- (TX-)	2
3	Blanc/Orange		Réception+ (RX+)	3
4	Bleu		Non utilisé	NA
5	Blanc/Bleu		Non utilisé	NA
6	Orange		Réception- (RX-)	4
7	Blanc/Marron		Non utilisé	NA
8	Marron		Non utilisé	NA

Tableau 2-10. Affectation des broches de câble Ethernet pour T568A

N° de broche RJ45	Couleur du fil (T568B)	Illustration du fil (T568B)	Signal 10Base-T Signal 100Base-TX	N° de broche J8
1	Blanc/Orange		Émission+ (TX+)	1
2	Orange		Émission- (TX-)	2
3	Blanc/Vert		Réception+ (RX+)	3
4	Bleu		Non utilisé	NA
5	Blanc/Bleu		Non utilisé	NA
6	Vert		Réception- (RX-)	4
7	Blanc/Marron		Non utilisé	NA
8	Marron		Non utilisé	NA

Tableau 2-11. Affectation des broches de câble Ethernet pour T568B

2.5 Carte UC

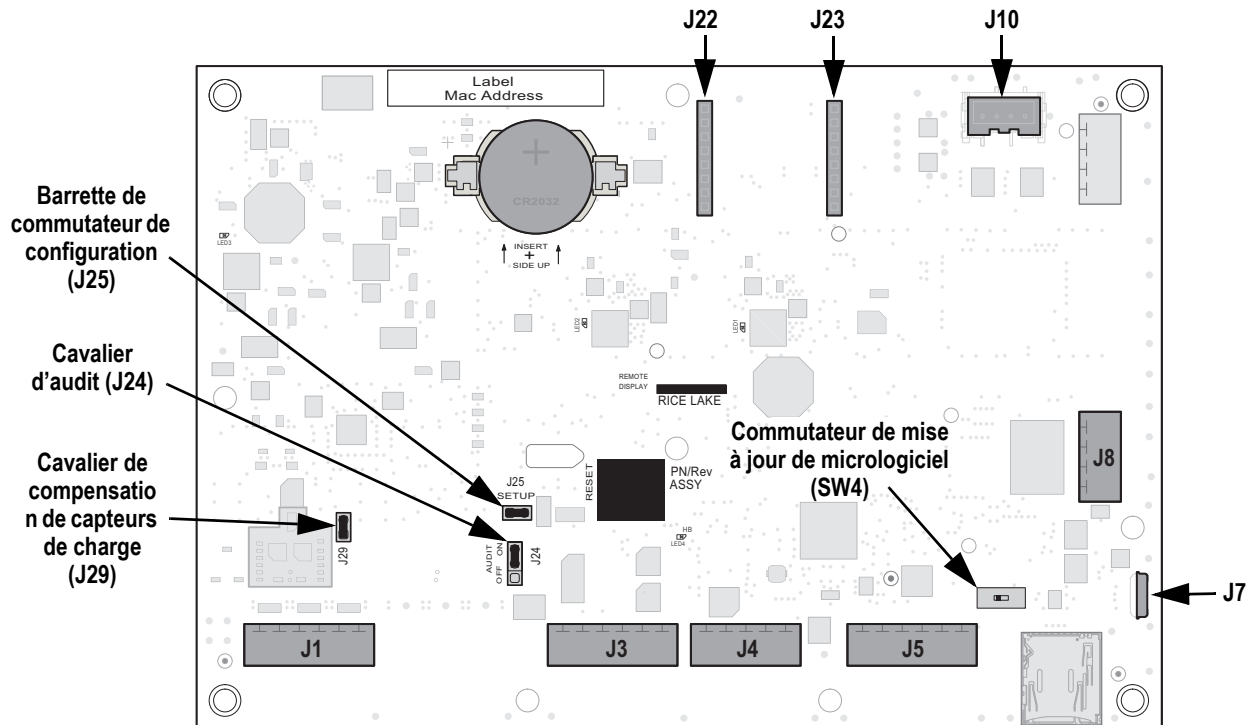


Illustration 2-10. Carte UC d'indicateur 680

Connecteurs

- Capteur de charge (J1)
- RS-485/422 (J4)
- Micro USB (J7)
- Alimentation (J10)
- RS-232 1-2 (J3)
- E/S numérique (J5)
- Ethernet (J8)
- Logement de carte en option (J22/J23)

2.5.1 Port de carte en option

L'indicateur 680 est doté d'un logement pour carte monocanal en option, lequel utilise les connecteurs J22 et J23 (Section 2.5). Les instructions d'installation, de configuration et de remplacement d'une carte en option sont fournies avec cette dernière.

2.5.2 Cavalier de compensation de capteurs de charge

Le cavalier de compensation de capteurs de charge, J29 (Section 2.5), doit être sur ON pour les capteurs de charge équipés de ponts équilibrés et sur OFF pour les capteurs de charge équipés de ponts déséquilibrés. Quand il est sur OFF, le cavalier de compensation a pour effet d'abaisser la tension d'excitation. Des capteurs de charge déséquilibrés non compensés peuvent provoquer une instabilité ou des erreurs d'étalonnage. Le cavalier J29 est inclus sur les cartes Rév. G et les versions plus récentes.

Utiliser la procédure suivante pour déterminer la bonne position du cavalier si le type de capteur de charge est inconnu.

1. Débrancher le capteur de charge de l'indicateur et utiliser un ohmmètre pour mesurer les valeurs suivantes :
 - +EXC à +SIG, +EXC à –SIG
 - –EXC à +SIG, –EXC à –SIG



Remarque Les valeurs mesurées entre la ligne d'excitation et chaque ligne de signal doivent être comprises entre 2 et 3 Ω.

2. Si les mesures +EXC sont supérieures de $\geq 5\%$ aux mesures –EXC, mettre le cavalier de compensation sur la position OFF afin de compenser le capteur de charge déséquilibré.

Si les mesures +EXC sont supérieures de $< 5\%$ (ou inférieures) aux mesures –EXC, mettre le cavalier de compensation sur la position ON pour le capteur de charge équilibré.

2.6 Fixation de la plaque arrière

Une fois le travail à l'intérieur du boîtier terminé, réinstallez le fil de mise à la terre sur la plaque arrière. Positionnez la plaque arrière sur le boîtier et installez les dix vis de fixation de plaque arrière. Pour éviter de déformer le joint d'étanchéité de la plaque arrière, appliquez la séquence de serrage indiquée sur l'[Illustration 2-11](#). Serrez les vis à 1,7 N-m (15 po-lb).

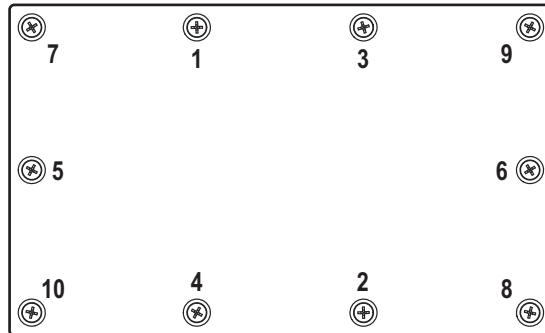


Illustration 2-11. Séquence de serrage de plaque arrière



Après leur serrage, les vis peuvent se desserrer en raison de la compression du joint d'étanchéité pendant la séquence de serrage. Un deuxième serrage selon la même séquence et à la même valeur de couple est requis.

2.7 Scellage de l'indicateur (en option)

Faites passer un plomb à sceller dans les trois vis à tête cylindrique. Ceci permet de limiter l'accès au commutateur de configuration, aux composants électroniques, aux contacts électriques et les paramètres de configuration homologuée pour un usage réglementé.



Le cavalier d'audit (J24) doit être défini sur OFF (désactivé) pour nécessiter l'enfoncement du commutateur de configuration pour permettre l'accès aux paramètres de configuration.

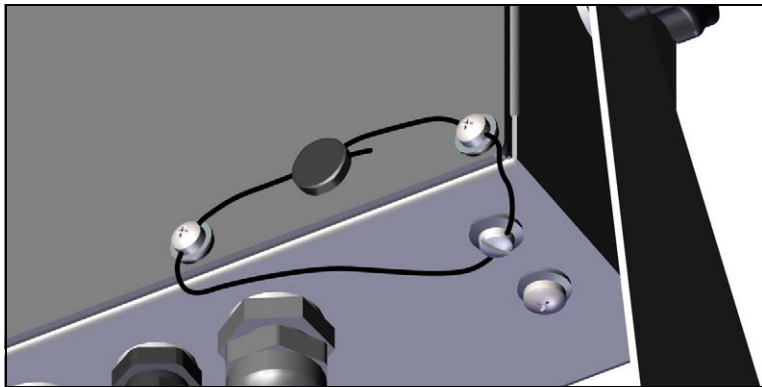


Illustration 2-12. Scellage de l'indicateur – Aucun accès

1. Repositionnez les deux vis à tête cylindrique de la plaque arrière sur les emplacements pour vis situés dans en bas à droite et en bas à droite-au centre.
2. Serrez les deux vis de la plaque arrière et la vis de réglage comme indiqué à la [Section 2.4.2 page 7](#).
3. Faites passer le plomb à sceller via les vis à tête cylindrique sur la plaque arrière et la vis à tête cylindrique sur le fond du boîtier, comme représenté sur l'[Illustration 2-12](#).
4. Scellez le fil avec le plomb pour sécuriser l'appareil.

2.8 Composants du kit de pièces

2.8.1 Modèles 680 version CA

Réf.	Description	Qté
15631	Collier de serrage plastique, 3" Nylon	4
15650	Support, Collier de serrage plastique 3/4"	2
193230	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips, Acier inoxydable	4
194219	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique percée Phillips, Acier inoxydable	2
194446	Tore de ferrite, Fair-rite clipsable	1
202140	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips avec rondelle à denture extérieure, SEMS	4
19538	Bouchon pour presse-étoupe, Tige rainurée en plastique noir, 1/4 x 1, Scelle hermétiquement l'intérieur du presse-étoupe	3
195993	Connecteur de bornier à vis à 6 positions, Enfichable, 3,50 mm, Noir	3
195995	Connecteur de bornier à vis à 4 positions, Enfichable, 3,50 mm, Noir	1
195998	Connecteur de bornier à vis à 5 positions, Enfichable, 3,50 mm, Noir	1
42149	Œillet tampon en caoutchouc 0,50 (D.E.) x 0,281 (D.I.)	4
53075	Bride, Blindage de câble de mise à la terre, Rayon 0,078"	4
67550	Bride, Blindage de câble de mise à la terre, Rayon 0,125"	2
75062	Rondelle, Joint collé #8, D.E. 7/16 (0,4375), Acier inoxydable	6
94422	Étiquette, Capacité 0,40 x 5,00	1

Tableau 2-12. Composants du kit de pièces pour modèles CA (réf. 194477)



La longueur de dénudage de câble recommandée est de 7 mm (0,25") pour tous les connecteurs des indicateurs 680.

2.8.2 Modèles 680 version CC

Réf.	Description	Qté
15631	Collier de serrage plastique, 3" Nylon	4
15650	Support, Collier de serrage plastique 3/4"	2
15888	Bornier, 3 positions	1
193230	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips, Acier inoxydable	4
194219	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique percée Phillips, Acier inoxydable	2
194446	Tore de ferrite, Fair-rite clipsable	1
202140	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips avec rondelle à denture extérieure, SEMS	4
19538	Bouchon pour presse-étoupe, Tige rainurée en plastique noir, 1/4 x 1, Scelle hermétiquement l'intérieur du presse-étoupe	3
195993	Connecteur de bornier à vis à 6 positions, Enfichable, 3,50 mm, Noir	3
195995	Connecteur de bornier à vis à 4 positions, Enfichable, 3,50 mm, Noir	1
195998	Connecteur de bornier à vis à 5 positions, Enfichable, 3,50 mm, Noir	1
42149	Œillet tampon en caoutchouc 0,50 (D.E.) x 0,281 (D.I.)	4
53075	Bride, Blindage de câble de mise à la terre, Rayon 0,078"	4
67550	Bride, Blindage de câble de mise à la terre, Rayon 0,125"	2
75062	Rondelle, Joint collé #8, D.E. 7/16 (0,4375), Acier inoxydable	6
94422	Étiquette, Capacité 0,40 x 5,00	1

Tableau 2-13. Composants du kit de pièces pour modèles CC (réf. 202065)

2.9 Pièces de rechange

2.9.1 Modèles 680 version CA

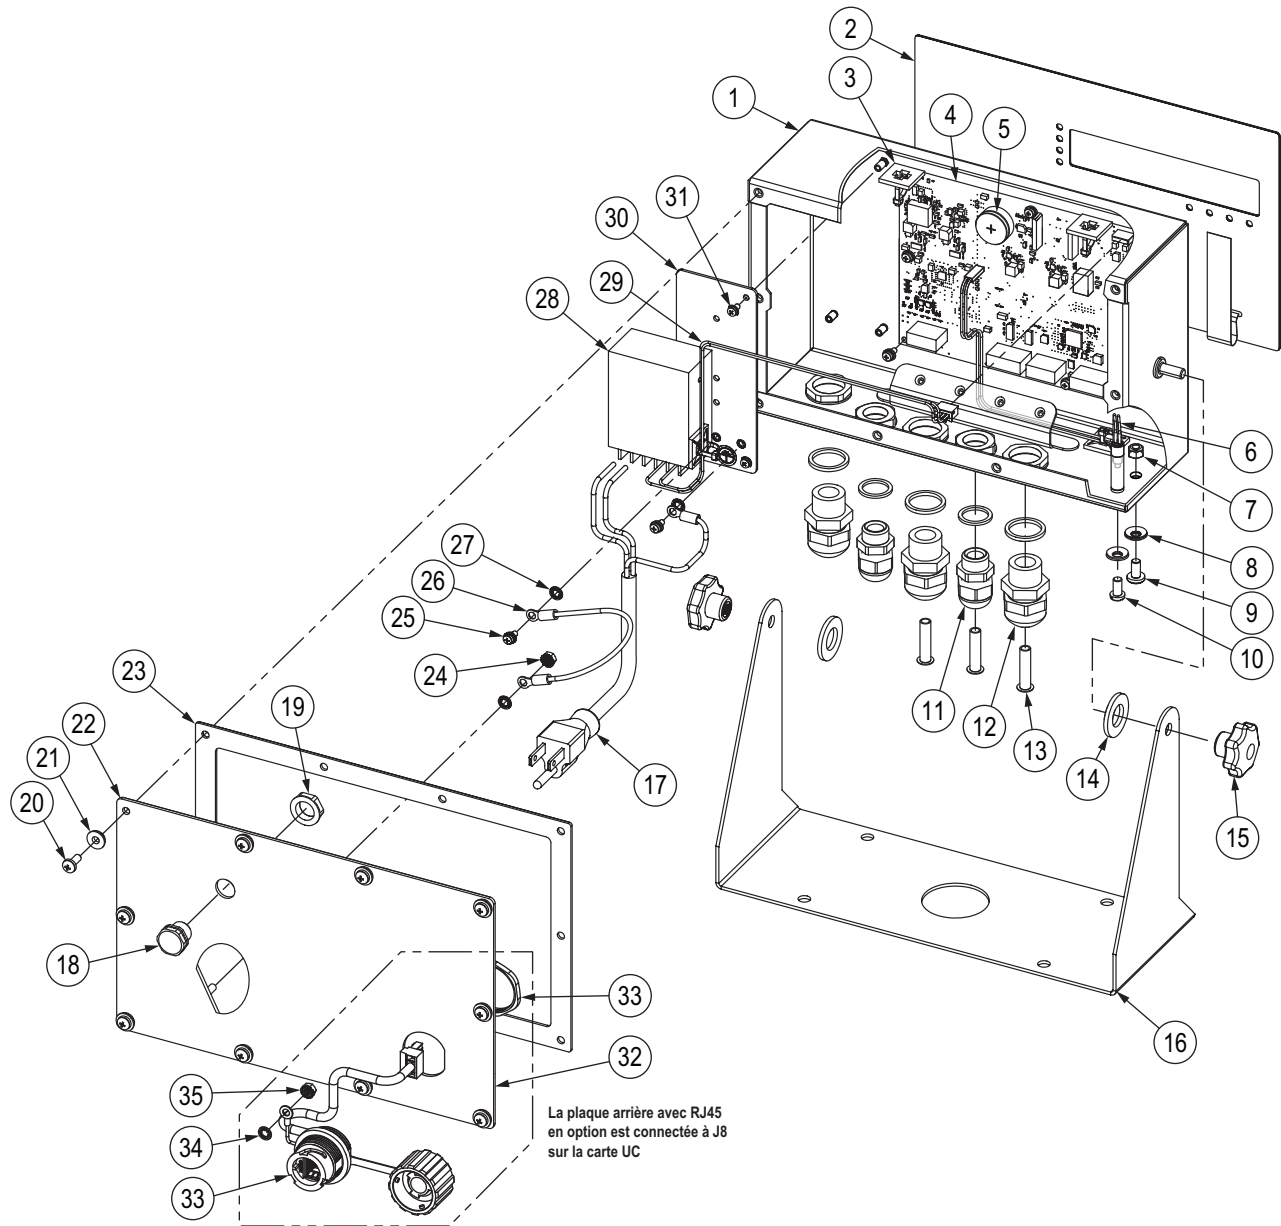


Illustration 2-13. Schéma des pièces de rechange pour modèles CA

N° de pièce	Réf.	Description	Qté
1	190142	Boîtier, Afficheur DEL multisegment, Indicateur 680 Plus	1
2	190230	Revêtement, Commutateur tactile d'indicateur 680 Plus avec touches numériques	1
3	15650	Support, Collier de serrage plastique 3/4"	4
	15631	Collier de serrage plastique, 3" Nylon	4
4	195684	Carte UC de remplacement pour indicateur 680, Avec pile	1
	196109	Blindage, lentille ESD 680, 6,25" x 2,13"	1
	199474	Vis métrique M3 x 0,5 x 5 SEMS, tête cylindrique bombée Phillips en zinc avec rondelle à denture extérieure	4
5	71408	Pile, Lithium-dioxyde de manganèse, 3V CR2032	1
6	193108	Ensemble commutateur de configuration	1
7	187876	Contre-écrou, M5 A2 en acier inoxydable avec insert en nylon	1
8	46381	Rondelle d'étanchéité collée n° 10, 18-8, Acier inoxydable	2
9	150800	Vis mécan. M5-0,8 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips, Acier inoxydable	1
10	180861	Vis mécan. M5 x 0,8 x 10 mm, Tête cylindrique percée, Acier inoxydable	1
11	15626	Presse-étoupe, PG9	2
	30375	Bague d'étanchéité, PG9 Nylon	2
	15627	Contre-écrou, PG9	2
12	68600	Presse-étoupe, PG11	3
	68599	Bague d'étanchéité, PG11 Nylon	3
	68601	Contre-écrou, PG11	3
13	19538	Bouchon, 1/4 x 1 pour presse-étoupe, noir fendu REMARQUE : Ces éléments sont fournis dans le kit de pièces	3
14	103988	Rondelle en nylon 0,515-0,52 D.I. x 1,00 x 0,093-0,094 d'épaisseur, Nylon blanc 6/6	2
15	180825	Bouton de serrage fileté, M6 x 32 mm de diamètre, 7 lobes, Nylon-Acier zingué	2
16	29635	Support inclinable, Acier inoxydable	1
17	180842	Ensemble cordon d'alimentation, NEMA 5- 15 (Type B) REMARQUE : Pour 193152, 195176, 200183 (Vca - US) uniquement	1
	180850	Ensemble cordon d'alimentation, Europe CEE7/7 (Type E) REMARQUE : Pour 193153, 195177, 200184 (Vca - EURO) uniquement	1
	196900	Ensemble cordon d'alimentation, prise pour le Royaume-Uni BS1363 (Type G) REMARQUE : Pour 196326, 196539, 200185 (Vca - RU) uniquement	1
	196901	Ensemble cordon d'alimentation, Prise AS 3112 (Type I) REMARQUE : Pour 196327, 196538, 200186 (Vca - AUS) uniquement	1
18	88733	Bouchon à évent, Membrane étanche GORE, Noir	1
19	88734	Écrou, Bouchon à évent, filetage M12 x 1	1
20	193230	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips, Acier inoxydable	4
21	75062	Rondelle d'étanchéité collée n° 8, D.E. 7/16, Acier inoxydable	4
22	192562	Plaque arrière, Boîtier 680	1
23	84388	Joint d'étanchéité, Plaque arrière	1
24	180826	Écrou à rondelle de blocage M4 x 0,7 à denture extérieure 18-8, Acier inoxydable	1
25	202140	Vis mécan. SEMS, M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips avec rondelle de blocage à denture extérieure	2
26	15601	Fil de mise à la terre, 6 po. avec connecteur à œillet n° 8	1
27	180856	Rondelle de blocage M4 à denture intérieure en acier inoxydable	3
28	193281	Alimentation électrique, 12 V 15 W MeanWell RS-15-12	1
29	193337	Ensemble câble, Faisceau d'alimentation de l'indicateur 680, 2 positions, Fil volant	1
30	192439	Support, Alimentation électrique MeanWell 15 et 25 W	1
31	199474	Vis métrique M3 x 0,5 x 5 SEMS, tête cylindrique bombée Phillips en zinc avec rondelle à denture extérieure	5
-	194477	Indicateur 680, Kit de pièces (Section 2.8.1 page 13)	1
Pièces de rechange spécifiques à l'indicateur 680 avec RJ45 en option			
32	198676	Plaque arrière, Boîtier 680, RJ45 en option REMARQUE : Remplace 192562 dans le cas du RJ45 en option	1
33	200296	Ensemble câble RJ45, cloison RJ45 vers connecteur d'espacement à quatre positions de 3,50 mm	1
34	180856	Rondelle de blocage M4 à denture intérieure en acier inoxydable	1
35	180826	Écrou à rondelle de blocage à denture extérieure 18-8 en acier inoxydable M4 x 0,7	1

Tableau 2-14. Pièces de rechange pour modèles CA

2.9.2 Modèles 680 version CC

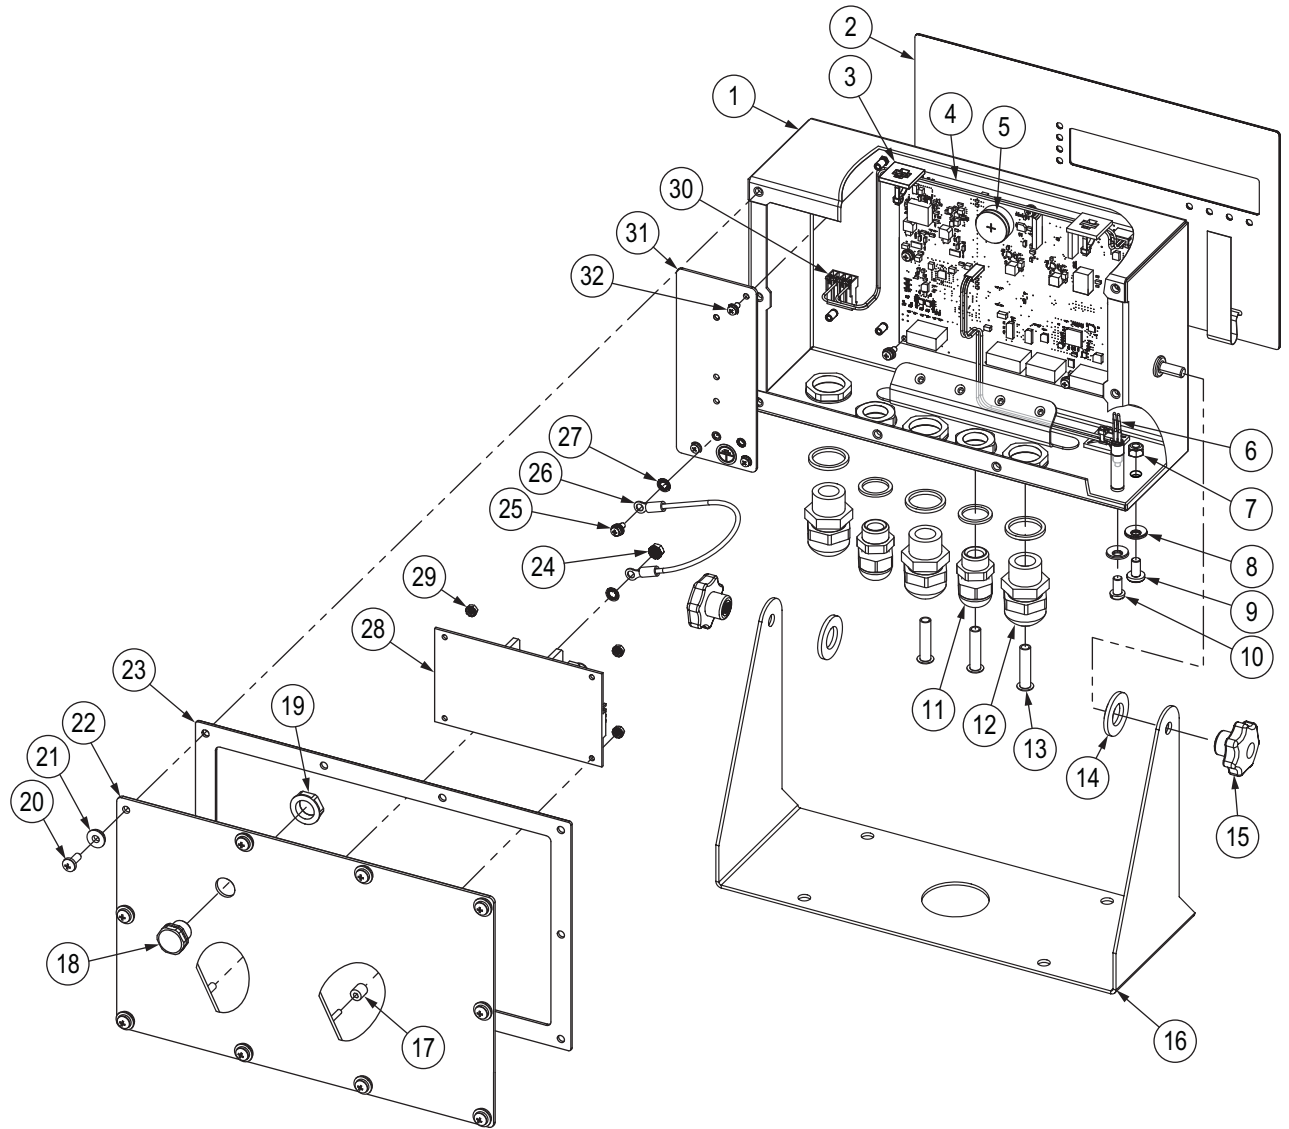


Illustration 2-14. Schéma des pièces de rechange pour modèles CC

N° de pièce	Réf.	Description	Qté
1	190142	Boîtier, Afficheur DEL multisegment, Indicateur 680 Plus	1
2	190230	Revêtement, Commutateur tactile d'indicateur 680 Plus avec touches numériques	1
3	15650	Support, Collier de serrage plastique 3/4"	4
	15631	Collier de serrage plastique, 3" Nylon	4
4	195684	Carte UC de remplacement pour indicateur 680, Avec pile	1
	196109	Blindage, lentille ESD 680, 6,25" x 2,13"	1
	199474	Vis métrique M3 x 0,5 x 5 SEMS, tête cylindrique bombée Phillips en zinc avec rondelle à denture extérieure	4
5	71408	Pile, Lithium-dioxyde de manganèse, 3V CR2032	1
6	193108	Ensemble commutateur de configuration	1
7	187876	Contre-écrou, M5 A2 en acier inoxydable avec insert en nylon	1
8	46381	Rondelle d'étanchéité collée n° 10, 18-8, Acier inoxydable	2
9	150800	Vis mécan. M5-0,8 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips, Acier inoxydable	1
10	180861	Vis mécan. M5 x 0,8 x 10 mm, Tête cylindrique percée, Acier inoxydable	1
11	15626	Presse-étoupe, PG9	2
	30375	Bague d'étanchéité, PG9 Nylon	2
	15627	Contre-écrou, PG9	2
12	68600	Presse-étoupe, PG11	3
	68599	Bague d'étanchéité, PG11 Nylon	3
	68601	Contre-écrou, PG11	3
13	19538	Bouchon, 1/4 x 1 pour presse-étoupe, noir fendu <i>REMARQUE : Ces éléments sont fournis dans le kit de pièces</i>	3
14	103988	Rondelle en nylon 0,515-0,52 D.I. x 1,00 x 0,093-0,094 d'épaisseur, Nylon blanc 6/6	2
15	180825	Bouton de serrage fileté, M6 x 32 mm de diamètre, 7 lobes, Nylon-Acier zingué	2
16	29635	Support inclinable, Acier inoxydable	1
17	202064	Entretoise Ronde Nylon M3 x Ø 0,250 x 0,260	4
18	88733	Bouchon à événement, Membrane étanche GORE, Noir	1
19	88734	Écrou, Bouchon à événement, filetage M12 x 1	1
20	193230	Vis mécan. M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips, Acier inoxydable	4
21	75062	Rondelle d'étanchéité collée n° 8, D.E. 7/16, Acier inoxydable	4
22	200881	Plaque arrière, 680 Universal CC avec trou d'aération Gore	1
23	84388	Joint d'étanchéité, Plaque arrière	1
24	180826	Écrou à rondelle de blocage M4 x 0,7 à denture extérieure 18-8, Acier inoxydable	1
25	202140	Vis mécan. SEMS, M4 x 0,7 x 10, Tête cylindrique bombée Phillips avec rondelle de blocage à denture extérieure	2
26	15601	Fil de mise à la terre, 6 po. avec connecteur à ceillet n° 8	1
27	180856	Rondelle de blocage M4 à denture intérieure en acier inoxydable	3
28	97475	Alimentation électrique, CC/CC +7,5 V 9-36 VDC Entrée 25 Watt	1
29	202061	Écrou, M3 x 0,5 hexagonal KEP SST	4
30	202023	Ensemble câble, Faisceau d'alimentation de l'indicateur 680, 2 positions, MTA pour alimentation CC	1
31	192439	Support, Alimentation électrique MeanWell 15 et 25 W	1
32	199474	Vis métrique M3 x 0,5 x 5 SEMS, tête cylindrique bombée Phillips en zinc avec rondelle à denture extérieure	3
-	202065	Indicateur 680, Kit de pièces (Section 2.8.2 page 13)	1

Tableau 2-15. Pièces de rechange pour modèles CC

3.0 Fonctionnement

Le panneau frontal est constitué d'un afficheur à sept segments, permettant l'affichage de sept caractères de 20 mm (0,8") de haut. Une valeur négative s'affiche sous la forme de six chiffres plus le signe moins. Le panneau frontal inclut également un clavier à membrane avec 19 touches tactiles, dont six touches de fonctions principales de la balance, un clavier numérique et une touche de mise sous tension. Il intègre également huit voyants DEL pour les unités et les fonctions de la balance.

3.1 Panneau frontal



Illustration 3-1. Panneau frontal de l'indicateur 680

Touche	Fonction
	Met l'appareil sous/hors tension : Si l'appareil est sous tension, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant huit secondes pour le mettre hors tension Si l'appareil est hors tension, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour le mettre sous tension
	La touche Menu est utilisée pour accéder au mode utilisateur. Reportez-vous à la Section 4.1.1 page 27 pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour configurer la touche Menu de façon à accéder aux paramètres de mode de configuration
	Définit le poids brut actuel sur zéro, à condition que le poids à ajouter ou à supprimer se trouve dans la fourchette de zéro spécifiée et que la balance ne soit pas en mouvement. La plage de zéro est définie par défaut sur 1,9 % de la pleine échelle, mais elle peut être configurée pour un maximum de 100 % de la pleine échelle. Cette touche est également une touche directionnelle vers le haut pour la navigation dans les menus.
	Permet de modifier l'unité utilisée pour l'affichage du poids. L'autre unité utilisée est définie dans le menu de configuration sur l'une des options suivantes : kg, g, lb, oz, tn ou t. Cette touche est également utilisée comme touche directionnelle vers la droite pour naviguer dans les menus ou pour sélectionner un autre chiffre lors de la modification d'une valeur
	Envoie un format d'impression « à la demande » par le port configuré, sous réserve que les conditions de stabilisation soient satisfaites. RS232-1 est le port d'impression par défaut. Cette touche est également utilisée comme touche directionnelle vers la droite pour naviguer dans les menus ou pour sélectionner un autre chiffre lors de la modification d'une valeur
	En fonction du mode de fonctionnement sélectionné sous le paramètre TARE FN, exécute l'une des fonctions de tare prédéterminées. Elle fonctionne également comme touche d'entrée pour les caractères numériques ou les paramètres
	Fait basculer le mode d'affichage du mode de poids brut au mode de poids net, et vice versa. Si une valeur de tare a été saisie ou acquise, la valeur nette est le poids brut moins la tare. Le mode de poids brut est indiqué par le voyant Gross/Brutto, et le mode de poids net par le voyant Net. Cette touche est également utilisée comme touche directionnelle vers le bas pour naviguer dans les menus.
	Efface la valeur actuelle dans une entrée numérique, ou efface le caractère actuellement sélectionné dans une entrée alphanumérique

Tableau 3-1. Boutons et descriptions

3.2 Voyants LED

L'indicateur 680 utilise 8 voyants DEL pour fournir des informations supplémentaires sur la valeur affichée.

LED	Description
Brut Brutto	Voyant DEL de poids brut – Mode d'affichage du poids brut (« Gross », ou « Brutto » en mode OIML)
Net	Voyant DEL de poids net – Mode d'affichage du poids net
→0←	Voyant DEL de zone de zéro – Indique que le relevé de poids brut actuel se trouve dans une plage de divisions de $\pm 0,25$ par rapport au zéro acquis, ou dans la plage de la zone de zéro. Une division d'affichage est la résolution de la valeur de poids affichée ou la plus petite augmentation ou diminution graduelle pouvant être affichée ou imprimée
	Voyant DEL de stabilisation – La balance est stabilisée ou dans la plage de mouvement spécifiée. Certaines opérations, y compris la remise à zéro, la tare et l'impression, ne sont possibles que lorsque le voyant de stabilisation est allumé
lb	Voyants DEL de lb et kg :
kg	Affiche l'unité de mesure utilisée. Les voyants lb et kg indiquent les unités associées à la valeur affichée. Les unités affichées peuvent également être définies sur tonnes courtes (tn), tonnes métriques (t), onces (oz), grammes (g) ou rien (aucune information d'unité affichée). Les voyants DEL lb et kg assurent la fonction de voyants d'unités principales et secondaires. Si ni les unités principales ni les unités secondaires ne sont les livres (lb) ou les kilogrammes (kg), le voyant lb est allumé pour les unités principales et le voyant kg est allumé pour les unités secondaires
T	Voyant DEL de tare – Indique qu'une tare par bouton-poussoir a été acquise et mémorisée
PT	Voyant DEL de tare prédéfinie - Indique qu'une tare prédéfinie a été saisie ou entrée et mémorisée

Tableau 3-2. Voyants DEL

3.3 Navigation générale

Les boutons de fonctions de balance situés sur le panneau frontal sont également utilisés pour naviguer dans la structure du menu.

- et permettent de se déplacer vers la gauche et vers la droite (horizontalement) dans un niveau de menu
- et permettent de se déplacer vers le haut et vers le bas vers des niveaux de menu différents
- permet d'accéder à un menu ou un paramètre et de sélectionner/d'enregistrer des réglages ou des valeurs de paramètres
- permet d'accéder au mode utilisateur, de quitter un paramètre sans réaliser de modification, ou de revenir au mode de pesage
- Utilisez le clavier numérique pour entrer une valeur, puis appuyez sur pour accepter la valeur ([Section 3.3.1](#))

3.3.1 Entrée de valeur numérique

Plusieurs paramètres de la structure de menu nécessitent l'entrée d'une valeur numérique plutôt que la réalisation d'une sélection.

Suivez cette procédure pour entrer une valeur numérique :

1. Appuyez sur la touche ou pour accéder à un paramètre. La valeur actuelle du paramètre s'affiche.
2. Appuyez sur la touche pour effacer la valeur actuelle.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer une nouvelle valeur.
4. Si nécessaire, appuyez sur la touche pour rendre la valeur négative.
5. Appuyez sur la touche pour enregistrer la nouvelle valeur. Le paramètre suivant dans le menu s'affiche.



Une pression sur permet également d'enregistrer la nouvelle valeur, mais l'indicateur retourne au paramètre actuel au lieu de passer au paramètre suivant dans le menu.

3.3.2 Entrée alphanumérique

Plusieurs paramètres de la structure de menu nécessitent l'entrée d'une valeur alphanumérique plutôt que la réalisation d'une sélection.



La fin de la chaîne de caractères alphanumériques est indiquée par le symbole de caractère « _ ».

Suivez cette procédure pour entrer une valeur alphanumérique :

1. Appuyez sur la touche ou pour accéder au paramètre. L'entrée actuelle du paramètre s'affiche.
2. Appuyez sur la touche ou pour naviguer jusqu'au caractère à modifier.
3. Appuyez sur la touche pour accéder à nouveau aux options de caractères pour l'emplacement situé à l'extrême droite de l'affichage.
4. Appuyez sur la touche ou pour parcourir les caractères disponibles, ou utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur ASCII du caractère souhaité ([Section 11.9 page 81](#)).
5. Appuyez sur la touche pour sélectionner le caractère actuellement affiché. Le caractère sélectionné s'affiche dans le deuxième champ de l'afficheur.
6. Appuyez sur la touche pour accéder à nouveau aux options de caractère pour le caractère suivant.
7. Appuyez à nouveau sur la touche ou appuyez sur la touche pour effacer le caractère actuel.
8. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que l'entrée alphanumérique soit réalisée.
9. Appuyez sur la touche pour enregistrer la nouvelle entrée.



Appuyez sur pour quitter le paramètre sans enregistrer les modifications.

3.4 Fonctionnement général de l'indicateur

La présente section fait la synthèse du fonctionnement de base de l'indicateur 680.

3.4.1 Remise à zéro de la balance

1. En mode de poids brut, retirez tout le poids de la balance et attendez que le voyant s'allume.
2. Appuyez sur la touche . Le voyant DEL s'allume pour indiquer que la balance est remise à zéro.



La balance doit être stable et dans les limites de la plage de remise à zéro configurée pour pouvoir être remise à zéro. Si la balance ne peut pas être remise à zéro, reportez-vous à la [Section 11.1.1 page 73](#).

3.4.2 Impression d'un ticket

1. Attendez que le voyant DEL s'allume.
2. Appuyez sur la touche pour envoyer les données au port configuré. Le port d'impression par défaut est le port RS232-1 ([Section 2.4.6 page 8](#)).


Si le voyant DEL n'est pas allumé et que la touche est enfoncée, l'action d'impression a lieu uniquement si la balance se stabilise dans un délai de 3 secondes. Si la balance reste en mouvement pendant plus de 3 secondes, l'enfoncement de la touche est ignoré.

3.4.3 Bascule entre les unités

 

Appuyez sur la touche pour basculer entre les unités principales et secondaires. Le voyant DEL de l'unité actuelle est allumé.

3.4.4 Bascule entre le mode de poids brut et le mode de poids net

 
 



Si une valeur de tare a été entrée ou acquise, la valeur nette correspond au poids brut moins la tare (poids net = poids brut moins tare). Si la tare n'a pas été saisie ou acquise, l'affichage reste en mode de poids brut. Le voyant DEL situé au-dessus de Gross (« Poids brut ») ou Net (« Poids net ») indique le mode actuel.

Appuyez sur  pour basculer entre les modes d'affichage de poids brut et de poids net.

3.4.5 Acquisition de la tare

 
 

1. Placez un récipient sur la balance et attendez que le voyant DEL  s'allume.
2. Appuyez sur la touche  pour acquérir la tare du récipient. Le poids net s'affiche, et les voyants DEL Net et T s'allument pour confirmer l'entrée de la valeur de tare.

3.4.6 Suppression de la valeur de tare mémorisée

 
1. Retirez tout le poids de la balance et attendez que le voyant DEL  s'allume. L'affichage lit la valeur de tare négative et le voyant DEL  est allumé.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre la balance à zéro, si nécessaire.
3. Appuyez sur la touche  (ou  en mode OIML). L'afficheur bascule en mode de poids brut et le voyant DEL Gross s'affiche.

3.4.7 Tare prédéfinie (tare saisie)







Le mode de tare doit être défini sur l'option de tare saisie ou sur les deux options pour que la fonction de tare prédéfinie soit activée.

1. Retirez tout le poids de la balance et attendez que les voyants DEL  et  s'allument.
2. Avec la balance affichant un poids nul, utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur de tare, puis appuyez sur la touche .
3. L'afficheur bascule en mode de poids net et les voyants DEL **Net** et **PT** s'allument pour confirmer l'entrée de la tare prédéfinie.













Appuyez à nouveau sur la touche  pendant l'activation du voyant DEL  ou entrez une tare saisie nulle pour supprimer la valeur de tare prédéfinie.

3.4.8 Affichage d'une tare mémorisée

1. Appuyez sur la touche . **RUdE** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à l'affichage de **LRrE**.
3. Appuyez sur la touche . **dSPtRr** s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . La valeur de tare mémorisée s'affiche.
5. Appuyez deux fois sur la touche  pour revenir au mode de pesage.









S'il n'y a pas de tare dans le système, la valeur affichée est zéro.

3.4.9 Effacement d'une tare mémorisée







1. Appuyez sur la touche . **AUDIT** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à l'affichage de **TARE**.
3. Appuyez sur la touche . **di SPARE** s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . **CLARE** s'affiche.
5. Appuyez sur la touche  ou  pour effacer la valeur de tare mémorisée. **oF** s'affiche.
6. Appuyez sur la touche  ou  pour revenir au menu d'audit.
7. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.

3.4.10 Affichage des compteurs d'audit métrologique









Les compteurs d'étalonnage et de configuration d'audit métrologique peuvent être affichés en mode utilisateur.

1. Appuyez sur la touche . **AUDIT** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche . **LRW** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . **CLIBR** s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . Le compteur d'étalonnages d'audit métrologique s'affiche.
5. Appuyez sur la touche . **CLIBR** s'affiche.
6. Appuyez sur la touche . **CONF** s'affiche.
7. Appuyez sur la touche . Le compteur de configurations d'audit métrologique s'affiche.
8. Appuyez deux fois sur la touche  pour revenir au mode de pesage.











3.4.11 Affichage de la version juridiquement pertinente

1. Appuyez sur la touche . **AUDIT** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche . **LRW** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . La version juridiquement pertinente s'affiche.
4. Appuyez sur la touche  ou  pour revenir aux paramètres du menu d'audit.
5. Appuyez deux fois sur la touche  pour revenir au mode de pesage.











3.4.12 Affichage du totalisateur

1. Appuyez sur la touche . **AUDIT** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que **RECU** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . **di SPARE** s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . La valeur du totalisateur s'affiche.
5. Appuyez sur la touche  ou  pour revenir aux paramètres du menu de totalisateur.
6. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.

3.4.13 Impression de la valeur du totalisateur










1. Appuyez sur la touche . $\overline{R\ddot{U}d\grave{e}}$ s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que $\overline{R\ddot{E}C\ddot{U}\grave{n}}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . $\overline{d\grave{i}SP\ddot{R}E\ddot{C}\grave{n}}$ s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . $\overline{P\ddot{r}\ddot{E}R\ddot{E}C\ddot{U}\grave{n}}$ s'affiche.
5. Appuyez sur la touche  ou  pour imprimer la valeur du totalisateur. $\overline{\alpha F}$ s'affiche.
6. Appuyez sur la touche  ou  pour revenir aux paramètres du menu de totalisateur.
7. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.

3.4.14 Effacer le totalisateur

1. Appuyez sur la touche . $\overline{R\ddot{U}d\grave{e}}$ s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que $\overline{R\ddot{E}C\ddot{U}\grave{n}}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . $\overline{d\grave{i}SP\ddot{R}E\ddot{C}\grave{n}}$ s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . $\overline{C\ddot{L}R\ddot{E}C\ddot{U}\grave{n}}$ s'affiche.
5. Appuyez sur la touche  ou  pour effacer la valeur du totalisateur. $\overline{\alpha F}$ s'affiche.
6. Appuyez sur la touche  ou  pour revenir aux paramètres du menu de totalisateur.
7. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.







3.4.15 Entrée d'un nouvel identifiant d'unité

L'entrée d'un nouvel identifiant d'unité nécessite un accès au mode de configuration ([Section 4.1 page 26](#)).

1. Appuyez sur la touche . $\overline{R\ddot{U}d\grave{e}}$ s'affiche.
2. Appuyez sur la touche . $\overline{S\ddot{E}T\ddot{U}P}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . $\overline{C\ddot{o}nF\grave{i}g}$ s'affiche.
4. Appuyez sur la touche  pour faire défiler les options jusqu'à l'affichage de $\overline{P\ddot{r}oG\ddot{r}\grave{n}}$.
5. Appuyez sur la touche . $\overline{P\ddot{u}r\ddot{U}P\grave{n}}$ s'affiche.
6. Appuyez sur la touche  pour faire défiler les options jusqu'à l'affichage de $\overline{U\grave{i}d}$.
7. Appuyez sur la touche . La valeur actuelle d'identifiant d'unité s'affiche.
8. Modifiez la valeur à l'aide du clavier ([Section 3.3.1 page 19](#)).
9. Appuyez sur la touche  lorsque la valeur est correcte.
10. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.

3.4.16 Affichage et modification de la valeur d'heure

Pour afficher et modifier l'heure actuelle :







1. Appuyez sur la touche . $\overline{H} \overline{M} \overline{S}$ s'affiche.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que $\overline{H} \overline{M} \overline{S}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche  pour visualiser l'heure actuellement définie.
4. Pour modifier la valeur d'heure, utilisez la méthode suivante :
 - Appuyez sur la touche  pour effacer l'heure actuelle
 - Utilisez le clavier numérique pour entrer la nouvelle valeur d'heure
 - Appuyez sur la touche  pour accepter la nouvelle valeur d'heure une fois qu'elle est correcte
5. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.



L'heure est sauvegardée par la batterie interne et n'est pas perdue en cas d'interruption de l'alimentation principale. Reportez-vous à la [Section 4.4.5 page 35](#) pour en savoir plus sur les options de formatage d'heure.

3.4.17 Affichage et modification de la valeur de date

Pour afficher et modifier la date actuelle :





1. Appuyez sur la touche . $\overline{M} \overline{D} \overline{A}$ s'affiche.
2. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que $\overline{M} \overline{D} \overline{A}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche  pour afficher la date actuellement définie.
4. Pour modifier la valeur de date, utilisez la méthode suivante :
 - Appuyez sur la touche  pour effacer la date actuelle
 - Utilisez le clavier numérique pour entrer la nouvelle valeur de date, puis appuyez sur la touche  pour la valeur souhaitée
5. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.



La date est sauvegardée par la batterie interne et n'est pas perdue en cas d'interruption de l'alimentation principale. Reportez-vous à la [Section 4.4.5 page 35](#) pour en savoir plus sur les options de formatage de date.

3.4.18 Affichage des valeurs de points de consigne configurés







Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 9.0 page 64](#).

1. Appuyez sur la touche . $\overline{P}U\overline{D}i\overline{t}$ s'affiche.
2. Appuyez deux fois sur la touche . $\overline{S}E\overline{t}P\overline{t}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . Le numéro de point de consigne configuré le plus bas s'affiche.
4. Appuyez sur la touche  pour naviguer jusqu'au numéro de point de consigne souhaité (1-8).











Seuls les numéros des points de consigne configurés s'affichent. Les points de consigne affichés sont en lecture seule, sauf si leur accès est activé.

Pour le menu complet de points de consigne, reportez-vous à la [Section 4.4.8 page 41](#).

5. Appuyez sur la touche . $\overline{V}AL\overline{U}E$ s'affiche.
6. Appuyez une nouvelle fois sur la touche  pour afficher la valeur actuelle du point de consigne configuré.
7. Pour modifier la valeur du point de consigne, utilisez la méthode suivante :
 - Appuyez sur la touche  pour effacer la valeur actuelle
 - Utilisez le clavier numérique pour entrer la nouvelle valeur, puis appuyez sur la touche  pour l'accepter
 - Appuyez sur la touche  pour accepter la nouvelle valeur une fois qu'elle est correcte
8. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.


3.4.19 Réinitialisation de la configuration

1. Accédez au mode de configuration en appuyant sur le commutateur de configuration ([Illustration 4-1 page 26](#)). $\overline{C}ON\overline{F}i\overline{G}$ s'affiche.
2. Appuyez sur la touche . $\overline{d}FL\overline{t}\overline{E}\overline{C}\overline{F}\overline{G}$ s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . $\overline{r}\overline{0}$ s'affiche.
4. Appuyez sur la touche . $\overline{y}E\overline{5}$ s'affiche.
5. Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour réinitialiser le réglage de configuration. $\overline{0}\overline{F}$ s'affiche.
6. Appuyez sur la touche  ou sur la touche . $\overline{r}\overline{0}$ s'affiche à nouveau.
7. Appuyez sur la touche  pour revenir au mode de pesage.

4.0 Configuration

L'indicateur 680 compte deux types de paramètres de configuration, à savoir les paramètres de mode de configuration (ou configuration homologuée pour un usage réglementé) et les paramètres de mode utilisateur (ou configuration non homologuée pour un usage réglementé). Les paramètres de mode de configuration sont accessibles via le commutateur de configuration (Section 4.1). L'accès aux paramètres de mode utilisateur est réalisé via une pression sur la touche de menu et ne nécessite pas l'enfoncement du commutateur de configuration.

Les sections suivantes proposent une représentation graphique de la structure des menus de l'indicateur 680. La plupart des structures de menu sont accompagnées d'un tableau décrivant l'ensemble des paramètres et des valeurs de paramétrage associés au menu. Le réglage par défaut est affiché en caractères gras en haut de chaque colonne.

Pour accéder aux menus d'audit, de points de consigne, de totalisateur, de tare, d'heure, de date, d'identifiant MAC et de version, appuyez sur la touche .



Le niveau supérieur du menu de points de consigne affiche la valeur des points de consigne configurés et est accessible via la touche Menu. La configuration complète des points de consigne figure sous le menu de configuration (« setup ») et est accessible via le commutateur de configuration.

Le menu de configuration est accessible via l'enfoncement du commutateur de configuration (Section 4.1).



Tous les paramètres relatifs au poids doivent être configurés avant l'étalonnage de l'unité.

4.1 Commutateur de configuration

Pour pouvoir être configuré, l'indicateur 680 doit être mis en mode de configuration à l'aide du commutateur de configuration. Le commutateur de configuration est accessible via une petite ouverture située au bas du boîtier. Retirez la vis du commutateur de configuration et insérez un outil non conducteur dans le trou d'accès pour appuyer sur le commutateur de configuration.

IMPORTANT

Faites preuve de prudence lors de l'insertion de l'outil non conducteur dans le boîtier. Insérez l'outil sur 19 mm environ (3/4"), jusqu'à l'enclenchement du commutateur. N'utilisez pas de force excessive, sous peine d'endommager le commutateur.



Illustration 4-1. Accès au commutateur de configuration

Lorsque l'indicateur 680 est mis en mode de configuration, le menu de configuration est accessible et l'indication $\square \square \square \square \square$ s'affiche. Reportez-vous à la Section 4.4 page 28 pour obtenir le détail de ce menu. Serrez la vis du commutateur de configuration à 1,1 N-m (10 po-lb) après sa réinstallation.

4.1.1 Cavalier d'audit

Le cavalier d'audit (J24) active et désactive l'accès au mode de configuration. L'accès au mode de configuration est possible sans enfoncement du commutateur de configuration lorsque le cavalier d'audit est en position d'activation. L'accès au mode de configuration nécessite l'enfoncement du commutateur de configuration lorsque le cavalier d'audit est en position de désactivation. Reportez-vous à la [Section 2.5 page 11](#) pour connaître l'emplacement du cavalier d'audit sur la carte UC.



Dans certaines applications homologuées pour un usage réglementé, il est nécessaire de sceller l'indicateur pour limiter l'accès au commutateur de configuration (Section 2.7 page 12). Le bris du sceau annule l'homologation pour usage réglementé de l'indicateur.

4.2 Menu principal



Illustration 4-2. Menu principal

Menu	Description
AUDIT	Audit – Affiche la version du micrologiciel juridiquement pertinent et permet l'accès aux informations d'audit métrologique pour visualisation/impression. Reportez-vous à la Section 4.3
SETUP CōnFīGūrātiōn	Configuration – Définissez les paramètres de configuration pour l'indicateur (uniquement accessibles en mode de configuration). Reportez-vous à la Section 4.4 page 28
SEtPnt	Points de consigne – Affiche la valeur des points de consigne configurés. En lecture seule sauf si le paramètre d'accès pour le point de consigne est défini sur ON (activé). Les points de consigne sont complètement configurables dans le menu de configuration lorsque l'indicateur est en mode de configuration.
ACCUā	Totalisateur – Affiche, imprime et efface la valeur de poids cumulé. Reportez-vous à la Section 4.5 page 46
tARE	Tare – Affiche et efface la valeur de tare enregistrée. Reportez-vous à la Section 4.6 page 46
t.ĀE	Heure – Affiche l'heure et permet la modification de l'heure (24 heures)
dRtE	Date – Affiche la date et permet la modification de la date
āRC id	Identifiant MAC – Affiche l'identifiant MAC (lecture seule)
uEr5	Version – Affiche le numéro de version du micrologiciel installé

Tableau 4-1. Descriptions du menu principal

4.3 Menu Audit

 


Illustration 4-3. Menu Audit

Paramètre	Description
Lrv	LRV – Version du micrologiciel juridiquement pertinent
tRLibr	Étalonnage – Affiche le nombre total d'événements d'étalonnage (lecture seule)
CōnFīG	Configuration – Affiche le nombre total d'événements de configuration (lecture seule)
dESt 1	Port 1 de destination – Port d'audit métrologique. Réglages : RS232-1 (par défaut), RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD, NONE
dESt 2	Port 2 de destination – Port d'audit métrologique. Réglages : NONE (par défaut), RS232-1, RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD
dāPRUd	Purger l'audit métrologique – Envoie les paramètres d'audit vers le port d'impression configuré

Tableau 4-2. Descriptions du menu Audit

4.4 Menu de configuration

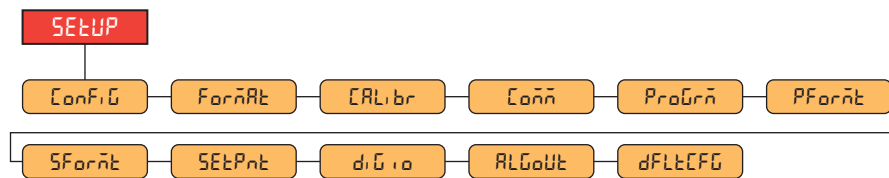


Illustration 4-4. Menu Setup (Configuration)

Menu	Description
CONFIG	Configuration – Consultez la Section 4.4.1 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu de configuration
Format	Format – Consultez la Section 4.4.2 page 30 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu de format
Étalonnage	Étalonnage – Consultez la Section 4.4.3 page 30 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu d'étalonnage
Comm	Communication – Consultez la Section 4.4.4 page 31 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu de communication
Programme	Programme – Consultez la Section 4.4.5 page 35 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu de programme
PFormat	Imprimer Format – Consultez la Section 4.4.6 page 39 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu d'impression de format
SFormat	Format de flux – Consultez la Section 4.4.7 page 40 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu de format de flux
SETPnt	Points de consigne – Consultez la Section 4.4.8 page 41 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu de points de consigne
diG.ia	E/S numériques – Consultez la Section 4.4.9 page 45 pour connaître la structure du menu et obtenir une description des paramètres du menu d'E/S numériques
RLG.uit	Sortie analogique – Consultez la Section 4.4.10 page 45 pour connaître la structure du menu et obtenir une description du menu de sortie analogique
dFLtCFG	Configuration par défaut – Consultez la section Section 3.4.19 page 25 pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre pour réinitialiser les paramètres de configuration

Tableau 4-3. Descriptions du menu Configuration

4.4.1 Configuration – Menu de configuration

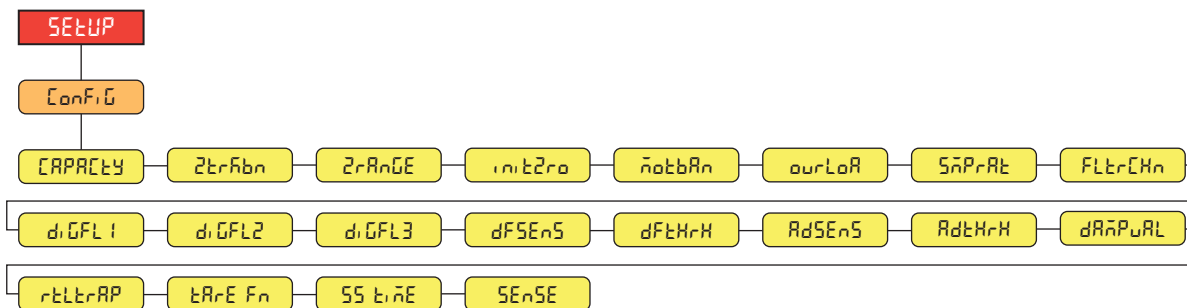


Illustration 4-5. Configuration – Menu de configuration

Menu	Description
CAPACITY	Capacité – Capacité nominale de la balance. Entrez une valeur : 0.0000001–9999999.0, 10000.0 (par défaut)
ZrFbn	Bande de suivi du zéro – Remet automatiquement la balance à zéro lorsqu'elle se trouve dans la plage spécifiée, aussi longtemps que l'entrée se trouve dans la plage ZrRnGE et que la balance est stabilisée. Lorsque le poids se trouve dans la plage du zéro, le voyant de zone de zéro s'affiche. La valeur légale maximale varie en fonction de la législation locale. Spécifiez la bande de suivi du zéro en \pm divisions d'affichage. Entrez une valeur : 0.0–100.0, 0.0 (par défaut)

Tableau 4-4. Configuration - Descriptions du menu de configuration

Menu	Description
2rRnE	Plage de remise à zéro – Définit la valeur de poids pouvant être remise à zéro par la balance. La plage de remise à zéro représente un pourcentage de la capacité. La valeur par défaut de 1.9 représente $\pm 1,9\%$ du point zéro étalonné, pour une plage totale de 3,8 %. Une valeur de 0.0 évite la remise à zéro. La valeur légale maximale varie en fonction des réglementations locales. <i>Entrez une valeur : 0.0-100.0, 1.9 (par défaut)</i>
0nE2r0	Réglage initial du zéro – Lorsque l'indicateur est mis sous tension et que la valeur de poids figure dans la plage \pm pour cent spécifiée au niveau du paramètre de zéro étalonné, l'indicateur remet automatiquement le poids à zéro. <i>Entrez une valeur : 0.0-100.0, 0.0 (par défaut)</i>
n0E2r0	Plage de mouvement – Définit le niveau, en divisions d'affichage, auquel le mouvement de la balance est détecté. Si aucun mouvement n'est détecté pendant la durée définie par le paramètre 55 E, nE, le symbole de stabilisation s'allume. Pour certaines opérations, y compris l'impression, la tare et la mise à zéro, la balance doit être stabilisée. La valeur légale maximale varie en fonction de la législation locale. Si le paramètre est défini sur 0, le voyant de stabilisation reste allumé en continu et les opérations nécessitant une stabilisation de la balance sont réalisées indépendamment du mouvement de la balance. Si la valeur 0 est sélectionnée, le paramètre 2E rFnD doit également être défini sur 0. <i>Entrez une valeur : 0-100, 1 (par défaut)</i>
00rL0R	Surcharge – Détermine le point au niveau duquel l'affichage s'efface et le message d'erreur de surcharge apparaît (^^^^^^). La valeur légale maximale varie en fonction de la législation locale. <i>Réglages : FS+2% (par défaut), FS+1D, FS+9D, FS</i>
5nPrRt	Fréquence d'échantillonnage – Sélectionne la cadence de mesure, en échantillons par seconde, du convertisseur analogique-numérique. Plus la fréquence d'échantillonnage est basse, plus l'immunité au bruit de signal est haute. <i>Réglages : 6.25HZ, 7.5HZ, 12.5HZ, 15HZ, 25HZ, 30HZ (par défaut), 50HZ, 60HZ, 100HZ, 120HZ</i>
FLtErCHn	Type de chaîne de filtre – Définit le type de filtre à utiliser. <i>Réglages :</i> AVGONLY (par défaut) – Filtre numérique à moyenne mobile (Section 11.7.1 page 78). Utilise DIGFL1-3, DFSENS et DFTHRH ADPONLY – Filtre adaptatif (Section 11.7.2 page 79). Utilise ADSENS et ADTHRH DMPONLY – Filtre d'amortissement (Section 11.7.3 page 80). Utilise DAMPVAL RAW – Aucun filtrage
d,GF L 1-3	Filtres numériques – Définit le taux de filtrage numérique utilisé pour réduire les effets des influences environnementales dans le voisinage immédiat de la balance. Les réglages indiquent le nombre de conversions A/N par mise à jour dont la moyenne est faite pour obtenir le relevé affiché. L'utilisation d'une valeur numérique supérieure permet l'obtention d'un affichage plus précis via une minimisation de l'effet de quelques relevés bruités, mais elle ralentit la vitesse de réaction de l'indicateur. <i>Réglages : 1, 2, 4 (par défaut), 8, 16, 32, 64, 128, 256</i>
dFSEn5	Sensibilité du filtre numérique – Spécifie le nombre de relevés A/N consécutifs en dehors du seuil de filtrage avant l'interruption du filtrage. <i>Réglages : 2OUT (par défaut), 4OUT, 8OUT, 16OUT, 32OUT, 64OUT, 128OUT</i>
dFtErH	Seuil de filtre numérique – Définit une valeur seuil, en divisions d'affichage. Lorsqu'un certain nombre de relevés A/N consécutifs (Sensibilité du filtre numérique) se trouvent en dehors de la valeur seuil (par rapport à la sortie du filtre), le filtrage est interrompu et la valeur A/N est envoyée directement via le filtre. Le filtrage n'est pas interrompu si le seuil est défini sur NONE. <i>Réglages : NONE (par défaut), 2D, 5D, 10D, 20D, 50D, 100D, 200D, 250D</i>
RdSEn5	Sensibilité de filtrage numérique – Contrôle la stabilité et le temps de réaction de la balance. <i>Réglages :</i> LIGHT (par défaut) – Réaction la plus rapide aux petites variations de poids, mais stabilité inférieure MEDIUM – Réaction plus rapide qu'avec le réglage « Heavy », mais stabilité supérieure à celle obtenue avec le réglage « Light » HEAVY – Résulte en une sortie plus stable mais avec une réaction plus lente. Les légères fluctuations de données de poids (quelques gradations) sur la balance ne sont pas rapidement visibles
RdEtErH	Seuil de filtre adaptatif – Définit la valeur seuil de poids du filtre adaptatif (en divisions d'affichage). Une modification de poids supérieure au seuil provoque la réinitialisation des valeurs filtrées. Doit être défini sur une valeur supérieure aux perturbations sonores dans le système (si défini sur zéro, le filtre est désactivé). <i>Entrez une valeur : 0-2000, 10 (par défaut)</i>
dRnPrL	Valeur d'amortissement – Définit la constante de temps d'amortissement (par intervalles de 0,1 s). <i>Entrez une valeur : 0-2560, 10 (par défaut)</i>
rEtEtErP	RattleTrap – Active le filtrage RattleTrap. Efficace pour l'élimination des effets vibratoires, des influences environnementales et des interférences mécaniques générées par les équipements situés à proximité, peut augmenter le temps de réponse par rapport au filtrage numérique standard. <i>Réglages : OFF (par défaut), ON</i>
tRrE Fn	Fonction de tare – Active ou désactive la tare par bouton-poussoir et la tare saisie. <i>Réglages :</i> BOTH (par défaut) – La tare saisie et le tare par bouton-poussoir sont activées NOTARE – Aucune tare autorisée (mode poids brut uniquement) PBTARE – Tares par bouton-poussoir activées KEYED – Tare saisie activée
55 E, nE	Temps de stabilisation – Spécifie la durée pendant laquelle la balance ne doit pas être en mouvement avant qu'elle ne soit considérée comme stabilisée (par intervalles de 0,1 s). <i>Entrez une valeur : 0-600, 10 (par défaut)</i>
5En5E	Sense – Spécifie le type de câble de capteur de charge raccordé au connecteur J1 (Section 2.4.5 page 8); <i>Réglages : 4-WIRE (par défaut), 6-WIRE</i>

Tableau 4-4. Configuration - Descriptions du menu de configuration (Suite)

4.4.2 Configuration – Menu de format

4.4.2.1 Menus principal et secondaire

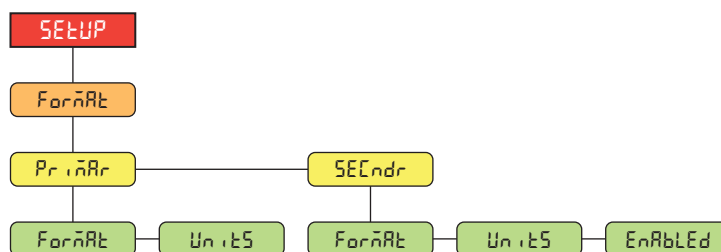


Illustration 4-6. Format – Menus principal et secondaire

Paramètre	Description
Format	Format – Définit le point décimal et les divisions d’affichage du format de poids pour les unités principales (Prin) et les unités secondaires (SECond). Par exemple, sélectionnez 8888.885 si un incrément de poids (count by) de 0.005 est nécessaire, ou sélectionnez 8888820 si un incrément de poids (count by) de 20 est nécessaire (les chiffres 8 sont des caractères fictifs destinés à montrer comment les chiffres seront affichés). Réglages : 8888881 (par défaut pour les unités principales), 8888882, 8888885, 8888810, 8888850, 8888200, 8888500, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 888.8881, 888.8882, 888.8885, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 88888.81, 88888.82, 88888.85, 888888.1, 888888.2, 888888.5 (par défaut pour les unités secondaires)
Unités Unités?	Unités – Définit le type d’unités. Réglages : LB (par défaut pour les unités principales), KG (par défaut pour les unités secondaires), OZ, TN, T, G, NONE
EnRblEd	Activé – Active le bouton UNITS du panneau frontal pour basculer entre les formats des unités principales et secondaires (affichage uniquement sous les unités secondaires). Réglages : ON (par défaut), OFF

Tableau 4-5. Format – Paramètres des menus principal et secondaire

4.4.3 Configuration – Menu d’étalonnage

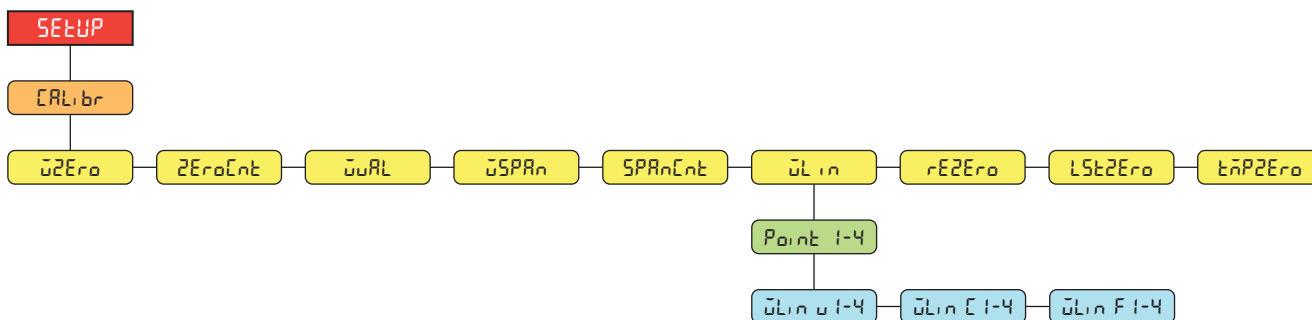


Illustration 4-7. Configuration – Menu d’étalonnage

Paramètre	Description
WZero	Étalonnage du zéro – Exécute le processus d’étalonnage du zéro. Reportez-vous à la Section 5.1 page 47
ZeroCnt	Décompte des étalonnages du zéro – Affiche la valeur de comptage brut au poids zéro. Un étalonnage du zéro (WZERO) génère cette valeur de comptage brut. Une modification manuelle de cette valeur de comptage modifie le poids zéro et annule l’étalonnage du zéro
WRL	Valeur de poids d’essai – Définit la valeur de poids pour l’étalonnage de l’intervalle de mesure. Reportez-vous à la Section 5.1 page 47 ; Entrez une valeur : 0,000001-9999999,999999, 10000,0 (par défaut)
WSPRn	Étalonnage de l’intervalle de mesure – Exécute le processus d’étalonnage de l’intervalle de mesure. Reportez-vous à la Section 5.1.1 page 47

Tableau 4-6. Configuration – Paramètre de menu d’étalonnage

Paramètre	Description
SPANent	Décompte des étalonnages de l'intervalle de mesure – Affiche la valeur de comptage brut au poids de l'intervalle de mesure. Un étalonnage d'intervalle de mesure (WSPAN) génère cette valeur de comptage brut. Une modification manuelle de cette valeur de comptage modifie le poids de l'intervalle de mesure et annule l'étalonnage de l'intervalle de mesure
WLin	Étalonnage linéaire – Un étalonnage linéaire ou multipoint est réalisé via l'entrée d'un maximum de quatre points d'étalonnage. Reportez-vous à Section 5.1.2 page 48 WLin V# – Définit la valeur de poids d'essai pour le point d'étalonnage linéaire WLin C# – Exécute le processus d'étalonnage linéaire pour le point ; génère la valeur de comptage brut (F) pour la valeur de poids d'essai (V) WLin F# – Affiche la valeur de comptage brut au poids de point linéaire ; un étalonnage linéaire (WLin C#) génère cette valeur de comptage brut. Une modification manuelle de cette valeur de comptage modifie le poids de point linéaire et annule l'étalonnage linéaire pour le point
rEEro	Remise à zéro – Supprime une valeur de décalage des étalonnages du zéro et de l'intervalle de mesure. Reportez-vous à la Section 5.2.3 page 49
LSERo	Dernier zéro – Utilise le dernier zéro entré dans le système par bouton-poussoir (depuis le mode de pesage) comme nouveau point de référence de zéro, suite à quoi un nouvel étalonnage de l'intervalle de mesure doit être réalisé. Cet étalonnage ne peut pas être réalisé lors du premier étalonnage d'une balance. Reportez-vous à la Section 5.2.1 page 48
tRPERo	Zéro temporaire – Remet temporairement à zéro le poids affiché d'une balance non vide après réalisation d'un étalonnage de l'intervalle de mesure. La différence entre le zéro temporaire et la valeur de zéro précédemment étalonnée est utilisée comme décalage. Reportez-vous à la Section 5.2.2 page 49

Tableau 4-6. Configuration – Paramètre de menu d'étalonnage (Suite)

4.4.4 Configuration – Menu de communication

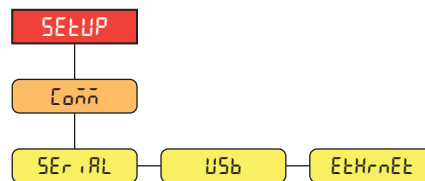


Illustration 4-8. Configuration – Menu de communication

Menu	Description
SERIAL	Port série – Prend en charge les communications série RS-232 et RS-485/422. Reportez-vous à la Section 4.4.4.1 page 32
USB	USB – Conçu pour être connecté à un PC uniquement. Apparaît comme port COM virtuel et reçoit une désignation « COMx ». Les applications communiquent via ce port comme via un port de communication RS-232 standard. Reportez-vous à la Section 4.4.4.2 page 33
Ethernet	Ethernet – Est connecté au réseau Ethernet par le protocole de communication TCP/IP 10Base-T/100Base-TX et peut prendre en charge deux connexions simultanées, une en tant que serveur et l'autre en tant que client. Reportez-vous à la Section 4.4.4.3 page 34

Tableau 4-7. Communication - Descriptions du menu de communication

4.4.4.1 Menu de port série

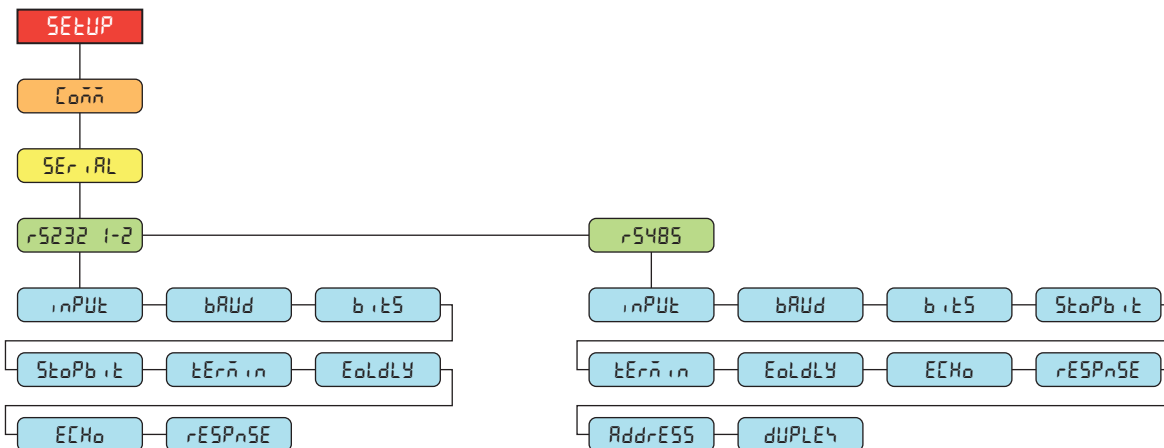


Illustration 4-9. Communication – Menu de port série

Paramètre	Description
INPUT	Entrée – Définit le type de déclencheur d'entrée. Réglages : CMD (par défaut) – Commande : permet d'utiliser les commandes EDP et d'imprimer STRIND – Diffuser les données de balance industrielle : les données sont mises à jour à la fréquence d'échantillonnage configurée. Permet d'utiliser les commandes EDP et d'imprimer STRLFT – Diffuser les données d'homologation pour usage réglementé : les données sont mises à jour à la fréquence de mise à jour d'affichage configurée. Permet d'utiliser les commandes EDP et d'imprimer REMOTE – Configure le port de façon qu'il fonctionne comme une entrée de balance série. REMARQUE : Si le port COMM est défini sur RS485 avec les réglages STRIND, STRLFT et REMOTE, aucune diffusion de données n'a lieu au niveau du port
bAUD	Débit en bauds – Définit la vitesse de transmission pour le port. Réglages : 1200, 2400, 4800, 9600 (par défaut), 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
b.ETS	Bits de données – Définit le nombre de bits de données transmis ou reçus par le port et spécifie le bit de parité sur ODD, EVEN ou NONE. Réglages : 8NONE (par défaut), 8EVEN, 8ODD, 7EVEN, 7ODD
StoPbit	Bits d'arrêt – Définit le nombre de bits d'arrêt transmis ou reçus par le port. Réglages : 1 (par défaut), 2
tErñin	Terminaison de ligne sortante – Définit le caractère de terminaison pour les données envoyées depuis le port. Réglages : CR/LF (par défaut), CR
EoLdLY	Délai de fin de ligne – Définit le délai entre la fin d'une ligne formatée et le début de la sortie série formatée suivante (mesuré en millisecondes). Entrez une valeur : 0-255, 0 (par défaut)
ECHO	Écho – Spécifie si les caractères reçus par le port sont renvoyés à l'unité émettrice. Réglages : ON (par défaut), OFF
rESPnSE	Réponse – Spécifie si le port transmet des réponses aux commandes série. Réglages : ON (par défaut), OFF
RddrESS	Adresse – Spécifie l'adresse utilisée pour la connexion au port (RS-485/422 uniquement). Entrez une valeur : 0-255, 0 (par défaut)
dUPLEç	Duplex – Spécifie le duplex FULL (4 fils) ou HALF (2 fils) utilisé pour se connecter au port (RS-485/422 uniquement). Réglages : FULL (par défaut), HALF

Tableau 4-8. Communication – Paramètres du menu de port série

4.4.4.2 Menu USB

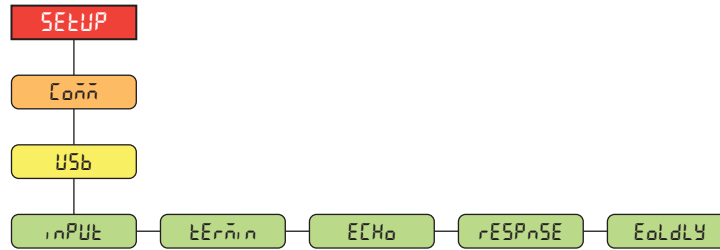


Illustration 4-10. Communication – Menu USB

Paramètre	Description
INPUT	Entrée – Définit le type de déclencheur d'entrée. Réglages : CMD (par défaut) – Commande : permet d'utiliser les commandes EDP et d'imprimer STRIND – Diffuser les données de balance industrielle : les données sont mises à jour à la fréquence d'échantillonnage configurée. Permet d'utiliser les commandes EDP et d'imprimer STRLFT – Diffuser les données d'homologation pour usage réglementé : les données sont mises à jour à la fréquence de mise à jour d'affichage configurée. Permet d'utiliser les commandes EDP et d'imprimer REMOTE – Configure le port de façon qu'il fonctionne comme une entrée de balance série.
Termin	Terminaison de ligne sortante – Définit le caractère de terminaison pour les données envoyées depuis le port. Réglages : CR/LF (par défaut), CR
Echo	Écho – Spécifie si les caractères reçus par le port sont renvoyés à l'unité émettrice. Réglages : ON (par défaut), OFF
RESPONSE	Réponse – Spécifie si le port transmet des réponses aux commandes série. Réglages : ON (par défaut), OFF
EndLY	Délai de fin de ligne – Définit le délai entre la fin d'une ligne formatée et le début de la sortie série formatée suivante (mesuré en millisecondes). Entrez une valeur : 0-255, 0 (par défaut)

Tableau 4-9. Communication – Paramètres du menu USB

4.4.4.3 Menu Ethernet

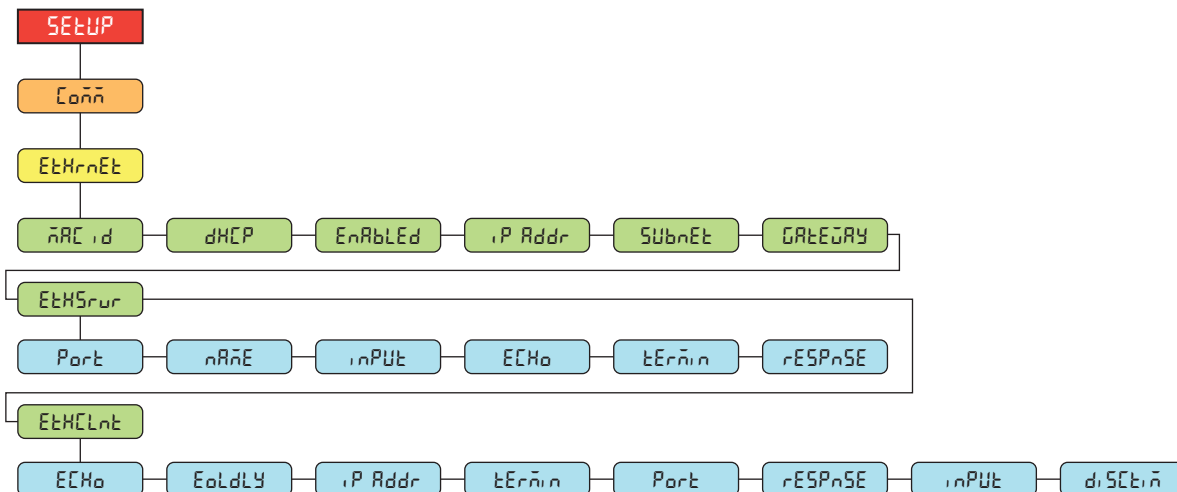


Illustration 4-11. Communication – Menu Ethernet

Paramètre	Description
nRC id	Identifiant MAC – En lecture seule. Réglages : 00:00:00:00:00
dHCP	DHCP – Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (allocation statique d'adresse IP lorsque défini sur OFF). Réglages : ON (par défaut), OFF
EnRbLEd	Activé – Active les communications Ethernet. Réglages : OFF (par défaut), ON
iP Addr	Adresse IP. Entrez une valeur : 0.0.0.0
SUBnEt	Masque de sous-réseau. Entrez une valeur : 255.255.255.0
GRtEURY	Passerelle par défaut. Entrez une valeur : 0.0.0.0
EtHScur	<p>Serveur Ethernet – Permet à l'indicateur 680 de recevoir des commandes EDP externes. Sous-paramètres :</p> <p>PORT – Spécifie le port d'adresse IP à ouvrir pour établir des communications. Entrez une valeur : 1025–65535, 10001 (par défaut)</p> <p>NAME – Nom d'hôte pour le serveur Ethernet. Entrez les caractéristiques : Entrée d'un maximum de 30 caractères alphanumériques, 0 (par défaut)</p> <p>INPUT – Définit le type de déclencheur d'entrée. Réglages : CMD (par défaut), STRIND, STRLFT, REMOTE</p> <p>ECHO – Spécifie si les caractères reçus par le port sont renvoyés à l'unité émettrice. Réglages : OFF (par défaut), ON</p> <p>TERMIN – Terminaison de ligne : Définit le caractère de terminaison pour les données envoyées depuis le port. Réglages : CR/LF (par défaut), CR</p> <p>RESPNSE – Spécifie si le port transmet des réponses aux commandes série. Réglages : ON (par défaut), OFF</p>
EtHCLnt	<p>Client Ethernet – Permet à l'indicateur 680 d'envoyer des commandes EDP à des périphériques externes. Sous-paramètres :</p> <p>ECHO – Spécifie si les caractères reçus par le port sont renvoyés à l'unité émettrice. Réglages : ON (par défaut), OFF</p> <p>EOLDLY – Délai de fin de ligne : Définit le délai entre la fin d'une ligne formatée et le début de la sortie série formatée suivante (mesuré en millisecondes). Entrez une valeur : 0-255, 0 (par défaut)</p> <p>IP ADDR– Adresse IP. Entrez une valeur : 0.0.0.0</p> <p>TERMIN – Terminaison de ligne : Définit le caractère de terminaison pour les données envoyées depuis le port. Réglages : CR/LF (par défaut), CR</p> <p>PORT – Spécifie le port d'adresse IP à rechercher pour établir des communications. Entrez une valeur : 1025–65535, 10001 (par défaut)</p> <p>RESPNSE – Spécifie si le port transmet des réponses aux commandes série. Réglages : ON (par défaut), OFF</p> <p>INPUT – Définit le type de déclencheur d'entrée. Réglages : CMD (par défaut), STRIND, STRLFT, REMOTE</p> <p>DISCTIM – Temporisation de déconnexion (en secondes). Entrez une valeur : 0-60, 0 (par défaut)</p>

Tableau 4-10. Communication – Paramètres du menu Ethernet

4.4.5 Configuration – Menu de programme

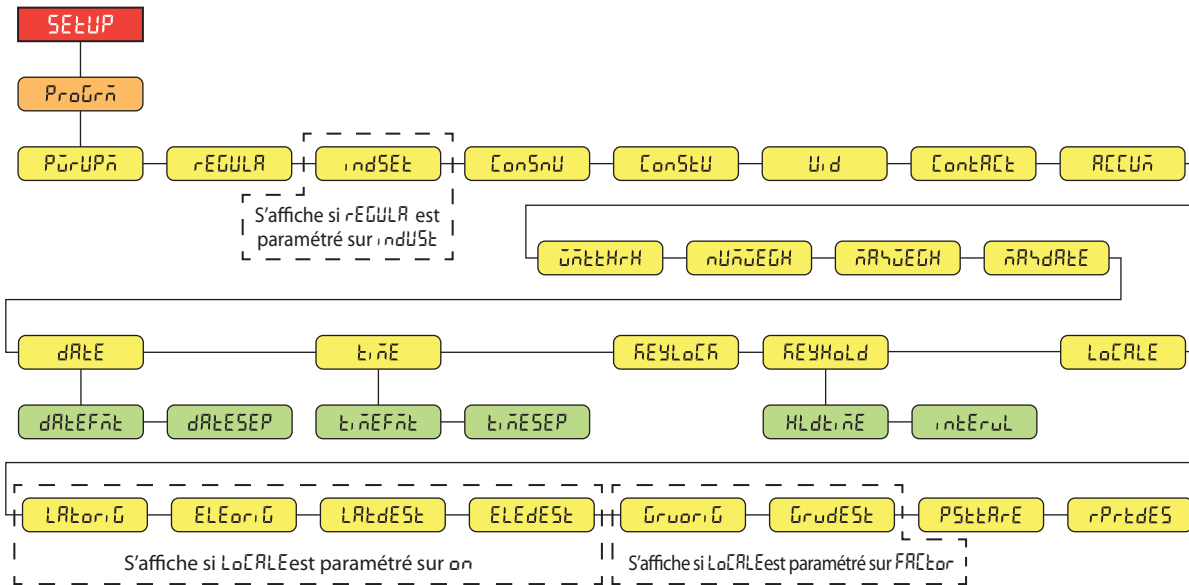


Illustration 4-12. Configuration – Menu de programme

Paramètre	Description
PurUpn	Mode de mise sous tension – Lorsque l’indicateur est mis sous tension, il réalise un test d’affichage, puis passe en phase de montée en température. Réglages : GO (par défaut) – Réalise un test d’affichage, puis entre en mode de pesage après une brève phase de montée en température DELAY – Réalise un test d’affichage, puis entre en phase de montée en température pendant 30 secondes <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun mouvement n’est détecté pendant la phase de montée en température, l’indicateur entre en mode de pesage à la fin de la phase de montée en température • Si un mouvement est détecté, le temporisateur de 30 secondes est réinitialisé et la phase de montée en température est répétée
REGULA	Mode de réglementation – Spécifie l’organisme de réglementation ayant juridiction sur le site où la balance est utilisée. La valeur spécifiée pour ce paramètre affecte le fonctionnement des touches de tare et de remise à zéro du panneau frontal. Réglages : NTEP (par défaut), OIML, CANADA, INDUST, NONE <ul style="list-style-type: none"> • Les modes OIML, NTEP et CANADA permettent l’acquisition d’une tare à un poids supérieur à zéro. NONE permet l’acquisition de tares avec toute valeur de poids • Les modes OIML, NTEP et CANADA permettent l’effacement d’une tare uniquement si le poids brut est sans charge. NONE permet l’effacement de tares avec toute valeur de poids • Les modes NTEP et OIML permettent l’acquisition d’une nouvelle tare même si une tare est déjà présente. En mode CANADA, la tare précédente doit être effacée avant l’acquisition d’une nouvelle tare • Les modes NONE, NTEP et CANADA permettent la remise à zéro de la balance en mode brut ou net aussi longtemps que le poids actuel figure dans la plage ZRANGE spécifiée. En mode OIML, la balance doit être en mode brut avant de pouvoir être remise à zéro. Une pression sur la touche ZERO en mode net provoque l’effacement de la tare • INDUST fournit un ensemble de sous-paramètres pour permettre la personnalisation des fonctions de tare, d’effacement et d’impression dans des installations avec balances non homologuées pour un usage réglementé
IndSEt	Réglages industriels – S’affiche lorsque le paramètre REGULA est défini sur INDUST. Reportez-vous à la Section 4.4.5.2 page 38
Consnu	Numérotation consécutive – Permet la numérotation séquentielle des opérations d’impression. La valeur est incrémentée après chaque opération d’impression comprenant <CN> dans le format de ticket. Entrez une valeur : 0–9999999, 0 (par défaut)
Consct	Valeur de démarrage de numéros consécutifs – Spécifie la valeur initiale de numéros consécutifs (CONSNU) utilisée lorsque la numérotation consécutive est réinitialisée via l’envoi de l’entrée numérique CLRCN. Enter value : 0–9999999, 0 (par défaut)
UId	Identifiant de l’unité – Spécifie le numéro d’identification de l’unité avec une valeur alphanumérique. Entrez des caractères : Jusqu’à 6 caractères alphanumériques, 1 (par défaut)
ContREt	Coordonnées. Reportez-vous à la Section 4.4.5.1 page 37
RECUñ	Totalisateur – Le cumul peut être activé (ON) et désactivé (OFF). S’il est activé, il a lieu lors des opérations d’impression ; s’il est désactivé, aucun cumul n’est réalisé. Réglages : OFF (par défaut), ON

Tableau 4-11. Configuration – Paramètres du menu de programme

Paramètre	Description
ሀሽቴደደደ	Seuil de pesée – Lorsque le poids passe en dessous de la valeur définie, le totalisateur est réarmé. <i>Entrez une valeur : 0,0-999999,0, 1000,0 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Nombre de pesées – Affiche le nombre total de pesées. <i>Lecture seule</i>
ሰህሽጋጋጋ	Pesée maximale – Affiche la pesée maximale autorisée. <i>Lecture seule</i>
ሰህሽጋጋጋ	Date/Heure du poids maxi. – Affiche la date et l'heure de la pesée maximum. <i>Lecture seule</i>
ደደጋጋ	Date – Permet de définir le format de date et le caractère de séparation de la date DATEFMT – Format de date. <i>Réglages : MDDYY (par défaut), DDMMYY, YYMMDD, YYDDMM</i> DATESEP – Séparateur de date. <i>Réglages : SLASH (par défaut), DASH, SEMI, DOT</i>
ጊሰጋ	Heure – Permet de définir le format d'heure et le caractère de séparation TIMEFMT – Format d'heure. <i>Réglages : 12HOUR (par défaut), 24HOUR</i> TIMESEP – Séparateur d'heure. <i>Réglages : COLON (par défaut), COMMA, DOT</i>
ሰህሽጋጋጋ	Verrouillage du clavier – Désactive le clavier sauf l'alimentation. <i>Réglages : OFF (par défaut), ON</i>
ሰህሽጋጋጋ	Enfoncement de touche – Permet de régler la durée et l'intervalle d'enfoncement de touche HLDTIME – Durée d'enfoncement de touche (en dixièmes de seconde). Durée pendant laquelle une touche doit être enfoncée avant qu'une action d'enfoncement de touche ne soit initiée. La valeur 20 correspond à 2 secondes. <i>Entrez une valeur : 10-50, 20 (par défaut)</i> INTERVL – Intervalle d'enfoncement de touche (en vingtièmes de seconde). Intervalle de temps entre les incréments pendant un enfoncement de touche. 2 équivaut à un dixième de seconde (10 incréments par seconde pendant un enfoncement de touche). <i>Entrez une valeur : 1-100, 2 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Compensation de la pesanteur du lieu – Active la compensation de la pesanteur. <i>Réglages :</i> OFF (par défaut) – compensation de la pesanteur désactivée ON – calcule la compensation de la pesanteur à l'aide des latitudes et altitudes d'origine et de destination FACTOR – utilise les facteurs de pesanteur d'origine et de destination pour déterminer la compensation de la pesanteur
ሰህሽጋጋጋ	Latitude d'origine – Latitude d'origine (au degré le plus proche) pour la compensation de pesanteur. S'affiche lorsque le paramètre LOCALE est défini sur ON. <i>Entrez une valeur : 0-90, 45 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Altitude d'origine – Altitude d'origine (en mètres) pour la compensation de la pesanteur. S'affiche lorsque le paramètre LOCALE est défini sur ON. <i>Entrez une valeur : -9999-9999, 345 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Latitude de destination – Latitude de destination (au degré le plus proche) pour la compensation de la pesanteur. S'affiche lorsque le paramètre LOCALE est défini sur ON. <i>Entrez une valeur : 0-90, 45 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Altitude de destination – Altitude de destination (en mètres) pour la compensation de pesanteur. S'affiche lorsque le paramètre LOCALE est défini sur ON. <i>Entrez une valeur : -9999-9999, 345 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Pesanteur d'origine – Facteur de pesanteur d'origine (en m/s ²) pour la compensation de pesanteur. S'affiche lorsque le paramètre LOCALE est défini sur FACTOR. <i>Entrez une valeur : 9,00000-9,99999, 9,80665 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Pesanteur de destination – Facteur de pesanteur de destination (en m/s ²) pour la compensation de pesanteur. S'affiche lorsque le paramètre LOCALE est défini sur FACTOR. <i>Entrez une valeur : 9,00000-9,99999, 9,80665 (par défaut)</i>
ሰህሽጋጋጋ	Tare persistante – Enregistre la valeur de tare de la balance lors du cycle d'alimentation. <i>Réglages : OFF (par défaut), ON</i>
ሰህሽጋጋጋ	Destination d'impression à distance – Détermine quel indicateur de la configuration locale/à distance effectue l'action d'impression. <i>Réglages : REMOTE, LOCAL (par défaut)</i>

Tableau 4-11. Configuration – Paramètres du menu de programme (Suite)

4.4.5.1 Menu de coordonnées

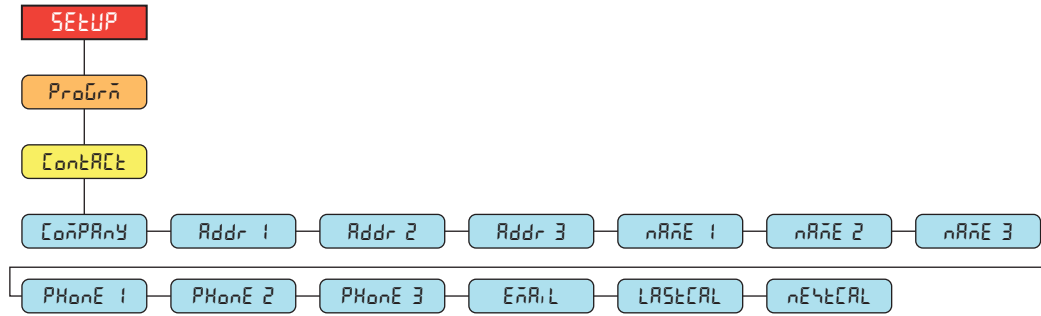


Illustration 4-13. Menu de coordonnées

Paramètre	Description
CONTACT	Société – Nom de la société contact. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 30 caractères alphanumériques
Addr 1-3	Adresse – Lignes d'adresse de société contact. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 20 caractères alphanumériques (pour chaque ligne)
NAME 1-3	Nom – Noms des contacts. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 30 caractères alphanumériques (pour chaque ligne)
PHONE 1-3	Téléphone – Numéros de téléphone des contacts. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 20 caractères alphanumériques (pour chaque ligne)
EMAIL	Adresse électronique – Adresse électronique de contact. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 40 caractères alphanumériques
LASTCAL	Dernier étalonnage – Date du dernier étalonnage. Entrez une valeur : Numéro à 8 chiffres (MMDDYYYY)
NEXTCAL	Prochain étalonnage – Date du prochain étalonnage. Entrez une valeur : Numéro à 8 chiffres (MMDDYYYY)

Tableau 4-12. Paramètres de menu de coordonnées

4.4.5.2 Menu des réglages industriels

Le menu des réglages industriels (INDSET) s'affiche uniquement si le paramètre de réglementation (REGULR) est défini sur industriel (INDUST).

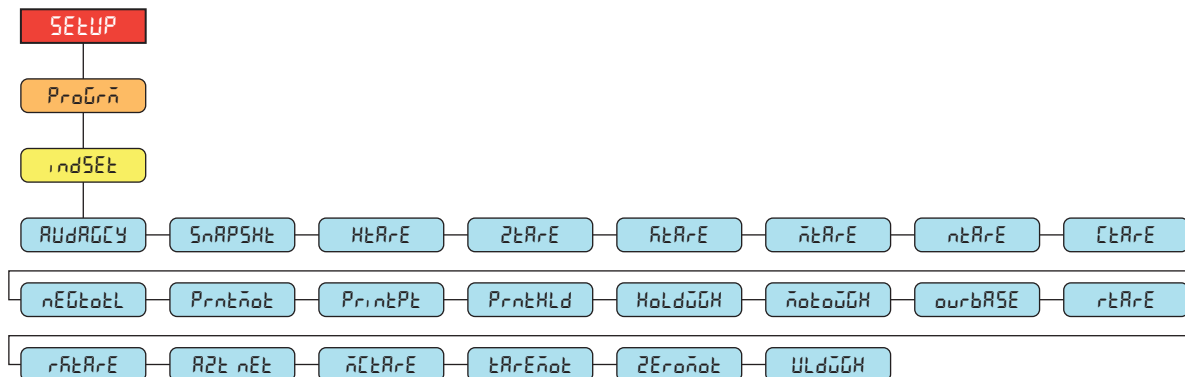


Illustration 4-14. Menu des réglages industriels

Paramètre	Description
AUDRGLCY	Organisme d'audit – Format d'affichage pour l'organisme d'audit métrologique. Réglages : NTEP (par défaut), CANADA, NONE, OIML
SNRPSHL	Instantané – Source du poids : affichage ou balance. Réglages : DISPLAY (par défaut), SCALE
HLRRE	Maintien de la tare – Autoriser le maintien de l'affichage de la tare. Réglages : NO (par défaut), YES
ZLRRE	Remise à zéro de la tare – Supprimer la tare lorsque la touche Zero est enfoncée. Réglages : NO (par défaut), YES
FLRRE	Tare saisie – Toujours autoriser la tare saisie. Réglages : YES (par défaut), NO
nLRRE	Tare multiple – Remplacer la tare existante lorsque la touche Tare est enfoncée. Réglages : REPLACE (par défaut), REMOVE, NOTHING
nLRRE	Tare négative/nulle – Autoriser une tare nulle ou négative. Réglages : NO (par défaut), YES
CLRRE	Effacer la tare/totalisateur – Autoriser l'effacement de la tare/du totalisateur à l'aide de la touche Clear. Réglages : YES (par défaut), NO
nEGtoL	Total négatif – Autoriser l'affichage d'une valeur négative par la balance totale. Réglages : NO (par défaut), YES
Prntno	Imprimer en mouvement – Autoriser l'impression pendant un mouvement. Réglages : NO (par défaut), YES
PrintPt	Imprimer la tare prédéfinie – Ajouter la tare prédéfinie (PT) à l'impression de tare saisie. Réglages : YES (par défaut), NO
PrntHld	Imprimer pendant maintien – Imprimer pendant le maintien de l'affichage. Réglages : NO (par défaut), YES
HolduH	Maintien du pesage – Autoriser la pesée pendant le maintien de l'affichage. Réglages : NO (par défaut), YES
noouuH	Pesage en mouvement – Autoriser la pesée en en mouvement. Réglages : NO (par défaut), YES
ourbRSE	Base de calcul de surcharge – Base zéro pour calcul de surcharge. Réglages : CALIB (par défaut), SCALE
rLRRE	Arrondir la tare par bouton – Arrondir la tare par bouton-poussoir à la division d'affichage la plus proche. Réglages : NO (par défaut), YES
rHLRRE	Arrondir la tare saisie – Arrondir la tare saisie à la division d'affichage la plus proche. Réglages : NO (par défaut), YES
RZL nE	Suivi auto du zéro sur valeur nette – Réaliser le suivi automatique du zéro sur la valeur nette. Réglages : NO (par défaut), YES
nCLRRE	Effacer manuellement la tare – Permettre un effacement manuel de la tare. Réglages : YES (par défaut), NO
tRREno	Tare en mouvement – Autoriser la tare en mouvement. Réglages : NO (par défaut), YES
ZErno	Mise à zéro en mouvement – Autoriser la mise à zéro pendant un mouvement. Réglages : NO (par défaut), YES
ULduH	Poids en sous-charge – Valeur de poids en sous-charge, en divisions d'affichage. Entrez une valeur : 1-9999999, 20 (par défaut)

Tableau 4-13. Paramètres du menu des réglages industriels

4.4.6 Configuration – Menu Print Format (Format d'impression)

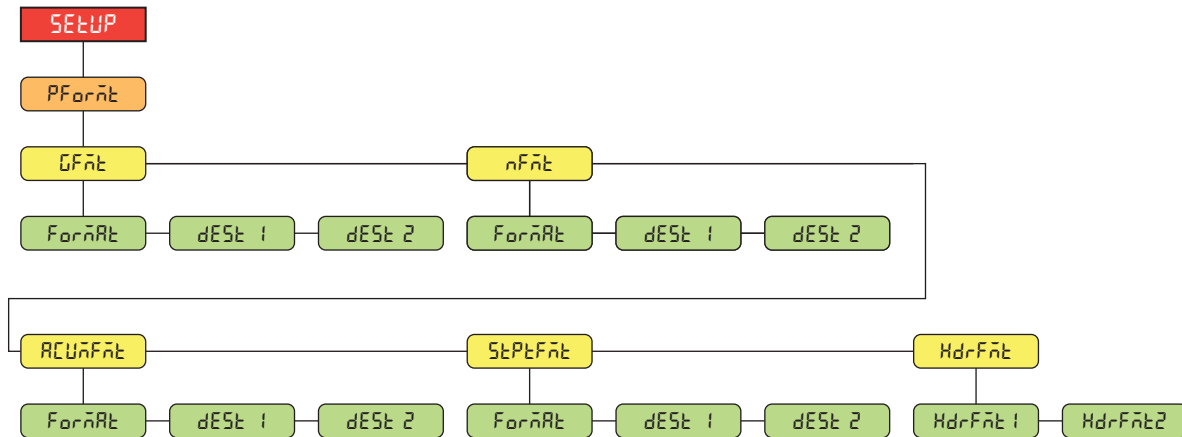


Illustration 4-15. Configuration – Menu de format d'impression

Paramètre	Description
GFnt	Format brut – Chaîne de format d'impression à la demande Poids brut FORMAT – Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques, Gross<g><nl2><td><nl> (par défaut) DEST 1-2 – Ports de destination. Réglages : RS232-1 (par défaut), RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD, NONE (DEST 2 par défaut)
nFnt	Format net – Chaîne de format d'impression à la demande Poids net FORMAT – Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques, Gross<g><nl>Tare<sp><t><nl>Net<sp2><n><nl2><td><nl> (par défaut) DEST 1-2 – Ports de destination. Réglages : RS232-1 (par défaut), RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD, NONE (DEST 2 par défaut)
RCUNFnt	Format de totalisateur – Chaîne de format d'impression de totalisateur FORMAT – Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques, Accum <a><nl><da> <ti><nl> (par défaut) DEST 1-2 – Ports de destination. Réglages : RS232-1 (par défaut), RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD, NONE (DEST 2 par défaut)
SPtFnt	Format de point de consigne – Chaîne de format d'impression de point de consigne FORMAT – Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques, <scv><sp><spm><nl> (par défaut) DEST 1-2 – Ports de destination. Réglages : RS232-1 (par défaut), RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD, NONE (DEST 2 par défaut)
HdrFnt	Format d'en-tête – Chaînes de format pour en-tête de ticket imprimé, destinées aux informations sur la société HDRFMT1 – Chaîne de format d'en-tête 1. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques : Nom de l'entreprise<nl>Adresse rue<nl>Ville Code postal<nl2> (par défaut) HDRFMT2 – Chaîne de format d'en-tête 2. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques : Nom de l'entreprise<nl>Adresse rue<nl>Ville Code postal<nl2> (par défaut)

Tableau 4-14. Configuration – Paramètres du menu de format d'impression

4.4.7 Configuration – Menu de format de flux

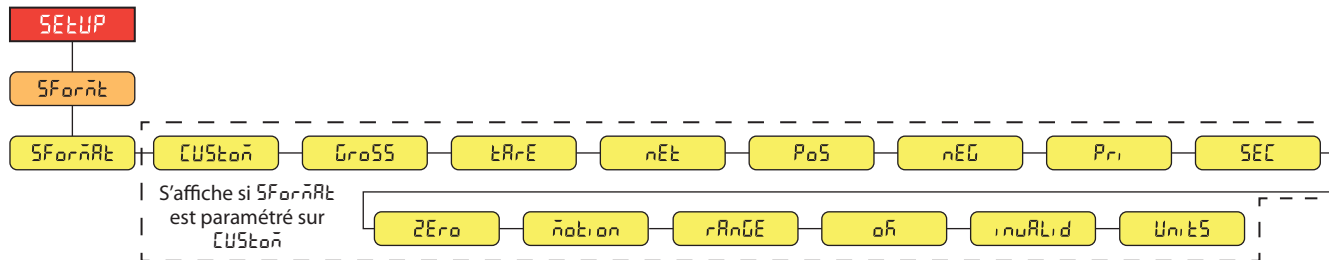


Illustration 4-16. Configuration – Menu de format de flux

Paramètre	Description
SFORMAT	Format de flux – Spécifie le format de flux utilisé pour la sortie des données de la balance ou spécifie l'entrée attendue pour une balance série. Réglages : RLWS (par défaut) – Format de flux Rice Lake Weighing Systems (Section 11.3.1 page 74) CARDNAL – Format de flux Cardinal (Section 11.3.2 page 74) WTRONIX – Format de flux Avery Weigh-Tronix (Section 11.3.3 page 75) TOLEDO – Format de flux Mettler Toledo (Section 11.3.4 page 75) CUSTOM – Format de flux personnalisé
CUSTOM	Format de flux personnalisé – Spécifie le format de flux personnalisé. S'affiche uniquement si SFORMAT est défini sur CUSTOM. Pour les jetons de format de flux disponibles, reportez-vous à la Section 11.4 page 76. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 1000 caractères alphanumériques
GROSS	Brut – Jeton de mode lors de la diffusion du poids brut. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 8 caractères alphanumériques, G (par défaut)
TARE	Tare – Jeton de mode lors de la diffusion de la tare. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 8 caractères alphanumériques, T (par défaut)
NET	Net – Jeton de mode lors de la diffusion du poids net. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 8 caractères alphanumériques, N (par défaut)
POS	Positif – Jeton de polarité lorsque le poids est positif. Réglages : SPACE (par défaut), NONE , +
NEG	Négatif – Jeton de polarité lorsque le poids est négatif. Réglages : SPACE , NONE , – (par défaut)
PRI	Principales – Jeton d'unités lors de la diffusion des unités principales. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 8 caractères alphanumériques, L (par défaut)
SEC	Secondaires – Jeton d'unités lors de la diffusion des unités secondaires. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 8 caractères alphanumériques, K (par défaut)
ZERO	Zéro – Jeton d'état lorsque le poids est en zone de zéro. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 2 caractères alphanumériques, Z (par défaut)
MOVION	Mouvement – Jeton d'état lorsque le poids est en mouvement. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 2 caractères alphanumériques, M (par défaut)
RANGE	Plage – Jeton d'état lorsque le poids est hors plage. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 2 caractères alphanumériques, O (par défaut)
OK	OK – Jeton d'état lorsque le poids est OK (pas invalide, hors plage, à zéro ou en mouvement). Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 2 caractères alphanumériques (par défaut : espace)
INVALID	Invalide – Jeton d'état lors de la diffusion d'un poids non valide. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 2 caractères alphanumériques, I (par défaut)
UNITS	Unités – Les valeurs par défaut dynamiques sont les unités configurées de la balance et les utilisations statiques définissent les jetons d'unité primaire/secondaire. Réglages : DYNAMIC (par défaut), STATIC

Tableau 4-15. Configuration – Paramètres du menu de format de flux

4.4.8 Configuration – Menu Setpoints (Points de consigne)

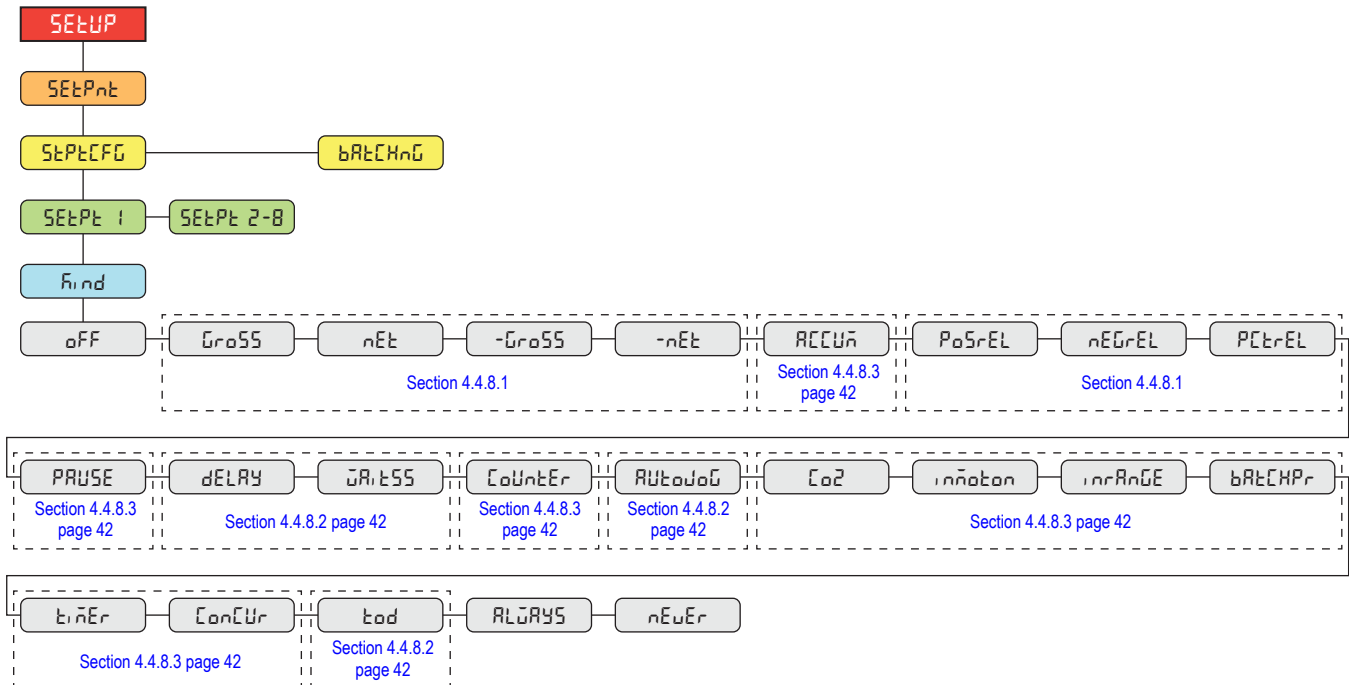


Illustration 4-17. Configuration – Menu de points de consigne

Paramètre	Description
SEtPtCFG	Configuration des points de consigne – Accès aux réglages et paramètres de configuration d’un maximum de huit points de consigne. Réglages : SETPT 1-8 fnd – Type de point de consigne : Réglages : OFF (par défaut), GROSS, NET, -GROSS, -NET, ACCUM, POSREL, NEGREL, PCTREL, PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTER, AUTOJOG, COZ, INMOTON, INRRANGE, BATCHPR, TIMER, CONCUR, TOD, ALWAYS, NEVER
bAtCHnG	Mise en lots – Exécution de la séquence de lot lorsque défini sur AUTO ou MANUAL. Réglages : OFF (par défaut) AUTO – Permet la répétition automatique de la séquence de lot une fois démarrée MANUAL – Nécessite une commande/entrée BATSTRT pour exécuter la séquence de lot

Tableau 4-16. Configuration – Paramètres du menu de points de consigne

4.4.8.1 Si KIND = GROSS, NET, -GROSS, -NET, POSREL, NEGREL, PCTREL

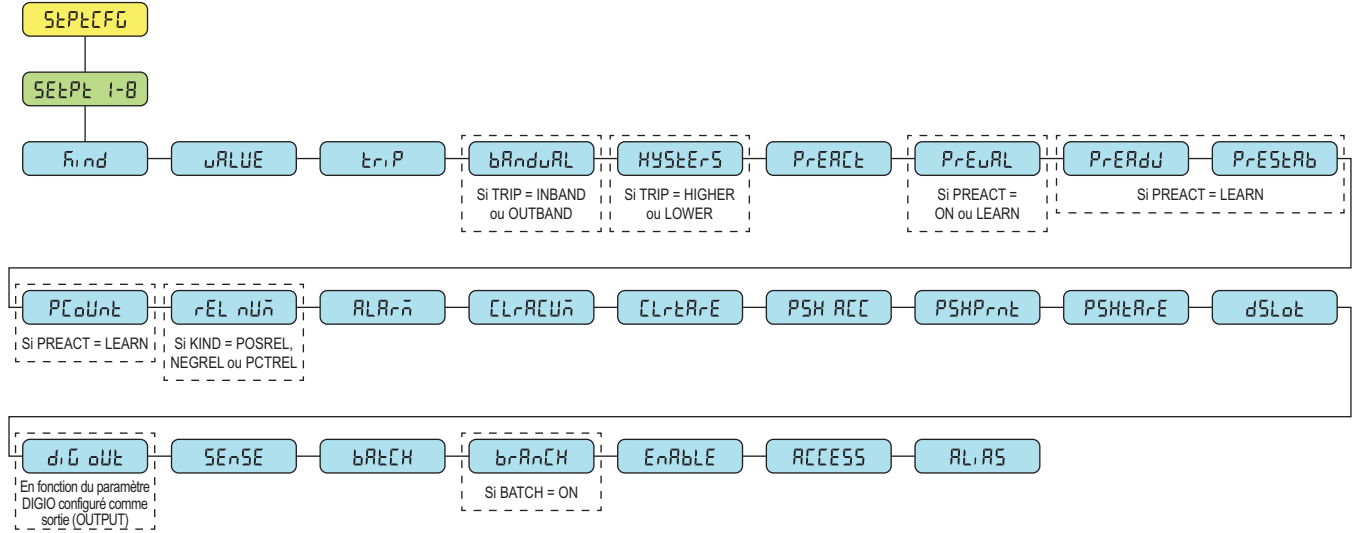


Illustration 4-18. Points de consigne – Groupe A de paramètres

4.4.8.2 Si KIND = ACCUM, DELAY, WAITSS, AUTOJOG, TOD

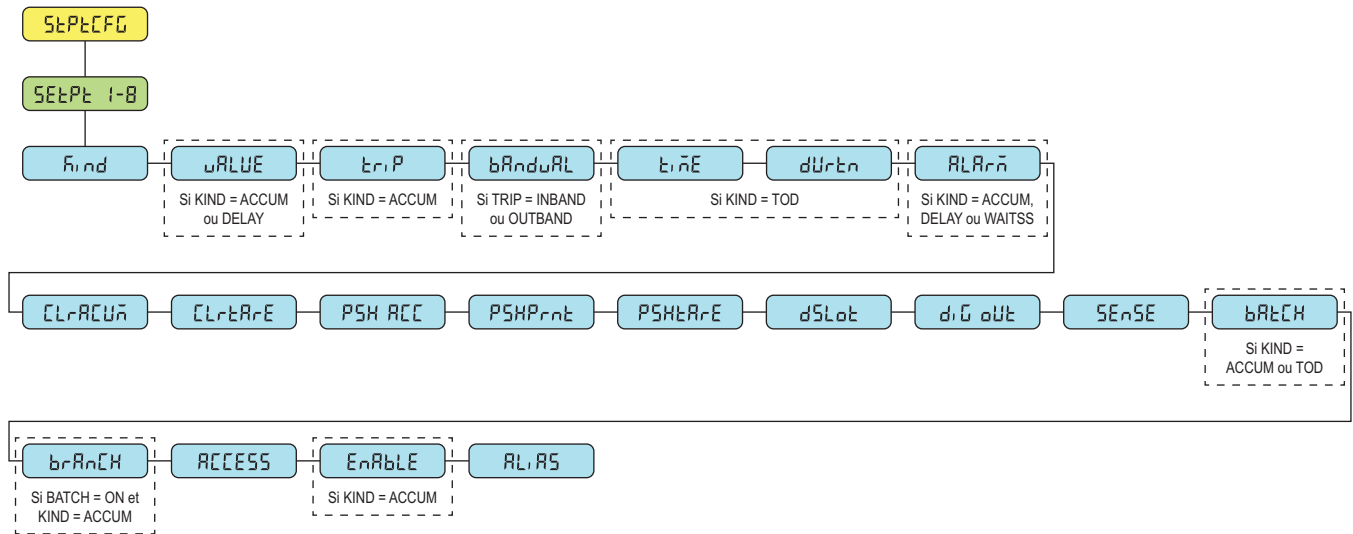


Illustration 4-19. Points de consigne – Groupe B de paramètres

4.4.8.3 Si KIND = PAUSE, COUNTER, COZ, INMOTON, INRANGE, BATCHPR, TIMER, CONCUR

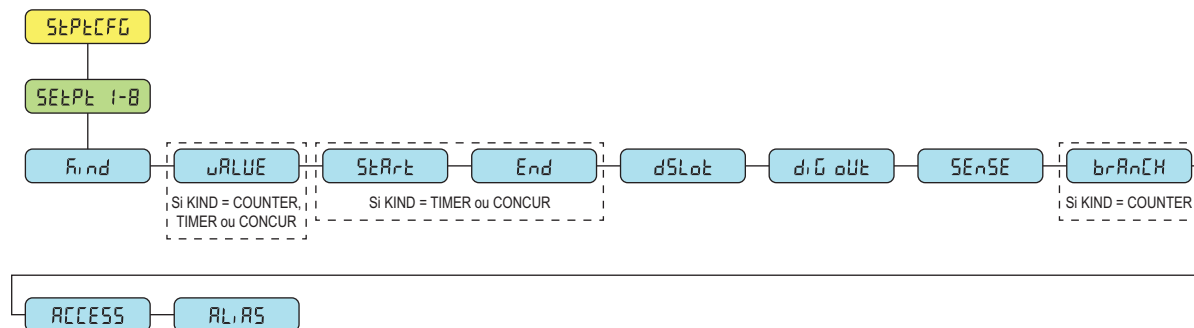


Illustration 4-20. Points de consigne – Groupe C de paramètres

Paramètre	Description
VALUE	Valeur de point de consigne – Pour les points de consigne fondés sur le poids : <i>Entrez une valeur : 0,0-999999,0, 0,0 (par défaut)</i> Pour les points de consigne fondés sur le temps : <i>Entrez une valeur : 0,0-65535,0, 0,0 (par défaut)</i> Pour points de consigne COUNTER : <i>Entrez une valeur : 0,0-65535,0, 0,0 (par défaut)</i>
TRIP	Déclenchement – Spécifie si le point de consigne est atteint lorsque le poids est inférieur ou égal à la valeur de point de consigne, dans une plage établie autour de la valeur, ou en dehors de la plage. Dans une séquence de lot avec TRIP=HIGHER, la sortie numérique est active jusqu'à ce que la valeur du point de consigne soit atteinte ou dépassée. Avec TRIP=LOWER, la sortie est active jusqu'à ce que le poids passe en dessous de la valeur de consigne. <i>Réglages : HIGHER (par défaut), LOWER, INBAND, OUTBAND</i>
BNDVAL	Valeur de bande – Pour les points de consigne avec TRIP=INBAND ou OUTBAND, spécifie un poids équivalent à la moitié de la largeur de bande. La bande établie autour de la valeur du point de consigne est VALUE ±BNDVAL. <i>Entrez une valeur : 0,0-999999,0, 0,0 (par défaut)</i>
HYSTERS	Hystérésis – Spécifie une plage autour de la valeur du point de consigne devant être dépassée avant que le point de consigne, une fois désactivé, ne puisse à nouveau être déclenché. <i>Entrez une valeur : 0,0-999999,0, 0,0 (par défaut)</i>
PREACT	Type de valeur de compensation de la queue de chute – Permet à la sortie numérique associée à un point de consigne de s'interrompre avant que le point de consigne ne soit atteint pour permettre le pesage du matériau en suspension. <i>Réglages : OFF (par défaut)</i> <i>ON – Ajuste la valeur de déclenchement du point de consigne vers le haut ou vers le bas (en fonction du réglage du paramètre TRIP) depuis la valeur du point de consigne en utilisant une valeur fixe spécifiée au niveau du paramètre PREVAL</i> <i>LEARN – Peut être utilisé pour régler automatiquement la valeur Preact après chaque lot. Ce réglage compare le poids réel avec la balance stabilisée à la valeur du point de consigne cible et ajuste le paramètre PREVAL avec la valeur Preadj multipliée par la différence après chaque lot</i>
START	Point de consigne initial – Spécifie le numéro de point de consigne initial. Ne spécifiez pas le numéro du point de consigne TIMER ou CONCUR même. Le point de consigne TIMER ou CONCUR commence lorsque le point de consigne initial commence. <i>Entrez une valeur : 1-8, 1 (par défaut)</i>
END	Point de consigne final – Spécifie le numéro de point de consigne final. Ne spécifiez pas le numéro du point de consigne TIMER ou CONCUR même. Le point de consigne TIMER ou CONCUR s'arrête lorsque le point de consigne final commence. <i>Entrez une valeur : 1-8, 1 (par défaut)</i>
TIME	Heure – Pour les points de consigne TOD, spécifie l'heure à laquelle le point de consigne devient actif. Le format utilisé pour entrer l'heure (12 heures ou 24 heures) est basé sur la valeur spécifiée pour le paramètre TIMEFMT dans le menu de programme. <i>Entrez une valeur : 0000 (par défaut)</i>
DURATION	Durée – Pour les points de consigne TOF, spécifie la durée pendant laquelle la sortie numérique associée à ce point de consigne change d'état. La valeur est entrée au format heures, minutes et secondes (HHMMSS). <i>Entrez une valeur : 000000 (par défaut)</i>
PREVAL	Valeur de compensation de la queue de chute – Spécifie la valeur de compensation de la queue de chute pour les points de consigne avec Preact défini sur ON ou LEARN. En fonction du réglage TRIP spécifié pour le point de consigne, la valeur de déclenchement du point de consigne est ajustée vers le haut ou vers le bas par la valeur PREVAL. <i>Entrez une valeur : 0,0-999999,0, 0,0 (par défaut)</i>
PREADJ	Ajustement de valeur de compensation de la queue de chute – Pour les points de consigne avec Preact défini sur LEARN, spécifie une représentation décimale du pourcentage de correction d'erreur appliqué (50.0 = 50 %, 100.0 = 100 %) à chaque fois qu'un ajustement Preact est réalisé. <i>Entrez une valeur : 0,0-100,0, 50,0 (par défaut)</i>
PRESTAB	Temporisation de stabilisation pour valeur de compensation de la queue de chute – Pour les points de consigne avec Preact défini sur LEARN, spécifie la durée d'attente de stabilisation, par intervalles de 0,1 s, avant ajustement de la valeur Preact. Le réglage de ce paramètre sur une valeur supérieure à zéro désactive le processus d'apprentissage si la stabilisation n'est pas réalisée dans le délai spécifié (en dixièmes de seconde). <i>Entrez une valeur : 0-65535, 0 (par défaut)</i>
PRECYC	Décompte des intervalles d'apprentissage de valeur de compensation de la queue de chute – Pour les points de consigne avec Preact défini sur LEARN, spécifie le nombre de lots après lequel la valeur de compensation de la queue de chute est recalculée. La valeur par défaut, 1, recalcule la valeur de compensation de la queue de chute après chaque cycle de lots. <i>Entrez une valeur : 1-65535, 1 (par défaut)</i>
RELREL	Numéro relatif – Pour les points de consigne relatifs, spécifie le numéro du point de consigne relatif. <i>Entrez une valeur : 1-8, 1 (par défaut)</i> Le poids cible pour ce point de consigne est déterminé comme suit : Points de consigne POSREL, la valeur du point de consigne relatif plus la valeur (paramètre VALUE) du point de consigne POSREL Points de consigne NEGREL, la valeur du point de consigne relatif moins la valeur du point de consigne NEGREL Points de consigne PCTREL, le pourcentage (spécifié via le paramètre VALUE du point de consigne PCTREL) de la valeur cible du point de consigne relatif
ALARM	Alarme – Spécifiez ON pour afficher le terme ALARM sur l'écran principal lorsque le point de consigne est actif (points de consigne de lot) ou lorsque le point de consigne n'est pas déclenché (points de consigne continus). <i>Paramètres : OFF (par défaut), ON</i>
CLRCLR	Effacer le totalisateur – Spécifiez ON pour effacer le totalisateur une fois le point de consigne atteint. <i>Réglages : OFF (par défaut), ON</i>
CLRTARE	Effacer la tare – Spécifiez ON pour effacer la tare une fois le point de consigne atteint. <i>Réglages : OFF (par défaut), ON</i>

Tableau 4-17. Description des paramètres de type

Paramètre	Description
PSH REC	Totalisateur poussé – Spécifiez ON pour mettre le totalisateur à jour et réaliser une opération d'impression une fois le point de consigne atteint. Spécifiez ONQUIET pour mettre à jour le totalisateur sans imprimer. Réglages : OFF (par défaut), ON, ONQUIET
PSHPRINT	Appuyer sur la touche d'impression – Spécifiez ON pour réaliser une opération d'impression une fois le point de consigne atteint. Spécifiez WAITSS pour attendre la stabilisation après satisfaction du point de consigne avant de procéder à l'impression. Réglages : OFF (par défaut), ON, WAITSS
PSHRESET	Appuyer sur la touche de tare – Spécifiez ON pour effacer la tare une fois le point de consigne atteint. Réglages : OFF (par défaut), ON REMARQUE : PSHTARE réalise l'acquisition de la tare indépendamment de la valeur spécifiée pour le paramètre REGULA du menu de programme
DSL04	Logement de sortie numérique – Répertoire tous les logements d'E/S numérique disponibles. Ce paramètre spécifie le numéro du logement de la carte d'E/S numérique référencée par le paramètre DIG OUT. Réglages : NONE (par défaut), 0
DIGOUT	Sortie numérique – Répertoire tous les numéros de bits de sortie numérique disponibles pour le paramètre de logement de sortie numérique spécifié. Ce paramètre est utilisé pour spécifier le bit de sortie numérique associé à ce point de consigne. Utilisez le menu DIGIO pour affecter la fonction de bit à OUTPUT. Réglages : 1-4, 1 (par défaut) REMARQUE : Pour les points de consigne continus, la sortie numérique devient active (bas) lorsque la condition est satisfaite ; pour les points de consigne de lot, la sortie numérique est active jusqu'à ce que la condition de point de consigne soit satisfaite
SENSE	Détection – Spécifie si la valeur de la sortie numérique associée à ce point de consigne est inversée lorsque le point de consigne est atteint. Réglages : NORMAL (par défaut), INVERT
BLECH	Lot – Spécifie si le point de consigne est utilisé comme point de consigne de lot (ON) ou continu (OFF). Réglages : OFF (par défaut), ON
BRANCH	Cible de branchement – Spécifie le numéro de point de consigne auquel la séquence de lot doit réaliser un branchement si le point de consigne actuel n'est pas atteint après évaluation initiale (0 = aucun embranchement). Entrez une valeur : 0-8, 0 (par défaut)
ENABLE	Activer – Spécifie si les paramètres de point de consigne s'affichent en mode utilisateur. Réglages : ON (par défaut), OFF
ACCESS	Accès – Spécifie l'accès autorisé aux paramètres de points de consigne en mode utilisateur. Réglages : ON (par défaut) – Les valeurs peuvent être affichées et modifiées HIDE – Les valeurs ne peuvent pas être affichées ni modifiées OFF – Les valeurs peuvent être affichées mais pas modifiées
ALIAS	Alias – Nom pour le point de consigne. Entrez des caractères : Entrée d'un maximum de 8 caractères alphanumériques, SETPT (par défaut)

Tableau 4-17. Description des paramètres de type (Suite)

4.4.9 Configuration – Menu Digital I/O (E/S numériques)

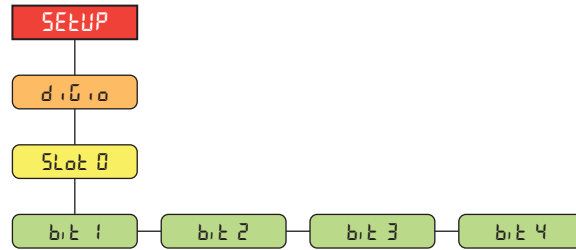


Illustration 4-21. Configuration – Menu Digital I/O (E/S numériques)

Paramètre	Description
bit 1-4	Bit 1-4 d'E/S numériques – Spécifie le mode et la fonction des broches d'E/S numériques. Réglages : OFF (par défaut), PRINT, ZERO, TARE, UNITS, PRIM, SEC, CLEAR, DSPACC, DSPTAR, CLRACC, CLRTAR, NT/GRS, GROSS, NET, CLRCN, KBDLOC, BATRUN, BATSTRT, BATPAUS, BATRESE, BATSTOP, OUTPUT

Tableau 4-18. Configuration – Paramètres du menu Digital I/O (E/S numériques)

4.4.10 Configuration – Menu Analog Output (Sortie analogique)

Les instructions d'installation et de configuration de la carte en option de sortie analogique sont fournies avec le kit de carte en option (réf. 195084).

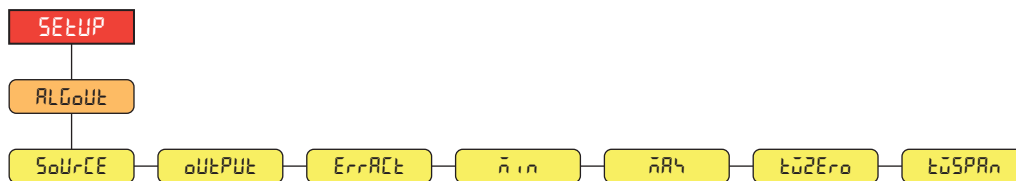


Illustration 4-22. Configuration – Menu de sortie analogique

Paramètre	Description
Source	Source – Spécifie la balance surveillée par la sortie analogique. Réglages : GROSS (par défaut), NET
Output	Sortie – Spécifie la tension ou le courant surveillé(e) par la sortie analogique. Réglages : 0-10V (par défaut), 0-20MA, 4-20MA
Error	Action en cas erreur – Spécifie comment la sortie analogique répond aux conditions d'erreur système. Réglages : FULLSC (par défaut) – Définition sur la pleine valeur (10 V ou 20 mA) HOLD – Maintien de la valeur actuelle ZEROSC – Définition sur la valeur zéro (0 V, 0 mA ou 4 mA)
Min	Poids minimum – Spécifie la valeur de poids minimum surveillée par la sortie analogique. Entrez une valeur : ±9999999.0, 0.0 (par défaut)
Max	Poids maximum – Spécifie la valeur de poids maximum surveillée par la sortie analogique. Entrez une valeur : ±9999999.0, 10000.0 (par défaut)
Zero	Zéro corrigé – Règle le décalage de la valeur zéro de sortie analogique. Entrez une valeur : 0-65535, 0 (par défaut)
Span	Intervalle de mesure corrigé – Règle le décalage de la valeur d'intervalle de mesure de sortie analogique. Entrez une valeur : 0-65535, 59515 (par défaut)

Tableau 4-19. Configuration – Paramètres du menu Analog Output (Sortie analogique)

4.5 Menu de totalisateur



Illustration 4-23. Menu de totalisateur

Paramètre	Description
d.SPACR	Afficher le totalisateur – Affiche la valeur de totalisateur. <i>Lecture seule</i>
PrtRUCR	Imprimer le totalisateur – Envoie la valeur du totalisateur vers le port spécifié, si configuré
CLRUCR	Effacer le totalisateur - Effacer la valeur du totalisateur

Tableau 4-20. Paramètres du menu de totalisateur

4.6 Menu de tare

 


Illustration 4-24. Menu de tare

Paramètre	Description
d.SPtAR	Afficher la tare – Affiche la valeur de tare actuelle. <i>Lecture seule</i>
CLRtAR	Effacer la tare – Efface la valeur de tare actuelle

Tableau 4-21. Paramètres du menu de tare

5.0 Étalonnage

L'indicateur 680 peut être étalonné à l'aide du panneau frontal et des commandes EDP. Les sections suivantes décrivent les procédures requises pour ces méthodes d'étalonnage.



L'indicateur 680 nécessite l'étalonnage des points WZERO et WSPAN. Les points d'étalonnage linéaire sont facultatifs ; ils doivent se situer entre la valeur zéro et l'intervalle de mesure, sans toutefois les dupliquer.

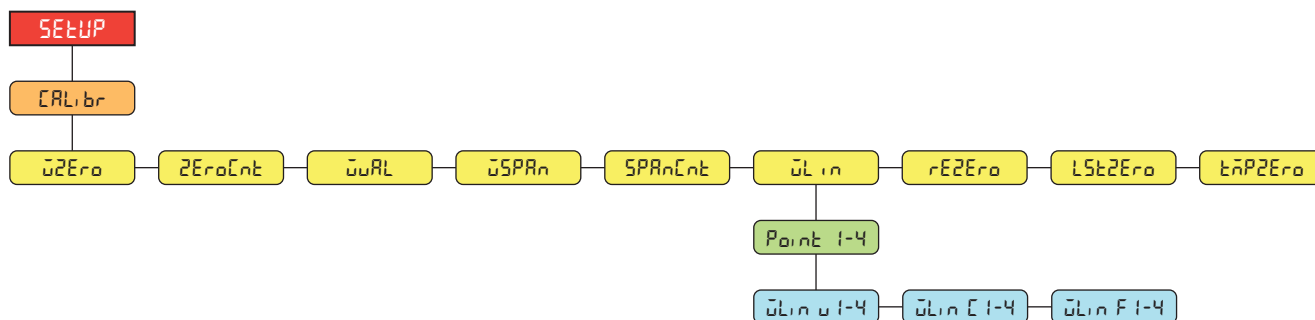


Illustration 5-1. Menu d'étalonnage

5.1 Étalonnage via le panneau frontal

5.1.1 Étalonnage de l'intervalle de mesure


Utilisez la procédure suivante pour réaliser un étalonnage standard d'intervalle de mesure sur une balance connectée.

1. Accédez au menu de configuration en appuyant sur le commutateur de configuration (Section 4.1 page 26). CONF, C s'affiche.
2. Appuyez deux fois sur . CALibr s'affiche.
3. Appuyez sur la touche . WZERO s'affiche.




Reportez-vous à la Section 5.2 page 48 si l'application nécessite une remise à zéro, le dernier zéro ou un zéro temporaire.

4. Assurez-vous qu'aucun poids ne se trouve sur la balance.
5. Appuyez sur pour effectuer un étalonnage du zéro. OF s'affiche.
6. Appuyez sur la touche . ZEROEnt s'affiche. Reportez-vous à la Section 4.4.3 page 30 pour obtenir plus d'informations sur ZEROEnt.
7. Appuyez sur la touche . WUPL s'affiche.
8. Appuyez sur la touche . La valeur de poids d'essai actuelle s'affiche.
9. Appuyez sur et utilisez le clavier numérique pour entrer une nouvelle valeur, si nécessaire.
10. Appuyez sur pour accepter la valeur. WSPAN s'affiche.
11. Placez le poids d'essai spécifié sur la balance.
12. Appuyez sur pour effectuer un étalonnage de l'intervalle de mesure. OF s'affiche.

13. Appuyez sur la touche . $SPRnE$ s'affiche. Reportez-vous à la [Section 4.4.3 page 30](#) pour obtenir plus d'informations sur $SPRnE$.













L'étalonnage de l'intervalle de mesure est terminé. Pour continuer avec un étalonnage linéaire, reportez-vous à [Section 5.1.2 page 48](#) avant de retourner au mode de pesage.

14. Appuyez sur  pour revenir au mode de pesage.


5.1.2 Étalonnage linéaire

Les points d'étalonnage linéaire assurent une précision supérieure de balance en étalonnant l'indicateur sur un maximum de quatre points supplémentaires entre les étalonnages du zéro et de l'intervalle de mesure.

- Réalisez les [étapes 1–13](#) de la [Section 5.1.1 page 47](#). Appuyez sur la touche . $WLIN$ s'affiche.
- Appuyez sur la touche . $Poin 1$ s'affiche.
- Appuyez sur la touche . $WLIN 1$ s'affiche.
- Appuyez sur la touche . La valeur de poids d'essai actuelle pour le point 1 s'affiche.
- Appuyez sur  et utilisez le clavier numérique pour entrer une nouvelle valeur, si nécessaire.
- Appuyez sur  pour accepter la valeur. $WLIN 1$ s'affiche.
- Placez le poids d'essai spécifié sur la balance.
- Appuyez sur  pour effectuer un étalonnage de point linéaire. WF s'affiche.
- Appuyez sur la touche . $WLIN F$ s'affiche. Reportez-vous à la [Section 4.4.3 page 30](#) pour obtenir plus d'informations sur $WLIN F$.
- Appuyez sur la touche . $Poin 1$ s'affiche.
- Appuyez sur la touche . $Poin 2$ s'affiche.
- Recommencez les étapes précédentes pour les points 2-4, si nécessaire.



L'étalonnage linéaire pour un point est enregistré une fois le point étalonné.

13. Appuyez sur  pour revenir au mode de pesage.

5.2 Étalonnages de zéros alternatifs

Pendant un étalonnage, la valeur du zéro (WEr) peut être remplacée par un zéro temporaire ($TEMPEr$) ou le dernier zéro ($LASTEr$). Une remise à zéro ($REEr$) peut être réalisée après l'étalonnage. Des informations sur ces zéros alternatifs figurent ci-après.

5.2.1 Dernier zéro

Cette option utilise le dernier zéro par bouton-poussoir du système (depuis le mode de pesage) comme nouveau point de référence de zéro, suite à quoi un nouvel étalonnage de l'intervalle de mesure doit être réalisé. Cet étalonnage ne peut pas être réalisé pendant le premier étalonnage d'une balance.

Un étalonnage via dernier zéro est généralement utilisé sur les balances pour véhicules, afin de permettre à une vérification de balance de devenir un étalonnage sans nécessité de retrait des poids d'essai.

5.2.2 Zéro temporaire

Un étalonnage via zéro temporaire remet temporairement à zéro le poids affiché d'une balance non vide. Après l'étalonnage de l'intervalle de mesure, la différence entre le zéro temporaire et la valeur de zéro précédemment étalonnée est utilisée comme décalage.

Un étalonnage via zéro temporaire est généralement utilisé sur les balances à trémie pour étalonner l'intervalle de mesure sans perdre l'étalonnage du zéro d'origine.

5.2.3 Remise à zéro

Un étalonnage de remise à zéro est utilisé pour supprimer un décalage d'étalonnage lorsque des crochets ou des chaînes sont nécessaires pour suspendre les poids d'essai.

Après réalisation d'un étalonnage d'intervalle de mesure, retirez les crochets ou les chaînes et les poids d'essai de la balance. Une fois tous les poids retirés, un étalonnage de remise à zéro est utilisé pour régler les valeurs d'étalonnage du zéro et d'intervalle de mesure.

5.3 Étalonnage via les commandes EDP

Utilisez les instructions suivantes pour étalonner l'indicateur 680 à l'aide de commandes EDP. Pour obtenir des informations sur les commandes EDP de l'indicateur 680, reportez-vous à la [Section 7.0 page 51](#).



L'indicateur doit renvoyer la réponse OK après chaque étape de la procédure, faute de quoi la procédure d'étalonnage doit être recommencée.

Pour les commandes se terminant par #s, s correspond au numéro de la balance (1).

1. Appuyez sur le commutateur de configuration pour mettre l'indicateur en mode de configuration ([Section 4.1 page 26](#)).
2. Pour un étalonnage standard, retirez tout le poids de la balance (à l'exception des crochets ou des chaînes nécessaires pour la fixation des poids).
3. Envoyez la commande **SC.WZERO#s** pour réaliser un étalonnage standard du point zéro.
 - Envoyez **SC.TEMPZERO#s** pour réaliser un étalonnage via zéro temporaire
 - Envoyez **SC.LASTZERO#s** pour réaliser un étalonnage via dernier zéro.
4. Posez le poids d'étalonnage d'intervalle de mesure sur la balance.
5. Envoyez la commande **SC.WVAL#s=xxxxx**, où **xxxxx** correspond à la valeur du poids d'étalonnage d'intervalle de mesure appliqué à la balance.
6. Envoyez la commande **SC.WSPAN#s** pour étalonner le point d'intervalle de mesure. Réalisez ensuite l'[étape 7](#) pour étalonner des points de linéarisation supplémentaires, ou passez à l'[étape 11](#).
7. Appliquez un poids équivalent au premier point de linéarisation sur la balance.
8. Envoyez la commande **SC.WLIN.Vn#s=xxxxx**, où **n** correspond au numéro du point de linéarisation (1-4) et **xxxxx** est la valeur exacte du poids appliqué.
9. Envoyez la commande **SC.WLIN.Cn#s** pour étalonner le point de linéarisation, où **n** correspond au numéro du point de linéarisation (1-4).
10. Répétez les [étapes 7–9](#) pour un maximum de quatre point de linéarisation.
11. En cas d'utilisation de crochets ou de chaînes pour la fixation des poids, retirez tous les poids, y compris les crochets et chaînes, et envoyez la commande **SC.REZERO#s** pour supprimer la compensation du zéro.
12. Envoyez la commande **KSAVEEXIT** pour revenir au mode de pesage.

6.0 Revolution

L'utilitaire Revolution fournit une suite de fonctions utilisées pour les opérations de configuration, d'étalonnage, de personnalisation et de sauvegarde du logiciel de l'indicateur 680.

Les valeurs d'étalonnage et la configuration de la balance peuvent être enregistrées et restaurées sur l'indicateur 680 à l'aide de l'utilitaire Revolution.



Pour connaître la configuration système requise, consultez la page produit Révolution sur le site Web de Rice Lake Weighing Systems.

6.1 Connexion à l'indicateur

Connectez le port série du PC au port COM 1 de l'indicateur 680, puis cliquez sur **Connect** au niveau de la barre d'outils. L'utilitaire Revolution tente d'établir une communication avec l'indicateur. Si les réglages de communication nécessitent un ajustement, sélectionnez **Options...** dans le menu Tools.

Téléchargement sur l'indicateur

La fonction **Download Configuration** du menu Revolution Communications permet le téléchargement d'un fichier de configuration Revolution (avec ou sans données d'étalonnage de balance) ou de formats de ticket sur un indicateur connecté, en mode de configuration.

La fonction **Download Section** du menu Communications permet uniquement le téléchargement de l'objet en cours d'affichage, tel qu'une configuration de balance.

Le volume de données transféré avec la fonction **Download Section** étant moins important, ce type de téléchargement est généralement plus rapide que le téléchargement d'une configuration complète. Il est toutefois plus susceptible d'échouer en raison des dépendances par rapport à d'autres objets. En cas d'échec de téléchargement, essayez de réaliser un téléchargement complet à l'aide de la fonction **Download Configuration**.

Chargement de la configuration sur Revolution

La fonction **Upload Configuration** du menu Revolution Communications permet d'enregistrer la configuration existante d'un indicateur connecté dans un fichier sur le PC. Une fois enregistré, le fichier de configuration constitue une sauvegarde qui peut être rapidement restaurée sur l'indicateur en cas de besoin. Il est également possible de modifier le fichier dans Revolution, puis de le télécharger à nouveau sur l'indicateur.

6.2 Enregistrement et transfert des données



L'utilitaire Revolution inclut un module pour l'enregistrement et le transfert des données. Cette méthode est préférable à l'utilisation de ProComm ou d'Hyper Terminal.

6.2.1 Enregistrement des données de l'indicateur sur un ordinateur personnel

Les données de configuration peuvent être enregistrées sur un ordinateur connecté au port sélectionné. Le PC doit exécuter un programme de communication tel que *PROCOMMPLUS*[®].

Lorsque vous configurez l'indicateur, assurez-vous que les valeurs définies pour les paramètres de bauds et de bits du menu série correspondent aux paramètres de débit en bauds, de bits et de parité configurés pour le port série sur le PC.

Pour enregistrer toutes les données de configuration, commencez par mettre le programme de communication en mode de capture de données, puis mettez l'indicateur en mode de configuration et envoyez la commande DUMPALL à l'indicateur. L'indicateur 680 répond en envoyant tous les paramètres de configuration au PC en tant que texte au format ASCII.

6.2.2 Téléchargement des données de configuration sur l'indicateur depuis le PC

Les données de configuration enregistrées sur un PC ou disque peuvent être téléchargées sur un indicateur depuis le PC. Cette procédure est utile en cas de réglage d'un nombre d'indicateurs avec des configurations similaires ou de remplacement d'un indicateur.

Pour télécharger les données de configuration, connectez le PC au port sélectionné en suivant la procédure indiquée à la [Section 6.2.1](#). Mettez l'indicateur en mode de configuration et utilisez le logiciel de communication PC pour envoyer à l'indicateur les données de configuration enregistrées. Une fois le transfert terminé, étalonnez l'indicateur en suivant la procédure indiquée à la [Section 5.0 page 47](#).

6.3 Mise à jour du micrologiciel

L'utilitaire Revolution est utilisé pour mettre à jour le micrologiciel de l'indicateur 680. Le lien pour commencer ce processus est disponible au niveau de l'écran d'accueil de l'utilitaire Revolution. Mise à jour des paramètres de configuration par défaut du micrologiciel.

7.0 Commandes EDP

L'indicateur 680 peut être contrôlé par un PC connecté à l'un des ports de communication de l'indicateur. Le contrôle est assuré par un ensemble de commandes pouvant simuler les fonctions d'enfoncement des touches du panneau frontal, retourner et modifier les paramètres de configuration et réaliser des fonctions de compte-rendu. Les commandes permettent d'imprimer les données de configuration ou d'enregistrer des données sur un PC connecté. La présente section présente l'ensemble de commandes EDP ainsi que les procédures à suivre pour enregistrer et transférer les données à l'aide des ports de communication. L'ensemble de commandes EDP peut être divisé en plusieurs groupes.

Lorsque l'indicateur traite une commande, il répond avec une valeur (pour les commandes de compte-rendu, ou lors de l'interrogation des réglages de paramètres) ou avec le message **OK**. La réponse **OK** vérifie la réception et l'exécution de la commande. Si la commande n'est pas reconnue, l'indicateur répond avec le message **?? invalid command**. Si la commande ne peut pas être exécutée dans le mode actuel, l'indicateur répond avec le message **?? invalid mode**. Si la commande est reconnue mais que la valeur est hors plage ou que le type est incorrect, l'indicateur répond avec les symboles **??** suivis du type et de la plage.

7.1 Commandes d'enfoncement de touches

Les commandes série d'enfoncement de touches simulent l'enfoncement des touches du panneau frontal de l'indicateur. Ces commandes peuvent être utilisées dans les modes configuration et pesage. Plusieurs d'entre-elles servent de « pseudo touches » et offrent des fonctions non représentées par une touche du panneau frontal.

Par exemple, pour entrer une tare de 15 lb à l'aide des commandes série :

1. Saisissez **K1** puis appuyez sur **Entrée** (ou **Retour**).
2. Saisissez **K5** puis appuyez sur **Entrée**.
3. Saisissez **KTARE** puis appuyez sur **Entrée**.

Commande	Fonction
KZERO	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Zero
KGROSSNET	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Gross/Net
KGROSS	Affiche le mode de poids brut (pseudo touche)
KNET	Affiche le mode de poids net (pseudo touche)
KTARE	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Tare
KUNITS	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Units
KMENU	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Menu
KPRIM	Affiche les unités principales (pseudo touche)
KSEC	Affiche les unités secondaires (pseudo touche)
KPRINT	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Print
KPRINTACCUM	Imprime le poids cumulé
KDISPACCUM	Affiche la valeur du totalisateur
KDISPTARE	Affiche la tare
KCLR	En mode de pesage, cette commande agit comme un enfoncement de la touche Clear
KCLRCN	Efface le numéro consécutif
KCLRTAR	Efface la tare du système (pseudo touche)
KLEFT	En mode de configuration, cette commande permet de se déplacer vers la gauche dans le menu
KRIGHT	En mode de configuration, cette commande permet de se déplacer vers la droite dans le menu
KUP	En mode de configuration, cette commande permet de se déplacer vers le haut dans le menu
KDOWN	En mode de configuration, cette commande permet de se déplacer vers le bas dans le menu
KEXIT	En mode de configuration, cette commande permet de revenir au mode de pesage
KSAVE	En mode de configuration, cette commande enregistre la configuration actuelle
KSAVEEXIT	En mode de configuration, cette commande enregistre la configuration actuelle et permet de revenir au mode de pesage
KTIME	Affiche l'heure
KDATE	Affiche la date

Tableau 7-1. Commandes d'enfoncement de touches

Commande	Fonction
KTIMEDATE	Affiche l'heure et la date
KCLRACCUM	Efface la valeur du totalisateur
Kn	Cette commande agit comme un enfonceur des touches numériques 0 (zéro) à 9
KDOT	Cette commande agit comme un enfonceur du point décimal (.)
KENTER	Cette commande agit comme un enfonceur de la touche Entrée
KYBDLK	En mode de configuration, cette commande verrouille les touches, à l'exception de la touche Menu
KLOCK=x	En mode de configuration, cette commande verrouille la touche de panneau frontal spécifiée ; x = KPRINT, KUNITS, KTARE, KGROSSNET, KZERO, K0-K9, KDOT, KCLEAR (par exemple, pour verrouiller la touche Zero , saisissez KLOCK=KZERO)
KUNLOCK=x	En mode de configuration, cette commande déverrouille la touche de panneau frontal spécifiée ; x = KPRINT, KUNITS, KTARE, KGROSSNET, KZERO, K0-K9, KDOT, KCLEAR (par exemple, pour déverrouiller la touche Print , saisissez KUNLOCK=KPRINT)

Tableau 7-1. Commandes d'enfoncement de touches (Suite)

7.2 Commandes de compte-rendu

Les commandes de compte-rendu envoient des informations spécifiques au port de communication. Les commandes répertoriées dans le [Tableau 7-2](#) peuvent être utilisées aussi bien en mode de configuration qu'en mode de pesage.

Commande	Fonction
DUMPALL	Retourne la liste de toutes les valeurs des paramètres
DUMPAUDIT	Retourne les informations d'audit métrologique
KDUMPAUDIT	Retourne les informations d'audit métrologique sur le même port que celui utilisé pour l'envoi de la commande EDP
AUDIT.LRVERSION	Retourne la version du micrologiciel juridiquement pertinent
AUDIT.CONFIG	Retourne le nombre de modifications de la configuration
AUDIT.CALIBRATE	Retourne le nombre d'étalonnages
AUDITJUMPER (Cavalier d'audit)	Renvoie à la position du cavalier d'audit (ON ou OFF).
SPDUMP	Retourne une liste des valeurs de paramètres de points de consigne
VERSION	Retourne la version logicielle de l'indicateur
HARDWARE (Matériel)	Retourne la carte d'option installée
HWSUPPORT	Retourne la référence de la carte UC
RTCBATTERYSTATUS	Retourne l'état de la batterie de l'horloge en temps réel [GOOD (bon) ou BAD (mauvais)]

Tableau 7-2. Commandes de compte-rendu

7.3 Commande de réinitialisation de configuration

La commande suivante peut être utilisée pour réinitialiser les paramètres de configuration de l'indicateur 680.

Commande	Fonction
RESETCONFIGURATION	Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de configuration (mode de configuration uniquement)

Tableau 7-3. Commande de réinitialisation de configuration



Tous les réglages d'étalonnage de balance sont perdus lorsque la commande RESETCONFIGURATION est exécutée.

7.4 Commandes de réglage de paramètre

Les commandes de réglage de paramètre permettent l'affichage ou la modification de la valeur actuelle d'un paramètre de configuration.

Les réglages actuels des paramètres de configuration peuvent être affichés en mode de configuration ou en mode de pesage à l'aide de la syntaxe suivante :

commande<ENTRÉE>

La plupart des valeurs de paramètres peuvent être modifiées en mode de configuration uniquement ; les paramètres de point de consigne répertoriés sous [Tableau 7-10 page 58](#) peuvent être modifiés en mode de pesage normal.

Utilisez la syntaxe de commande suivante lors de la modification des valeurs de paramètres : commande=valeur<ENTRÉE>, ou **valeur** est soit un nombre, soit une valeur de paramètre. N'utilisez pas d'espace avant ou après le signe égal (=). Si une commande incorrecte est saisie ou qu'une valeur incorrecte est spécifiée, l'indicateur affiche les symboles ?? suivis par le message d'erreur.

Exemple : pour définir le paramètre de plage de mouvement de la balance n° 1 sur 5 divisions, saisissez ce qui suit :

SC.MOTBAND#1=5<ENTRÉE>

Pour retourner une liste des valeurs disponibles pour les paramètres avec des valeurs spécifiques, entrez la commande et le signe égal, suivis par un point d'interrogation (commande=?<ENTRÉE>). L'indicateur doit être en mode de configuration pour utiliser cette fonction.

Après modification de paramètres de configuration à l'aide des commandes EDP, utilisez la commande **KSAVE** ou **KSAVEEXIT** pour enregistrer les modifications dans la mémoire.



L'utilisateur doit arrêter le lot en cours pour que les nouvelles valeurs prennent effet.

Commande	Description	Valeurs
SC.CAPACITY#n	Capacité de la balance	0.0000001–9999999.0, 10000.0 (par défaut)
SC.ZTRKBND#n	Bande de suivi du zéro (en divisions d'affichage)	0,0-100,0, 0,0 (par défaut)
SC.ZRANGE#n	Plage de remise à zéro (%)	0,0-100,0, 1,9 (par défaut)
SC.MOTBAND#n	Plage de mouvement (en divisions d'affichage)	0-100, 1 (par défaut)
SC.SSTIME#n	Temps de stabilisation (par intervalles de 0,1 seconde ; 10 = 1 seconde)	0-600, 10 (par défaut)
SC.SENSE#n	Spécifie le type de connexion du câble de la cellule de charge dans J1	4-WIRE (par défaut), 6-WIRE
SC.OVERLOAD#n	Surcharge	FS+2% (par défaut), FS+1D, FS+9D, FS
SC.WMTTHR#n	Seuil de pesée	0,0-9999999,0, 1000,0 (par défaut)
SC.NUMWEIGH#n	Nombre de pesées	0–4294967295 (unité_32_t_max), 0 (par défaut)
SC.MAX_WEIGHT#n	Pesée maximale	-9999999-9999999, 0 (par défaut)
SC.MAX_DATE#n	Date de la pesée maximale	Jusqu'à 25 caractères alphanumériques
SC.DIGFLTR1#n SC.DIGFLTR2#n SC.DIGFLTR3#n	Nombre d'échantillons A/N dont la moyenne est utilisée pour les étages individuels (1-3) du filtre numérique	1, 2, 4 (par défaut), 8, 16, 32, 64, 128, 256
SC.DFSENS#n	Sensibilité de coupure de filtre numérique	2OUT (par défaut), 4OUT, 8OUT, 16OUT, 32OUT, 64OUT, 128OUT
SC.DFTHR#n	Seuil de coupure de filtre numérique	NONE (par défaut), 2D, 5D, 10D, 20D, 50D, 100D, 200D, 250D
SC.RATLTRAP#n	Filtrage Rattletrap	OFF (par défaut), ON
SC.SMPRAT#n	Fréquence d'échantillonnage A/N de la balance	6.25HZ, 7.5HZ, 12.5HZ, 15HZ, 25HZ, 30HZ (par défaut), 50HZ, 60HZ, 100HZ, 120HZ
SC.PWRUPMD#n	Mode de mise sous tension	GO (par défaut), DELAY
SC.TAREFN#n	Fonction de tare	BOTH (par défaut), KEYED, NOTARE, PBTARE

Pour les commandes se terminant par #n, n correspond au numéro de la balance (1)

Tableau 7-4. Commandes de balances

Commande	Description	Valeurs
SC.PRI.FMT#n	Format des unités principales (point décimal et divisions d'affichage)	8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888820, 8888850, 8888881 (par défaut), 8888882, 8888885, 888888.1, 888888.2, 888888.5, 88888.81, 88888.82, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8882, 888.8885, 88.88881, 88.88882, 88.88885
SC.PRI.UNITS#n	Unités principales	LB (par défaut), KG, OZ, TN, T, G, NONE
SC.SEC.FMT#n	Format des unités secondaires (point décimal et divisions d'affichage)	8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888820, 8888850, 8888881, 8888882, 8888885, 888888.1, 888888.2, 888888.5 (par défaut), 88888.81, 88888.82, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8882, 888.8885, 88.88881, 88.88882, 88.88885
SC.SEC.UNITS#n	Unités secondaires	LB, KG (par défaut), OZ, TN, T, G, NONE
SC.SEC.ENABLED#n	Activation des unités secondaires	ON (par défaut), OFF
SC.FILTERCHAIN#n	Définit le filtre à utiliser	AVGONLY (par défaut), ADPONLY, DMPONLY, RAW
SC.DAMPINGVALUE#n	Définit la constante de temps d'amortissement	0–2560 (par intervalles de 0,1 seconde), 0 (par défaut)
SC.ADTHRESHOLD#n	Valeur seuil de poids du filtre adaptatif	0–2000 (en divisions d'affichage), 10 (par défaut)
SC.ADSENSITIVITY#n	Sensibilité du filtre adaptatif	LIGHT (par défaut), MEDIUM, HEAVY
SC.ACCUM#n	Activation du totalisateur	OFF (par défaut), ON
SC.WZERO#n	Exécute l'étalonnage du zéro	—
SC.TEMPZERO#n	Exécute l'étalonnage via zéro temporaire	—
SC.LASTZERO#n	Exécute l'étalonnage via dernier zéro	—
SC.WVAL#n	Valeur de poids d'essai	0,000001-9999999,999999, 10000,0 (par défaut)
SC.WSPAN#n	Exécute l'étalonnage de l'intervalle de mesure	—
SC.WLIN.F1#n– SC.WLIN.F4#n	Valeur réelle de comptage brut pour points de linéarisation 1-4	0-16777215, 0 (par défaut)
SC.WLIN.V1#n– SC.WLIN.V4#n	Valeur de poids d'essai pour points de linéarisation 1–4 (Un réglage de 0 indique la non-utilisation du point de linéarisation)	0,000001-9999999,999999, 0,0 (par défaut)
SC.WLIN.C1#n– SC.WLIN.C4#n	Réalise l'étalonnage de linéarisation sur les points 1–4	—
SC.LC.CD#n	Valeur de comptage brut pour coefficient de charge statique	0-16777215, 8386509 (par défaut)
SC.LC.CW#n	Valeur de comptage brut pour coefficient d'intervalle de mesure	0-16777215, 2186044 (par défaut)
SC.LC.CZ#n	Valeur de comptage brut pour zéro temporaire	0-16777215, 2186044 (par défaut)
SC.REZERO#n	Réalise la fonction d'étalonnage de remise à zéro	—
SC.INITIALZERO#n	Réglage initial de zéro, en % de la pleine échelle	0,0-100,0, 0,0 (par défaut)
SC.RTZGRAD#n	Nombre de gradations depuis la base zéro au niveau de laquelle le totalisateur se réarme	0,0-100,0, 0,4 (par défaut)
Pour les commandes se terminant par #n, n correspond au numéro de la balance (1)		

Tableau 7-4. Commandes de balances (Suite)

7.5 Commandes de réglages EDP

Commande	Description	Valeurs
EDP.INPUT#p	Fonction d'entrée série de port	CMD (par défaut), STRIND, STRLFT, REMOTE
EDP.BAUD#p	Débit en bauds de port	1200, 2400, 4800, 9600 (par défaut), 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
EDP.BITS#p	Bits/parité des données de port	8NONE (par défaut), 8EVEN, 8ODD, 7EVEN, 7ODD
EDP.TERMIN#p	Caractère de terminaison de ligne de port	CR/LF (par défaut), CR
EDP.STOPBITS#p	Bits d'arrêt de port	1 (par défaut), 2
EDP.ECHO#p	Echo de port	ON (par défaut), OFF

Tableau 7-5. Commandes de port série

Commande	Description	Valeurs
EDP.RESPONSE#p	Réponse de port	ON (par défaut), OFF
EDP.EOLDLY#p	Retard de fin de ligne de port	0–255 (intervalles de 0.1 seconde), 0 (par défaut)
EDP.ADDRESS#p	Adresse RS-485/422 de port ; p=3	0–255, 0 (par défaut)
EDP.DUPLEX#p	Port RS-485/422 FULL (4 fils) ou HALF (2 fils) duplex ; p=3	FULL (par défaut), HALF
Pour les commandes se terminant par #p, p correspond au numéro de port (1-6)		

Tableau 7-5. Commandes de port série (Suite)

7.5.1 Ports UC

- Les ports 1 et 2 sont les deux ports RS-232
- Le port 3 est le port RS-485/422
- Le port 4 est le port pour appareil USB
- Le port 5 est le serveur TCP
- Le port 6 est le client TCP

Pour les ports 4 (USB), 5 (serveur TCP) et 6 (client TCP), les seuls paramètres applicables sont INPUT, TERMIN, ECHO, RESPONSE, EOLDLY. Tous les autres paramètres sont ignorés.

7.6 Commandes de réglage Internet

Commande	Description	Valeurs
WIRED.MACID	Identifiant MAC de matériel Ethernet (lecture seule)	xx:xx:xx:xx:xx:xx, 00:00:00:00:00:00 (par défaut)
WIRED.DHCP	Activer Ethernet DHCP	ON (par défaut), OFF
WIRED.ENABLED	Activer l'adaptateur Ethernet câblé	ON, OFF (par défaut)
WIRED.IPADDR	Adresse Ethernet IP	IP valable xxx.xxx.xxx.xxx*, 0.0.0.0 (par défaut)
WIRED.SUBNET	Masque de sous-réseau Ethernet	IP valable xxx.xxx.xxx.xxx*, 255.255.255.0 (par défaut)
WIRED.GATEWAY	Passerelle Ethernet	IP valable xxx.xxx.xxx.xxx*, 0.0.0.0 (par défaut)
TCPC1.ECHO	Écho Client TCP 1	ON (par défaut), OFF
TCPC1.EOLDLY	Délai de fin de ligne Client TCP 1	0–255 (par intervalles de 0.1 sec), 0 (par défaut)
TCPC1.IPADDR	IP de serveur distant Client TCP 1	IP valable xxx.xxx.xxx.xxx*, 0.0.0.0 (par défaut)
TCPC1.LINETERM	Terminaison de ligne Client TCP 1	CR/LF (par défaut), CR
TCPC1.PORT	Port de serveur distant Client TCP 1	1025-65535, 10001 (par défaut)
TCPC1.RESPONSE	Réponse Client TCP 1	ON (par défaut), OFF
TCPC1.INPUT	Fonction d'entrée Client TCP 1	CMD (par défaut), STRIND, STRLFT, REMOTE
TCPC1.DISCTIME	Temps de déconnexion Client TCP 1 (en secondes)	0–60 (0 = ne pas déconnecter), 0 (par défaut)
TCPS.PORT	Numéro de port de serveur TCP	1025-65535, 10001 (par défaut)
TCPS.HOSTNAME	Nom d'hôte de serveur TCP	Jusqu'à 30 caractères alphanumériques, 0 (par défaut)
TCPS.INPUT	Type d'entrée de serveur TCP	CMD (par défaut), STRIND, STRLFT, REMOTE
TCPS.ECHO	Écho de serveur TCP	ON (par défaut), OFF
TCPS.LINETERM	Terminaison de ligne de serveur TCP	CR/LF (par défaut), CR
TCPS.RESPONSE	Réponse de serveur TCP	ON (par défaut), OFF
USB.INPUT	Fonction d'entrée USB	CMD (par défaut), STRIND, STRLFT, REMOTE
USB.LINETERM	Terminaison de ligne USB	CR/LF (par défaut), CR
USB.ECHO	Écho USB	ON (par défaut), OFF
USB.RESPONSE	Réponse USB	ON (par défaut), OFF
USB.EOLDLY	Délai de fin de ligne USB	0–255, 0 (par défaut)
* Une adresse IP correcte est constituée de quatre valeurs numériques comprises entre 0 et 255 et séparées par un point décimal (127.0.0.1 et 192.165.0.230 sont des adresses IP correctes)		

Tableau 7-6. Commandes Ethernet TCP/IP et Wi-Fi

7.7 Commandes de réglage de flux

Commande	Description	Valeurs
STRM.FORMAT#n	Format de flux	RLWS (par défaut), CARDNAL, WTRONIX, TOLEDO, CUSTOM
STRM.CUSTOM#n	Définition de flux personnalisé	Jusqu'à 1000 caractères alphanumériques
STRM.GROSS#n	Jeton de mode lors de la diffusion du poids brut	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques, G (par défaut)
STRM.NET#n	Jeton de mode lors de la diffusion du poids net	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques, N (par défaut)
STRM.PRI#n	Jeton d'unités lors de la diffusion des unités principales	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques, L (par défaut)
STRM.SEC#n	Jeton d'unités lors de la diffusion des unités secondaires	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques, K (par défaut)
STRM.UNITS#n	Les valeurs par défaut dynamiques sont les unités configurées de la balance et les utilisations statiques définissent le jeton des unités primaires/secondaires	DYNAMIC (par défaut), STATIC
STRM.INVALID#n	Jeton d'état lors de la diffusion d'un poids non valable	Jusqu'à 2 caractères alphanumériques, I (par défaut)
STRM.MOTION#n	Jeton d'état lorsque le poids est en mouvement	Jusqu'à 2 caractères alphanumériques, M (par défaut)
STRM.POS#n	Jeton de polarité lorsque le poids est positif	SPACE (par défaut), NONE , +
STRM.NEG#n	Jeton de polarité lorsque le poids est négatif	SPACE , NONE , - (par défaut)
STRM.OK#n	Jeton d'état lorsque le poids est OK (pas non valable, pas hors plage, pas nul ou pas en mouvement)	Jusqu'à 2 caractères alphanumériques (par défaut : un espace)
STRM.TARE#n	Jeton de mode lors de la diffusion de la tare	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques, T (par défaut)
STRM.RANGE#n	Jeton d'état lorsque le poids est hors plage	Jusqu'à 2 caractères alphanumériques, O (par défaut)
STRM.ZERO#n	Jeton d'état lorsque le poids est en zone de zéro	Jusqu'à 2 caractères alphanumériques, Z (par défaut)
Pour les commandes se terminant par #n, n correspond au numéro de format de flux (1)		

Tableau 7-7. Commandes de formatage de flux

7.8 Commandes de fonction

Commande	Description	Valeurs
DATEFMT	Format de date	MMDDYY (par défaut), DDMMYY, YYMMDD, YYDDMM
DATESEP	Séparateur de date	SLASH (par défaut), DASH, SEMI, DOT
TIMEFMT	Format d'heure	12HOUR (par défaut), 24HOUR
TIMESEP	Séparateur d'heure	COLON (par défaut), COMMA, DOT
CONSNUM	Numérotation consécutive	0-9999999, 0 (par défaut)
CONSTUP	Valeur de démarrage de numéros consécutifs	0-9999999, 0 (par défaut)
UID	Identifiant de l'indicateur	Jusqu'à 6 caractères alphanumériques, 1 (par défaut)
KYBDLK	Verrouillage clavier (désactivation de clavier)	OFF (par défaut), ON
ZERONLY	Désactivation de toutes les touches à l'exception de la touche ZERO	OFF (par défaut), ON
CONTACT.COMPANY	Nom de la société contact	Jusqu'à 30 caractères alphanumériques
CONTACT.ADDR1-3	Adresse de la société contact	Jusqu'à 20 caractères alphanumériques (pour chaque ligne)
CONTACT.NAME1-3	Noms des contacts	Jusqu'à 30 caractères alphanumériques (pour chaque ligne)
CONTACT.PHONE1-3	Numéros de téléphone des contacts	Jusqu'à 20 caractères alphanumériques (pour chaque ligne)
CONTACT.EMAIL	Adresse électronique de contact	Jusqu'à 40 caractères alphanumériques
CONTACT.LASTCAL	Dernière date d'étalonnage	Date MMDDYYYY comme numéro à 8 chiffres
CONTACT.NEXTCAL	Prochaine date d'étalonnage	Date MMDDYYYY comme numéro à 8 chiffres
KHOLDTIME	Durée d'enfoncement de touche (en dixièmes de seconde) ; la valeur 20 correspond à 2 secondes	10-50, 20 (par défaut)
KHOLDINTERVAL	Intervalle de durée d'enfoncement de touche ; durée entre les incréments pendant un enfoncement de touche (en vingtièmes de seconde) ; la valeur 2 correspond à un dixième de seconde (10 incréments par seconde pendant un enfoncement de touche)	1-100, 2 (par défaut)
LOCALE	Activer la compensation de la pesanteur	OFF (par défaut), ON, FACTOR
LAT.LOC	Latitude d'origine (au degré le plus proche) pour compensation de la pesanteur	0-90, 45 (par défaut)

Tableau 7-8. Commandes de fonction

Commande	Description	Valeurs
ELEV.LOC	Altitude initiale (en mètres) pour compensation de la pesanteur	-9999-9999, 345 (par défaut)
DEST.LAT.LOC	Latitude de destination (en degrés) pour compensation de la pesanteur	0-90, 45 (par défaut)
DEST.ELEV.LOC	Altitude de destination (en mètres) pour compensation de la pesanteur	-9999-9999, 345 (par défaut)
GRAV.LOC	Facteur de pesanteur d'origine (en m/s ²) pour la compensation de pesanteur	9,00000-9,99999, 9,80665 (par défaut)
DEST.GRAV.LOC	Facteur de pesanteur de destination (en m/s ²) pour la compensation de pesanteur	9,00000-9,99999, 9,80665 (par défaut)
PERSISTENTTARE	Enregistre la valeur de tare de la balance lors du cycle d'alimentation	OFF (par défaut), ON
REMOTE.PRINTDESTINATION	Détermine quel indicateur dans la configuration locale/distante effectue l'action d'impression	REMOTE, LOCAL (par défaut)

Tableau 7-8. Commandes de fonction (Suite)

7.9 Commandes réglementaires

Commande	Description	Valeurs
REGULAT	Mode de réglementation	NTEP (par défaut), CANADA, INDUST, NONE, OIML
AUDAGNCY	Organisme d'audit (Mode industriel)	NTEP (par défaut), CANADA, NONE, OIML
REG.SNPSHOT	Source de poids : affichage ou balance	DISPLAY (par défaut), SCALE
REG.HTARE	Autoriser le maintien de la tare affichée	NO (par défaut), YES
REG.ZTARE	Supprime la tare lorsque la touche ZERO est enfoncée	NO (par défaut), YES
REG.KTARE	Toujours autoriser la tare saisie	NO, YES (par défaut)
REG.MTARE	Action de tares multiples	REPLACE (par défaut), REMOVE, NOTHING
REG.NTARE	Autoriser une tare négative	NO (par défaut), YES
REG.CTARE	Autoriser la suppression de la tare/de la valeur du totalisateur à l'aide de la touche Clear	NO, YES (par défaut)
REG.NEGTOTAL	Autoriser l'affichage d'une valeur négative par la balance totale	NO (par défaut), YES
REG.PRTMOT	Autoriser l'impression en mouvement	NO (par défaut), YES
REG.PRINTPT	Ajouter PT à l'impression de la tare saisie	NO, YES (par défaut)
REG.PRTHLD	Imprimer pendant le maintien de l'affichage	NO (par défaut), YES
REG.HLDWGH	Autoriser la pesée pendant le maintien de l'affichage	NO (par défaut), YES
REG.MOTWGH	Autoriser la pesée en mouvement	NO (par défaut), YES
REG.OVRBASE	Base zéro pour calcul de surcharge	CALIB (par défaut), SCALE
REGWORD	Terminologie réglementation	GROSS (par défaut), BRUTTO
REG.RTARE	Arrondir la tare par bouton-poussoir	NO, YES (par défaut)
REG.RKTARE	Arrondir la tare saisie	NO, YES (par défaut)
REG.AZTNET	Effectuer un suivi automatique sur la valeur nette	NO (par défaut), YES
REG.MANUALCLEARTARE	Autoriser l'effacement manuel de la tare	NO, YES (par défaut)
REG.TAREINMOTION	Autoriser la tare en mouvement	NO (par défaut), YES
REG.ZEROINMOTION	Autoriser la remise à zéro de la balance en mouvement	NO (par défaut), YES
REG.UNDERLOAD	Valeur de poids en sous-charge, en divisions d'affichage	1-9999999, 20 (par défaut)

Valeurs NTEP par défaut affichées pour les valeurs des commandes réglementaires

Tableau 7-9. Commandes réglementaires

7.10 Commandes de points de consigne

Commande	Description	Valeurs
BATCHNG	Mode de mise en lots	OFF (par défaut), AUTO, MANUAL
SP.KIND#n	Type de point de consigne	OFF (par défaut), GROSS, NET, -GROSS, -NET, ACCUM, POSREL, NEGREL, PCTREL, PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTER, AUTOJOG, COZ, INMOTON, INRANGE, BATCHPR, TIMER, CONCUR, TOD, ALWAYS, NEVER
SP.VALUE#n	Valeur de point de consigne	0,0-9999999,0, 0,0 (par défaut)
SP.TRIP#n	Trip (Déclenchement)	HIGHER (par défaut), LOWER, INBAND, OUTBAND
SP.BANDVAL#n	Valeur de bande	0,0-9999999,0, 0,0 (par défaut)
SP.HYSTER#n	Hystérésis	0,0-9999999,0, 0,0 (par défaut)
SP.PREACT#n	Type de valeur de compensation de la queue de chute	OFF (par défaut), ON, LEARN
SP.PREVAL#n	Valeur de compensation de la queue de chute	0,0-9999999,0, 0,0 (par défaut)
SP.PREADJ#n	Pourcentage d'ajustement de valeur de compensation de la queue de chute	0,0-100,0, 50,0 (par défaut)
SP.PRESTAB#n	Stabilité d'apprentissage de valeur de compensation de la queue de chute (en dixièmes de seconde)	0-65535, 0 (par défaut)
SP.PCOUNT#n	Intervalle d'apprentissage de valeur de compensation de la queue de chute	1-65535, 1 (par défaut)
SP.BATCH#n	Activation des étapes de lot	OFF (par défaut), ON
SP.CLRACCM#n	Activation de l'effacement du totalisateur	OFF (par défaut), ON
SP.CLRTARE#n	Activation de la réinitialisation de la tare	OFF (par défaut), ON
SP.PSHACCM#n	Bouton de totalisateur enfoncé	OFF (par défaut), ON, ONQUIET
SP.PSHPRINT#n	Bouton d'impression enfoncé	OFF (par défaut), ON, WAITSS
SP.PSHTARE#n	Bouton de tare enfoncé	OFF (par défaut), ON
SP.ALARM#n	Activation de l'alarme	OFF (par défaut), ON
SP.ALIAS#n	Nom du point de consigne	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques, SETPT (par défaut)
SP.ACCESS#n	Accès au point de consigne	OFF, ON (par défaut), HIDE
SP.DSLOT#n	Logement de sortie numérique	NONE (par défaut), 0
SP.DIGOUT#n	Sortie numérique	1-4, 1 (par défaut)
SP.SENSE#n	Sens de sortie numérique	NORMAL (par défaut), INVERT
SP.BRANCH#n	Cible de branchement (0 = aucun branchement)	0-8, 0 (par défaut)
SP.RELNUM#n	Numéro de point de consigne relatif	1-8, 1 (par défaut)
SP.START#n	Point de consigne initial	1-8, 1 (par défaut)
SP.END#n	Point de consigne final	1-8, 1 (par défaut)
SP.TIME#n	Heure de déclenchement	hhmm, 0000 (par défaut)
SP.DURATION#n	Durée de déclenchement	hhmmss, 000000 (par défaut)
SP.ENABLE#n	Activation de point de consigne	OFF, ON (par défaut)

Pour les commandes de point de consigne se terminant par #n, n correspond au numéro du point de consigne (1-8)

Tableau 7-10. Commandes de Points de consigne

7.11 Commandes de formatage d'impression

Commande	Description	Valeurs
GFMT GFMT.PORT GFMT.PORT2	Chaîne de format d'impression à la demande Poids brut	Chaque format peut être envoyé via un ou deux ports ; pour les commandes .PORT et .PORT2, spécifier le nom du port comme suit RS232-1, RS232-2, RS485, TCPC, TCPS, USB, SRLCARD, NONE Exemple : Pour envoyer le format brut simultanément via le port 2 RS-232 et le port TCPC, envoyez : GFMT.PORT=RS232-1 GFMT.PORT2=USB Reportez-vous à la Section 8.0 page 61 pour obtenir des informations sur les chaînes de format d'impression à la demande
NFMT NFMT.PORT NFMT.PORT2	Chaîne de format d'impression à la demande Poids Net	
ACCFMT ACC.PORT ACC.PORT2	Chaîne de format d'impression de totalisateur	
SPFMT SPFMT.PORT SPFMT.PORT2	Chaîne de format d'impression de point de consigne	
HDRFMT1 HDRFMT2	Chaînes de format d'en-tête de ticket	
AUD.DEST1 AUD.DEST2	Port d'audit métrologique	

Tableau 7-11. Commandes de formatage d'impression

7.12 Commandes d'E/S numériques

Commande	Description	Valeurs
DIO.b#s	Définit le type DIO	OFF (par défaut), OUTPUT, PRIM, PRINT, SEC, TARE, UNITS, ZERO, BATRUN, BATSTRT, BATPAUS, BATRESET, BATSTOP, CLEAR, CLRACC, CLRCN, CLRTAR, DSPACC, DSPTAR, GROSS, KBDLOC, NET, NT/GRS
Les valeurs de bit valables (b) sont 1-4. Pour les commandes se terminant par #s, s correspond au logement affecté à l'E/S numérique (0). Le logement 0 est intégré		

Tableau 7-12. Commandes d'E/S numériques

7.13 Commandes de sortie analogique

Commande	Description	Valeurs
ALG.SOURCE#s	Source de sortie analogique	SCALE1 (par défaut), REMOTE
ALG.MODE#s	Mode	GROSS (par défaut), NET
ALG.OUTPUT#s	Type de sortie	0-10V (par défaut), 0-20MA, 4-20MA
ALG.ERRACT#s	Action en cas d'erreur	FULLSC (par défaut), HOLD, ZEROSC
ALG.MIN#s	Valeur minimale surveillée	±9999999,0, 0,0 (par défaut)
ALG.MAX#s	Valeur maximale surveillée	± 9999999,0, 10000,0 (par défaut)
ALG.TWZERO	Règle la compensation de la valeur zéro de sortie analogique	0-65535, 0 (par défaut)
ALG.TWSPAN	Règle la compensation de la valeur d'intervalle de mesure de sortie analogique	0-65535, 59515 (par défaut)
Pour les commandes se terminant par #s, s correspond au numéro de logement affecté à la sortie analogique (1)		

Tableau 7-13. Commandes de sortie analogique

7.14 Commandes de mode de pesage

Ces commandes fonctionnent en mode de pesage. Les commandes non associées au poids fonctionnent en mode de configuration.

Commande	Description	Valeurs
P	Retourne ce qui est actuellement affiché par l'indicateur	--
ZZ	Retourner les voyants actuellement affichés	Reportez-vous au Section 11.2 page 73
CONSNUM	Retourne la valeur numérique consécutive actuelle	0-9999999, 0 (par défaut)

Tableau 7-14. Commandes du mode pesage

Commande	Description	Valeurs
UID	Définit l'identifiant de l'unité	Jusqu'à 6 caractères alphanumériques, 1 (par défaut)
SD	Définit ou retourne la date système actuelle	MMDDYY, DDDMMYY, YYYYMMDD, ou YYDDMM. Entrez une chiffres en utilisant l'ordre année-mois-jour spécifié pour le paramètre DATEFMT, en utilisant uniquement les deux derniers chiffres de l'année. La date système actuelle est retournée via le simple envoi de SD
ST	Définit ou retourne l'heure système actuelle	HHMM (entrez au format 24 heures) L'heure système actuelle est retournée via le simple envoi de ST
STS	Définit ou retourne l'heure système actuelle avec les secondes	HHMMSS (entrez au format 24 heures) L'heure système actuelle est retournée via le simple envoi de STS
RS	Réinitialise le système	Réinitialisation logicielle. Utilisée pour réinitialiser l'indicateur sans réinitialiser la configuration sur les valeurs usine par défaut
SX	Démarre tous les flux de données série	--
EX	Arrête tous les flux de données série	--
SX#p	Démarre le flux de données série pour le port p	OK ou ??
EX#p	Arrête le flux de données série pour le port p	Une commande EX envoyée en mode de configuration ne prend effet que lorsque l'indicateur est remis en mode de pesage
SF#n	Retourne une seule trame de flux depuis la balance n à l'aide du format Rice Lake standard.	--
XA#n	Retourne la valeur de totalisateur dans les unités affichées	nnnnnnnn UU
XAP#n	Retourne la valeur de totalisateur dans les unités principales	
XAS#n	Retourne la valeur de totalisateur dans les unités secondaires	
XG#n	Retourne le poids brut dans les unités affichées	nnnnnnnn UU
XGP#n	Retourne le poids brut dans les unités principales	
XGS#n	Retourne le poids brut dans les unités secondaires	
XN#n	Retourne le poids net dans les unités affichées	nnnnnnnn UU
XNP#n	Retourne le poids net dans les unités principales	
XNS#n	Retourne le poids net dans les unités secondaires	
XT#n	Retourne la tare dans les unités affichées	nnnnnnnn UU
XTP#n	Retourne la tare dans les unités principales	
XTS#n	Retourne la tare dans les unités secondaires	

Pour les commandes se terminant par #n, n correspond au numéro de balance (1). Pour les commandes se terminant par #p, p correspond au numéro de port (1-6). Reportez-vous à la [Section 7.5.1 page 55](#)

Tableau 7-14. Commandes du mode pesage (Suite)

7.15 Commandes de contrôle de mise en lots

Les commandes répertoriées dans le [Tableau 7-15](#) offrent un contrôle de mise en lots via un port de communication,

Commande	Description	Valeurs
BATSTART	Démarrage du lot	Si l'entrée numérique BATRUN est active ou n'est pas affectée, la commande BATSTART peut être utilisée pour démarrer le programme de lot
BATSTOP	Arrêt du lot	Arrête un lot actif et désactive toutes les sorties numériques associées. Nécessite un démarrage de lot pour recommencer le traitement
BATPAUSE	Pause du lot	Met en pause un lot actif et désactive toutes les sorties numériques, à l'exception de celles associées aux points de consigne concurrents et de temporisateur. Le traitement est suspendu jusqu'à ce que l'indicateur reçoive un signal de démarrage de lot. L'activation de l'entrée numérique BATSTRT, de la commande série BATSTART, de la touche programmable Batch Start ou de la fonction StartBatch (dans iRite) provoque la reprise du lot et la remise sous tension de toutes les sorties numériques désactivées via la touche programmable Batch Pause
BATRESET	Réinitialisation du lot	Arrête le programme et réinitialise le programme de lot sur la première étape de lot. Utilisez la commande BATRESET après une modification de la configuration du lot
BATSTATUS	État du lot	Retourne XYYY, avec X remplacé par S (si le lot est arrêté), P (si le lot est mis en pause), R (si le lot est exécuté), et YYY correspondant au numéro de point de consigne auquel se trouve actuellement le lot (1-8)

Tableau 7-15. Commandes de contrôle de mise en lots

8.0 Formatage d'impression

L'indicateur 680 offre plusieurs formats d'impression (GFMT, NFMT, ACUMFMT, STPTFMT et HDRFMT), lesquels déterminent le format de la sortie imprimée lorsque la touche **Print** est enfoncée. Si une tare a été saisie ou acquise, le format NFMT est utilisé ; à défaut, le format GFMT est utilisé.

Chaque format d'impression peut être personnalisé de façon à inclure jusqu'à 1 000 caractères d'information, comme par exemple le nom et l'adresse de la société, sur les tickets imprimés. Personnalisez les formats d'impression à l'aide du menu de format d'impression accessible via le panneau frontal de l'indicateur.



Appuyez sur la touche fléchée descendante pour afficher la valeur décimale du caractère ASCII sur le deuxième niveau de menu. Reportez-vous à [Section 11.9 page 81](#) pour afficher le tableau de caractères ASCII.

8.1 Jetons de formatage d'impression

Le [Tableau 8-1](#) répertorie les jetons pouvant être utilisés pour configurer les formats d'impression. Les jetons inclus dans les chaînes de format doivent figurer entre les délimiteurs < et >. Les caractères non inclus entre les délimiteurs sont imprimés en tant que texte sur le ticket. Les caractères textuels peuvent inclure les caractères ANSI imprimables par le périphérique de sortie.

Jetons	Description	Formats de ticket pris en charge
<i>Jetons de données générales de pesage</i>		
<Gx>	Poids brut, balance actuelle	GFMT, NFMT, ACUMFMT, STPTFMT
<Gx#n>	Poids brut, balance <i>n</i>	
<Nx>	Poids net, balance actuelle	
<Nx#n>	Poids net, balance <i>n</i>	
<Tx>	Tare, balance actuelle	
<Tx#n>	Tare, balance <i>n</i>	
<S>	Numéro de balance actuelle	
<p>REMARQUE : Pour les jetons avec #<i>n</i>, <i>n</i> correspond au numéro de la balance (1). Pour les jetons avec un <i>x</i>, <i>x</i> correspond à la largeur de caractère du champ de poids avec des espaces remplis à gauche. Si <i>x</i> n'est pas spécifié, 10 est la valeur par défaut assumée pour le champ de poids. <i>x</i>, qui peut être défini à l'aide d'un ou de deux chiffres, spécifie le nombre minimum de caractères dans le champ de poids, mais il se développe pour afficher tous les caractères pour une valeur composée de plus de caractères que la valeur minimum définie par <i>x</i>.</p> <p>Exemple : Pour formater un ticket de façon qu'il indique le poids brut pour la Balance 1 avec un minimum de 6 caractères d'impression, utilisez le jeton suivant : <G6#1></p> <p>REMARQUE : Le poids brut, le poids net et la tare peuvent être imprimés dans toute unité de poids configurée via l'ajout de modificateurs aux jetons de poids brut, de poids net et de tare : /P (unités principales), /D (unités affichées), /S (unités secondaires) ou /T (unités tertiaires). Si rien n'est spécifié, l'unité actuellement affichée (/D) est utilisée.</p> <p>Exemple : Pour formater un ticket de façon à exprimer le poids net dans une unité secondaire, utilisez le jeton suivant : <N/S></p> <p>REMARQUE : Les chaînes de poids formatées contiennent par défaut un champ de poids à 10 chiffres (incluant un signe et un point décimal), suivi par un espace et un identificateur d'unité à 2 chiffres. La longueur totale du champ avec l'identificateur d'unité est de 13 caractères. Pour les jetons avec un <i>x</i>, la longueur totale de champ avec identificateur d'unité est <i>x</i> + 3.</p>		
<i>Jetons de totalisateur</i>		
<A>	Poids cumulé, balance actuelle ; Imprime jusqu'à 15 chiffres	GFMT, NFMT, ACUMFMT
<A#n>	Poids cumulé, balance <i>n</i>	
<AA>	Cumul moyen, balance actuelle	
<AA#n>	Cumul moyen, balance <i>n</i>	
<AC>	Nombre de cumul, balance actuelle	
<AC#n>	Nombre de cumul, balance <i>n</i>	
<AT>	Heure du dernier cumul, balance actuelle	
<AT#n>	Heure du dernier cumul, balance <i>n</i>	
<AD>	Date du dernier cumul, balance actuelle	
<AD#n>	Date du dernier cumul, balance <i>n</i>	
REMARQUE : Pour les jetons avec # <i>n</i> , <i>n</i> correspond au numéro de la balance (1).		

Tableau 8-1. Jetons de formatage d'impression

Jetons	Description	Formats de ticket pris en charge	
<i>Jetons de point de consigne</i>			
<SCV>	Valeur de point de consigne capturée	STPTFMT	
<SN>	Numéro de point de consigne		
<SNA>	Nom du point de consigne		
<SPM>	Mode de point de consigne (étiquette Brut ou Net)		
<SPV>	Valeur de compensation de la queue de chute de point de consigne		
<STV>	Valeur cible de point de consigne		
<i>Jetons d'audit</i>			
<CD>	Dernière date d'étalonnage	Tous	
<NOC>	Nombre d'étalonnages		
<NOW>	Nombre de pesées depuis le dernier étalonnage		
REMARQUE : La date du dernier étalonnage (<CD>) et le nombre d'étalonnages (<NOC>) sont mis à jour à chaque fois qu'un étalonnage est réalisé sur l'une des balances. Le nombre de pesées (jeton <NOW>) est incrémenté à chaque fois que le poids sur la balance est 10 % supérieur à la capacité de la balance. La balance doit revenir au zéro net ou brut avant que la valeur ne puisse à nouveau être incrémentée.			
<i>Jetons de formatage et généraux</i>			
<nnn>	Caractère ASCII (nnn - valeur décimale du caractère ASCII) ; permet d'insérer des caractères de contrôle (STX, par exemple) dans le flux d'impression	Tous	
<TI>	Heure		
<DA>	Date		
<TD>	Heure et date		
<UID>	Numéro d'identifiant d'unité (jusqu'à 8 caractères alphanumériques)		
<CN>	Numéro consécutif (jusqu'à 7 chiffres)		
<H1>	Insertion de format 1 d'en-tête (HDRFMT1), voir le Tableau 8-2 page 63		
<H2>	Insertion de format 2 d'en-tête (HDRFMT2), voir le Tableau 8-2 page 63		
<CR>	Caractère de retour chariot		
<LF>	Caractère de changement de ligne		
<NLnn>	Nouvelle ligne (nn = nombre de caractères de terminaison [<CR/LF> ou <CR>])*		
<SPnn>	Espace (nn = nombre d'espaces)*		
<SU>	Bascule de format de données de poids (formaté/non formaté)		
REMARQUE : Si nn n'est pas spécifié, la valeur supposée est de 1. Cette valeur doit figurer dans la plage 1–99.			
<i>Jetons dépendants de programme utilisateur</i>			
<USnn>	Insertion de chaîne textuelle d'impression utilisateur (depuis le programme utilisateur, SetPrintText API)	Tous	
<i>Jetons de format d'alerte</i>			
<COMP>	Nom de la société (jusqu'à 30 caractères)	Tous	
<COAR1> <COAR2> <COAR3>	Adresse de la société contact, lignes 1–3 (jusqu'à 30 caractères)		
<CONM1> <CONM2> <CONM3>	Nom des contacts (jusqu'à 20 caractères)		
<COPH1> <COPH2> <COPH3>	Numéros de téléphone des contacts (jusqu'à 20 caractères)		
<COML>	Adresse électronique de contact (jusqu'à 30 caractères)		
<ERR>	Message d'erreur d'alerte (généré par le système)		ALERT

Tableau 8-1. Jetons de formatage d'impression (Suite)

Le **Tableau 8-2** répertorie les formats d'impression par défaut de l'indicateur 680 :

Format	Chaîne de format par défaut	Contexte d'utilisation
GFMT	GROSS<G><NL2><TD><NL>	Mode de pesage – aucune tare dans le système
NFMT	GROSS<G><NL>TARE<SP><T><NL>NET<SP2><N><NL2><TD><NL>	Mode de pesage – tare dans le système
ACUMFMT	ACCUM <A><NL><DA> <TI><NL>	Chaîne de format d'impression à la demande du totalisateur
STPTFMT	<SCV><SP><SPM><NL>	Opération d'impression de point de consigne avec PSHPRNT=ON
HDRFMT1-2	COMPANY NAME<NL>STREET ADDRESS<NL>CITY ST ZIP<NL2>	

Tableau 8-2. Formats d'impression par défaut



La limite de 1000 caractères de chaque chaîne de format d'impression inclut la longueur du champ de sortie des jetons de formatage d'impression, pas la longueur des jetons. Par exemple, si l'indicateur est configuré de façon à afficher un point décimal, le jeton <G> génère un champ de sortie de 13 caractères ; la valeur de poids à 10 caractères (y compris point décimal), un espace et un identificateur d'unité à deux chiffres. Pour les jetons avec un x (par ex. <Gx> ou <Gx#n>), la longueur totale de champ avec identificateur d'unité est x + 3. PT (tare prédéfinie) est ajouté à la tare si une tare a été saisie.

8.2 Personnalisation des formats d'impression

Les formats GFMT, NFMT, ACUMFMT, STPTFMT et HDRFMT peuvent être personnalisés à l'aide du menu de format d'impression (PF 07 F1) accessible via le panneau frontal. Pour la structure du menu de format d'impression, reportez-vous à la [Section 4.4.6 page 39](#). Pour pouvoir accéder au menu de format d'impression, l'indicateur doit être en mode de configuration ([Section 4.1 page 26](#)).

8.2.1 Utilisation du panneau frontal

Utilisez le menu de format d'impression pour personnaliser les formats d'impression et modifier les chaînes de format d'impression en changeant les caractères ASCII dans la chaîne de format. Reportez-vous à la [Section 3.3.2 page 20](#) pour connaître la procédure d'entrée de caractères alphanumériques pour la modification de la chaîne de format d'impression.



Certains caractères ne peuvent pas être affichés sur le panneau frontal de l'indicateur 680. Pour connaître les caractères disponibles, reportez-vous au tableau des caractères ASCII à la [Section 11.9 page 81](#). L'indicateur 680 peut envoyer ou recevoir des caractères ASCII ; le caractère imprimé varie en fonction du jeu de caractères ASCII spécifique mis en œuvre pour l'appareil récepteur.

8.3 Caractères non lisibles à l'œil nu


Les caractères ASCII 0 à 31 sont des caractères non lisibles à l'œil nu. Comme ces caractères ne sont pas visibles, ils n'apparaissent pas comme des options sélectionnables dans un format d'impression 680. Pour inclure un caractère spécial dans un format d'impression, l'équivalent décimal doit être utilisé. Par exemple, le caractère spécial d'échappement serait <27> ou 60, 50, 55, 62 (sans les virgules).

Des exemples de commande de déclenchement d'impression pour un TMU295 au format BRUT :

Format d'impression :

GROSS<G><NL2><TD><NL><27>q


Dans Revolution :

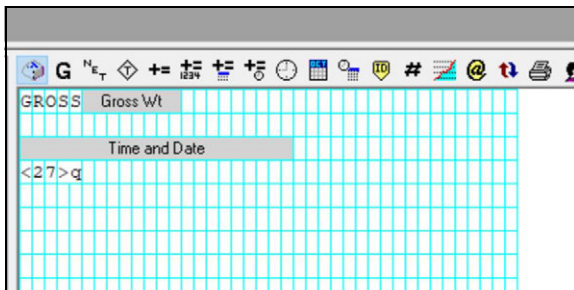

Format d'impression :

GROSS<G><NL2><TD><NL><27><113>

Dans Revolution :

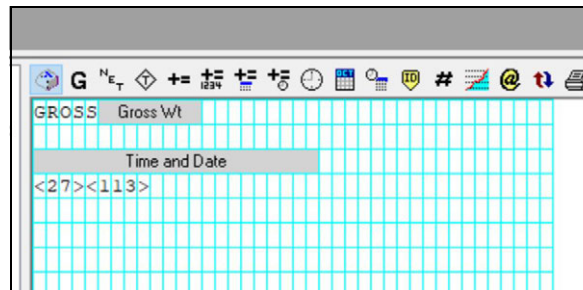

9.0 Points de consigne

L'indicateur 680 fournit huit points de consigne configurables pour contrôler les fonctions de l'indicateur et de l'équipement externe. Les points de consigne peuvent être configurés de façon à réaliser des actions ou des fonctions sur la base de conditions de paramètres spécifiées. Les paramètres associés à différents types de points de consignes peuvent, par exemple, être configurés de façon à réaliser des fonctions (impression, tare, cumul), à modifier l'état d'une sortie numérique contrôlant des fonctions d'indicateur ou d'équipement externe, ou à prendre des décisions conditionnelles.



Les points de consigne basés sur le poids sont déclenchés par des valeurs spécifiées dans les unités principales uniquement.

9.1 Points de consigne continus et lot

Les points de consigne de l'indicateur 680 peuvent être de type continu ou de lot.

Les **points de consigne continus** sont libres ; l'indicateur surveille en permanence l'état des points de consigne libres à chaque mise à jour A/N. La fonction ou l'action de point de consigne spécifiée est réalisée lorsque les conditions des paramètres du point de consigne désigné sont satisfaites. Une fonction ou sortie numérique assignée à un point de consigne libre change en permanence d'état et devient active ou inactive, comme défini par les paramètres du point de consigne.

Les **points de consigne de lot (BATCH = ON)** avec des sorties numériques associées restent actifs jusqu'à ce que la condition du point de consigne soit satisfaite. Le point de consigne est ensuite verrouillé pour le reste de la séquence de lot.

Pour utiliser des points de consigne de lot, définissez le paramètre de mise en lots (BATCHNG) du menu des points de consigne (SETPTS). Ce paramètre définit si une séquence de lot est automatique ou manuelle. Les séquences AUTO sont répétées de façon continue après réception d'un signal unique de démarrage de lot, tandis que les séquences manuelles (MANUAL) sont uniquement exécutées une fois pour chaque signal de démarrage de lot. Le signal de démarrage de lot peut être déclenché par une entrée numérique (définie sur BATSTRT) ou une commande EDP (BATSTART).

Pour qu'un point de consigne puisse être utilisé dans le cadre d'une séquence de lot, son paramètre de séquence de lot (BATCH) doit être défini sur ON. Si le point de consigne est défini et activé mais que le paramètre de séquence de lot est défini sur OFF, le point de consigne fonctionne en tant que point de consigne continu, même pendant les séquences de lot.



Dans les applications regroupant des routines de points de consigne de lot et des points de consigne continus, les points de consigne continus doivent être maintenus séparés de la séquence de lot.

Ne leur affectez pas la même sortie numérique.

Définissez le paramètre ACCESS sur ON lors de la création et du test des routines de lot. Une fois la routine de mise en lots terminée et prête pour la production, ACCESS peut être défini sur OFF pour éviter la modification de la valeur du point de consigne configuré, ou sur HIDE pour éviter la modification ou la visualisation de la valeur.

Paramètre	Description	Lot	Continu
OFF	Désactivé – Point de consigne désactivé/ignoré		
GROSS	Poids brut – Effectue des fonctions sur la base du poids brut ; le poids cible entré est considéré comme un poids brut positif	X	X
NET	Poids net – Effectue des fonctions sur la base du poids net ; le poids cible entré est considéré comme une valeur positive de poids net	X	X
-GROSS	Poids brut négatif – Effectue des fonctions sur la base du poids brut ; le poids cible entré est considéré comme un poids brut négatif	X	X
-NET	Poids net négatif – Effectue des fonctions sur la base du poids net ; le poids cible entré est considéré comme une valeur négative de poids net	X	X
ACCUM	Cumul – Compare la valeur de point de consigne au totalisateur de balance source ; le point de consigne du totalisateur est atteint lorsque la valeur du totalisateur de balance source est conforme à la valeur et aux conditions de point de consigne du totalisateur	X	X
POSREL	Relatif positif – Réalise des fonctions sur la base d'une valeur spécifique au-dessus d'un point de consigne référencé, en utilisant le même mode de pesage que le point de consigne référencé	X	X
NEGREL	Relatif négatif – Réalise des fonctions sur la base d'une valeur spécifique en dessous d'un point de consigne référencé, en utilisant le même mode de pesage que le point de consigne référencé	X	X

Tableau 9-1. Types de points de consigne

Paramètre	Description	Lot	Continu
PCTREL	Pourcentage relatif – Réalise des fonctions sur la base d'un pourcentage spécifié de la valeur cible d'un point de consigne référencé, en utilisant le même mode de pesage que le point de consigne référencé. La valeur cible réelle du point de consigne de pourcentage relatif est calculée en tant que pourcentage de la valeur cible du point de consigne référencé	X	X
PAUSE	Pause – Met en pause la séquence de lot de façon indéfinie. Un signal de démarrage de lot doit être déclenché pour continuer le processus de lot	X	
DELAY (Délai)	Délai – Retarde la séquence de lot pendant une durée spécifiée. La longueur du retard (en dixièmes de seconde) est spécifiée au niveau du paramètre Value	X	
WAITSS	En attente de stabilisation – Interrompt la séquence de lot jusqu'à la stabilisation de la balance	X	
COUNTER	Compteur – Spécifie le nombre de séquences de lot consécutives à réaliser. Placez les points de consigne de compteur au début d'une routine de lot	X	
AUTOJOG	Rétablissement automatique – Contrôle automatiquement le point de consigne précédent fondé sur le poids pour vérifier que la valeur de poids de consigne est atteinte lorsque la balance est stabilisée. <ul style="list-style-type: none"> Si le point de consigne précédent n'est pas atteint avec la balance stabilisée, le point de consigne AUTOJOG active la sortie numérique du point de consigne précédent fondé sur le poids pendant une durée de temps spécifiée via le paramètre Value (en dixièmes de seconde). Le processus AUTOJOG est répété jusqu'à ce que le point de consigne précédent fondé sur le poids soit atteint lorsque la balance est stabilisée <p>REMARQUE: La sortie numérique AUTOJOG est généralement utilisée pour indiquer qu'une opération AUTOJOG est en cours de réalisation.</p> <p>REMARQUE: AUTOJOG utilise la sortie numérique du point de consigne précédent fondé sur le poids et ne doit pas être affecté à la même sortie numérique que le point de consigne associé fondé sur le poids.</p>	X	
COZ	Zone de zéro – Surveille le système pour une condition de zéro brut <ul style="list-style-type: none"> La sortie numérique associée à ce type de point de consigne est activée lorsque la balance référencée est une zone de zéro Aucune valeur n'est requise pour ce point de consigne 		X
INMOTON	En mouvement – Surveille le système pour détecter un état de mouvement <ul style="list-style-type: none"> La sortie numérique associée avec ce point de consigne est activée lorsque la balance n'est pas stabilisée Aucune valeur n'est requise pour ce point de consigne 		X
INRANGE	En mouvement – Surveille le système pour détecter une condition « Au sein de la plage » <ul style="list-style-type: none"> La sortie numérique associée à ce point de consigne est activée lorsque la balance figure dans la plage de capacité Aucune valeur n'est requise pour ce point de consigne 		X
TIMER	Temporisateur – Réalise le suivi de l'avancement d'une séquence de lot sur la base d'un temporisateur <ul style="list-style-type: none"> La valeur du temporisateur (exprimée en dixièmes de secondes) détermine la durée autorisée entre les points de consigne de début et de fin Les paramètres Start et End de l'indicateur sont utilisés pour spécifier les points de consigne de début et de fin Si le point de consigne End n'est pas atteint avant l'expiration de la temporisation, la sortie numérique associée à ce point de consigne est activée 		X
CONCUR	Concurrent – Permet à une sortie numérique de rester active sur une section spécifiée de la séquence de lot <ul style="list-style-type: none"> Type 1 (VALUE=0) : La sortie numérique associée à ce point de consigne devient active lorsque le point de consigne Start devient l'étape de lot actuelle, et elle reste active jusqu'à ce que le point de consigne End devienne l'étape de lot actuelle Type 2 (VALUE > 0) : Si une valeur non nulle est spécifiée pour le paramètre Value, cette valeur représente le temporisateur en dixièmes de secondes, pour ce point de consigne. La sortie numérique associée à ce point de consigne devient active lorsque le point de consigne Start devient l'étape active du lot et elle reste active jusqu'à l'expiration de la temporisation 		X
TOD	Heure du jour – Réalise des fonctions lorsque l'heure de l'horloge interne de l'indicateur correspond à l'heure spécifiée pour le point de consigne	X	X
ALWAYS	Toujours – Ce point de consigne est toujours atteint. Il est généralement utilisé pour fournir un point final au branchement vrai/faux de routines de lot	X	
NEVER	Jamais – Ce point de consigne n'est jamais atteint. <ul style="list-style-type: none"> Utilisé pour réaliser un branchement vers un point de consigne spécifié dans des routines de lot à branchement vrai/faux dans lesquelles le lot ne continue pas via la séquence normale de points de consigne de lot 	X	

Tableau 9-1. Types de points de consigne (Suite)

9.2 Opérations de lot

Les lots sont contrôlés par des entrées numériques ou des commandes EDP.

Exécution de lot (Entrée numérique BATRUN)

Si une entrée numérique BATRUN est configurée, elle doit être active (niveau bas) pour qu'un lot soit démarré et pour que son exécution continue. Si un lot est exécuté et que l'entrée devient inactive (niveau haut), le lot est arrêté au point de consigne de lot actuel et toutes les entrées numériques associées sont désactivées.

Démarrage de lot (Entrée numérique BATSTRT ou commande EDP BATSTART)

Si l'entrée numérique BATRUN est active (niveau bas) ou n'est pas affectée, la fonction de démarrage de lot démarre un lot, reprend un lot mis en pause ou reprend un lot arrêté. Si l'entrée numérique BATRUN est inactive (niveau haut), la fonction de démarrage de lot réinitialise le lot actuel.

Pause de lot (entrée numérique BATPAUS ou commande EDP BATPAUSE)

La commande numérique BATPAUS met en pause un lot actif en désactivant toutes les sorties numériques associées À L'EXCEPTION DE celles associées aux points de consigne CONCUR et TIMER lors que l'entrée est active (niveau bas).

Dès que l'entrée numérique BATPAUS est rendue inactive (niveau haut), le lot reprend.

La commande EDP BATPAUSE fonctionne de façon similaire, à l'exception près que le lot ne reprend pas avant la réception d'un signal de démarrage de lot.

Arrêt de lot (entrée numérique BATSTOP ou commande EDP BATSTOP)

Arrête un lot actif au point de consigne actuel et désactive toutes les sorties numériques associées.

Réinitialisation de lot (entrée numérique BATRESE ou commande EDP BATRESET)

Arrête et réinitialise un lot actif au début du processus.



Pour éviter des blessures corporelles et un endommagement de l'équipement, les interruptions logicielles doivent toujours être complétées par des interrupteurs d'urgence et d'autres dispositifs de sécurité nécessaires pour l'application.

9.2.1 Commutateur de mise en lots

L'option de commutateur de mise en lots (réf. 19369) est fournie en tant qu'unité complète dans un boîtier FRP, avec une plaque signalétique, un commutateur d'arrêt et un commutateur trois voies de fonctionnement/démarrage/annulation.

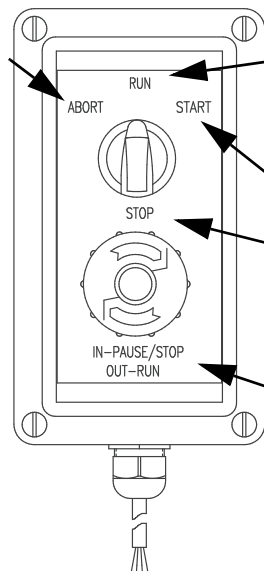


Illustration 9-1. Commutateur de mise en lots

Les deux commutateurs sont raccordés à la borne d'E/S numérique de l'indicateur, comme indiqué sur l'[Illustration 9-2 page 67](#). Chaque commutateur utilise une entrée numérique distincte. L'entrée numérique BIT 1 doit être définie sur BATSTRT, et l'entrée numérique BIT 2 doit être définie sur BATRUN.

Une fois les câbles et les commutateurs connectés à l'indicateur, utilisez le commutateur de configuration pour mettre l'indicateur en mode de configuration. Utilisez le menu Digital I/O (Section 4.4.9 page 45) pour configurer les fonctions d'entrée et de sortie numérique.

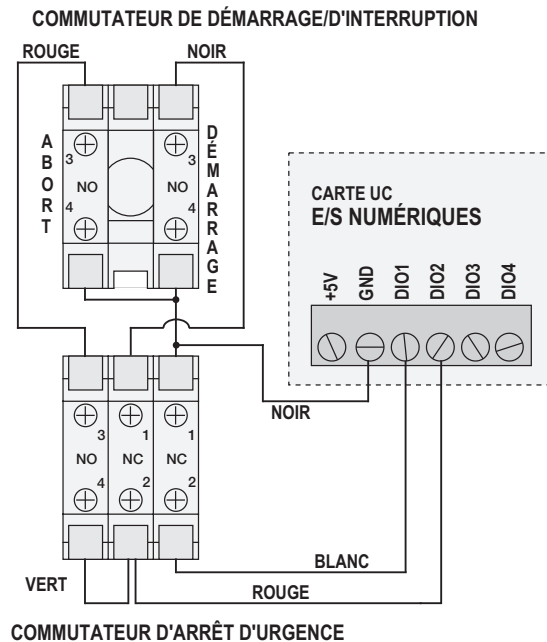


Illustration 9-2. Exemple de schéma de câblage et de commutateur de mise en lots

Une fois la configuration terminée, quittez le mode de configuration. Initialisez le lot en tournant le commutateur trois voies jusqu'à la position **ABORT** puis déverrouillez le bouton STOP (le bouton STOP doit être tiré pour permettre l'exécution du processus de lot). Le commutateur de mise en lots est maintenant prêt à être utilisé.



Si aucune entrée numérique n'est affectée à l'exécution la mise en lots continue comme si la fonction d'exécution de lot avait toujours été activée (le lot démarre lorsque le commutateur trois voies est positionné sur Run mais que le bouton champignon Stop ne fonctionne pas).

Pour commencer un processus de lot, tournez momentanément le commutateur trois voies jusqu'à **START**. Si le bouton STOP est enfoncé pendant le processus de lot, le processus s'interrompt et le bouton se verrouille en position IN.

Le commutateur **START** est ignoré lorsque le bouton STOP est verrouillé en position IN. Le bouton STOP doit être tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour être déverrouillé, puis relâché sur la position OUT pour activer le commutateur trois voies.

Pour redémarrer un lot interrompu à partir de l'étape où il a été interrompu :

1. Déverrouillez le bouton STOP (position OUT).
2. Tournez le commutateur trois voies jusqu'à **START**.

Pour redémarrer un lot interrompu à partir de la première étape du lot :

1. Tournez le commutateur trois voies jusqu'à **ABORT**.
2. Déverrouillez le bouton STOP (position OUT).
3. Tournez le commutateur trois voies jusqu'à **START**.

Pour annuler un lot interrompu :

1. Appuyez sur le bouton STOP.
2. Tournez le commutateur trois voies jusqu'à **ABORT**.
3. Déverrouillez le bouton STOP (position OUT). Un nouveau lot peut maintenant être démarré.



Utilisez cette procédure (ou la commande série BATRESET) pour initialiser la nouvelle routine de mise en lots suite à une modification de la configuration des points de consigne.

9.3 Exemples de mise en lots

9.3.1 Exemple 1

L'exemple suivant utilise sept points de consigne pour distribuer le matériau de la trémie par lots de 100 livres et pour remplir automatiquement la trémie lorsque son poids chute en dessous de 300 livres.

Les bits 1 et 2 du menu d'E/S numérique (Section 4.4.9 page 45) sont affectés aux fonctions de démarrage de lot et d'exécution de lot : L'entrée numérique BATRUN doit être active (niveau bas) avant que l'entrée BATSTRT ne démarre le lot.

SLOT 0, BIT 1=BATSTRT

SLOT 0, BIT 2=BATRUN

BATCHNG=MANUAL

Le point de consigne 1 assure la présence d'une quantité de matériau suffisante dans la trémie pour le démarrage du lot. Si le poids de la trémie est supérieur ou égal à 300 lb, le point de consigne 1 est déclenché.

SETPT 1 TRIP=HIGHER

KIND=GROSS ALARM=ON

VALUE=300 BATCH=ON

Le point de consigne 2 attend la stabilisation, puis réalise une tare pour mettre l'indicateur en mode de poids net.

SETPT 2

TYPE=WAITSS

PSHTARE=ON

Le point de consigne 3 est utilisé comme référence (point de consigne relatif) pour le point de consigne 4.

SETPT 3 TRIP=HIGHER

KIND=NET BATCH=OFF

VALUE=0

Le point de consigne 4 est utilisé pour distribuer le matériau de la trémie. Lorsque le poids de la trémie chute en dessous de 100 lb de son poids au point de consigne relatif (point de consigne 3), la sortie numérique 1 est désactivée.

SETPT 4 DIG OUT=1

KIND=NEGREL BATCH=ON

VALUE=100 RELNUM=3

TRIP=LOWER

Le point de consigne 5 est utilisé pour évaluer la quantité brute de matériau dans la trémie après distribution, et pour maintenir un niveau minimum de matériau dans la trémie. Lorsque le poids de la trémie chute en dessous de 300 lb, la sortie numérique 2 s'active et la trémie est à nouveau remplie jusqu'à 1000 lb.

SETPT 5 HYSTERS=700

KIND=GROSS DIG OUT=2

VALUE=300 BATCH=ON

TRIP=HIGHER

Le point de consigne 6 est utilisé pour assurer que l'opération réalisée au niveau du point de consigne 4 est terminée dans un délai de 10 secondes. Les paramètres START et END identifient les points de consigne surveillés par le temporisateur. En cas d'expiration de la temporisation avant le démarrage du point de consigne 5, la sortie numérique 4 est activée en tant qu'alarme pour indiquer une erreur de processus.

SETPT 6 START=4

KIND=TIMER END=5

VALUE=100 DIG OUT=4

9.3.2 Exemple 2

L'exemple suivant utilise six points de consigne pour contrôler une opération de remplissage à deux vitesses, avec activation simultanée du chargement rapide et du chargement lent.

Les bits 1 et 2 du menu d'E/S numérique ([Section 4.4.9 page 45](#)) sont affectés aux fonctions de démarrage de lot et d'exécution de lot : L'entrée numérique BATRUN doit être active (niveau bas) avant que l'entrée BATSTRT ne démarre le lot.

SLOT 0, BIT 1=BATSTRT

SLOT 0, BIT 2=BATRUN

BATCHNG=MANUAL

Le point de consigne 1 assure une balance vide (0 ± 2 lb).

SETPT 1 TRIP=INBAND

KIND=GROSS BANDVAL=2

VALUE=0 BATCH=ON

Le point de consigne 2 détecte le poids d'un conteneur (>5 lb) sur la balance.

SETPT 2 TRIP=HIGHER

KIND=GROSS BATCH=ON

VALUE=5

Le point de consigne 3 attend la stabilisation, puis réalise la tare du poids du conteneur en mettant l'indicateur en mode de poids net.

SETPT 3

TYPE=WAITSS

PSHTARE=ON

Le point de consigne 4 démarre l'opération de remplissage rapide. Lorsque le poids net atteint 175 lb, le point de consigne se déclenche et la sortie numérique 1 est désactivée.

SETPT 4 TRIP=HIGHER

KIND=NET DIG OUT=1

VALUE=175 BATCH=ON

Le point de consigne 5 contrôle l'opération de remplissage lent. Lorsque le poids net atteint 200 lb, le remplissage lent est arrêté, l'indicateur atteint la stabilisation et réalise une opération Bouton d'impression enfoncé à l'aide du format de ticket SPFMT.

SETPT 5 PSHPRNT=WAITSS

KIND=NET DIG OUT=2

VALUE=200 BATCH=ON

TRIP=HIGHER

Le point de consigne 6 est un point de consigne continu utilisé pour permettre à la sortie de chargement lent d'être activée en même temps que le remplissage rapide. La sortie de chargement lent (sortie numérique 2) est activée lorsque le point de consigne 4 (remplissage rapide) démarre et elle reste activée jusqu'à ce que le point de consigne 5 commence.

SETPT 6 START=4

KIND=CONCUR END=5

VALUE=0 DIG OUT=2

10.0 Entretien

Les informations d'entretien figurant dans le présent manuel sont conçues pour couvrir l'entretien et le dépannage de l'indicateur 680. Contactez le distributeur Rice Lake Weighing Systems local si un problème nécessite une assistance technique.



Veillez à avoir le numéro de modèle et le numéro de série de la balance à portée de la main lors d'une prise de contact pour demande d'assistance.

10.1 Points de vérification d'entretien

La balance doit être vérifiée fréquemment pour déterminer quand un étalonnage est nécessaire. Il est recommandé de vérifier un étalonnage du zéro tous les deux jours, et un étalonnage toutes les semaines pendant plusieurs mois après l'installation. Observez les résultats et modifiez la période entre les vérifications d'étalonnage en fonction de la précision souhaitée.



Établissez une procédure d'inspection de routine. Signalez toute modification au niveau du fonctionnement de la balance à la personne ou au service responsable des performances des balances.

10.2 Câblage sur site

Si vous soupçonnez un problème de câblage, vérifiez la partie électrique de la balance.

- Assurez-vous que les connexions entre les composants du système sont correctes
- Assurez-vous que le câblage est conforme à toutes les spécifications indiquées dans les schémas d'installation
- Vérifiez la continuité, l'absence de courts-circuits et les mises à la terre à l'aide d'un ohmmètre, avec la balance hors tension
- Vérifiez le serrage de tous les raccordements, la qualité des soudures, l'absence de fils en court-circuit ou en circuit ouvert, et l'absence de mises à la terre non spécifiées au niveau du câblage ; ces problèmes provoquent des relevés erratiques et des décalages au niveau des relevés de poids
- Vérifiez tous les blindages de câbles pour assurer que les mises à la terre sont réalisées uniquement aux emplacements spécifiés sur les schémas d'installation

10.3 Conseils de dépannage

Tableau 10-1 regroupe des conseils généraux de dépannage pour différentes conditions d'erreur matérielle et logicielle.

Symptôme	Cause possible	Solution
L'indicateur 680 ne se met pas en marche	Alimentation électrique défectueuse	Vérifiez l'alimentation électrique ; Vérifiez la présence d'une alimentation CA - coupe-circuit déclenché ou unité débranchée ; Sorties d'alimentation électrique autour de 12 Vcc - Remplacez en cas de défaillance
Message d'erreur lors de la mise sous tension, batterie de secours corrompue	Pile déchargée	Effectuez une réinitialisation de configuration puis vérifiez la présence éventuelle sur l'affichage d'un avertissement de bas niveau de charge de pile. Si le niveau de charge de la pile est bas, remplacez la pile, réalisez une nouvelle réinitialisation de configuration, puis rechargez les fichiers/la configuration
nnnnnnn ou uuuuuuu	Balance au-dessus ou en dessous de plage	Vérifiez la balance à la recherche de problèmes visibles ; Vérifiez les entrées de balance à la recherche de valeurs de poids incorrectes
Impossible d'activer le mode de configuration	Commutateur défectueux	Testez le commutateur
Le port série ne répond pas	Erreur de configuration	Assurez-vous que le paramètre INPUT de port est réglé sur CMD pour l'entrée de commande
Balance A/N hors plage	Fonctionnement de la balance Connexion du capteur de charge Capteur de charge défectueux	Vérifiez le fonctionnement mécanique de la balance source Vérifiez le capteur de charge et le raccordement des câbles Vérifiez le fonctionnement de l'indicateur 680 avec le simulateur de capteur de charge Vérifiez l'état des réglages de détection
Carte en option défaillante	Carte ou logement probablement défaillant(e)	Déconnectez l'alimentation électrique, retirez puis réinstallez la carte dans le logement, puis reconnectez l'alimentation électrique

Tableau 10-1. Dépannage de base

10.4 Remplacement de la pile

La durée de vie de la pile varie en fonction de l'utilisation. Il est recommandé de remplacer la pile tous les trois ans, ou plus souvent, en cas de non-utilisation pendant des périodes prolongées, de façon à éviter les pertes de données en cas de coupure de courant.

Utilisez l'utilitaire de configuration Revolution ([Section 6.0 page 50](#)) ou les commandes EDP ([Section 7.0 page 51](#)) pour enregistrer une copie de la configuration de l'indicateur 680 sur un PC avant de tenter de remplacer la pile. La configuration de l'indicateur 680 peut être restaurée depuis le PC en cas de perte de données.



Danger d'explosion en cas de remplacement de la pile par une pile de type incorrect. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.



Utilisez une protection antistatique pour la mise à la terre et pour protéger les composants contre toute décharge électrostatique (DES) en cas d'intervention à l'intérieur du boîtier de l'indicateur 680. Les procédures nécessitant une intervention à l'intérieur de l'indicateur 680 doivent être exclusivement réalisées par un personnel d'entretien qualifié.

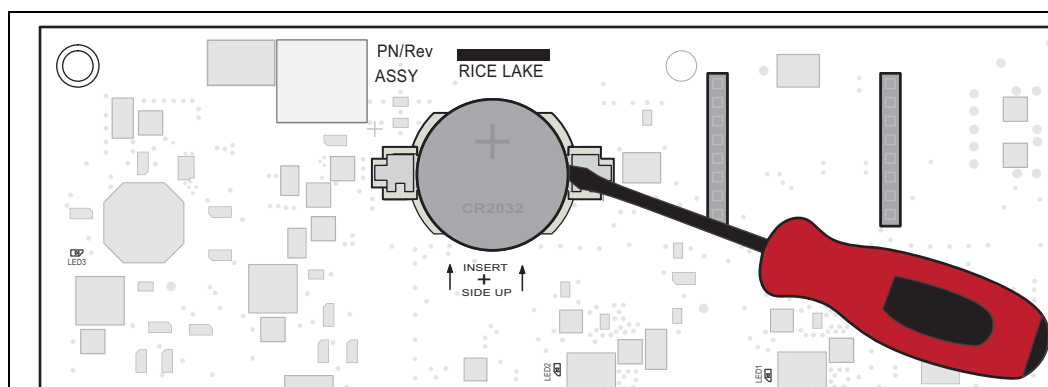


Illustration 10-1. Placement du tournevis non conducteur

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Débranchez l'indicateur de l'alimentation.
2. Déposez la plaque arrière comme décrit à la [Section 2.3 page 5](#).
3. Insérez la pointe d'un tournevis à tête plate non conducteur entre le contact négatif et la pile.
4. Faites pivoter le tournevis pour dégager la pile du support.
5. Enfoncez la pile neuve de remplacement dans le support de pile en orientant le côté positif vers le haut. Pour des informations plus détaillées sur la pile de remplacement, reportez-vous à la [Section 2.9 page 14](#).

10.5 Remplacement de la carte UC

IMPORTANT

Utilisez une protection antistatique pour la mise à la terre et pour protéger les composants contre toute décharge électrostatique (DES) en cas d'intervention à l'intérieur du boîtier de l'indicateur 680. Les procédures nécessitant une intervention à l'intérieur de l'indicateur 680 doivent être exclusivement réalisées par un personnel d'entretien qualifié.

Pour remplacer une carte UC d'indicateur 680, procédez comme suit :

1. Débranchez l'indicateur de l'alimentation.
2. Déposez la plaque arrière comme décrit à la [Section 2.3 page 5](#).
3. Marquez les connexions pour faciliter la réinstallation sur la carte UC.
4. Débranchez toutes les connexions de la carte UC.
5. Retirez les quatre vis d'angle maintenant la carte UC en place.
6. Débranchez le câble ruban du connecteur J26 sur le côté arrière de la carte UC lorsqu'elle est soulevée du boîtier.
7. À l'aide des connecteurs J1-J5 de la nouvelle carte UC de remplacement, faites reposer la carte UC sur le bord inférieur de l'ouverture du boîtier.

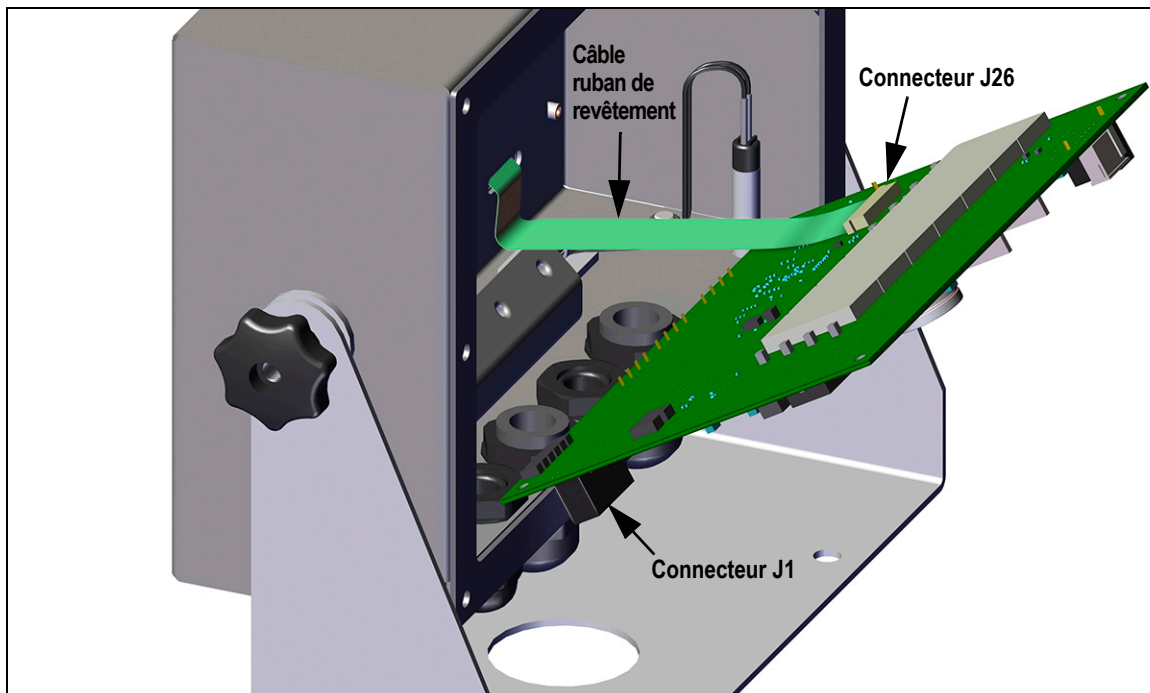


Illustration 10-2. Installation d'une carte UC de remplacement

8. Appuyez l'extrémité du câble ruban du revêtement contre le connecteur J26 toujours fermé. Ouvrez le connecteur J26, puis fermez-le une fois l'extrémité du câble ruban du revêtement installée à l'intérieur du connecteur.
9. Installez la nouvelle carte UC de remplacement dans le boîtier et fixez-la à l'aide des vis retirées précédemment.
10. Rebranchez toutes les connexions sur la carte UC. Pour des informations détaillées sur les connecteurs de carte UC, reportez-vous à la [Section 2.5 page 11](#).

IMPORTANT

Vérifiez toujours que l'état de fonctionnement sûr de l'indicateur est rétabli, avec réalisation correcte de toutes les connexions et exécution d'un test complet de fonctionnement avant de réinstaller la plaque arrière et de remettre l'indicateur en service.

11.0 Annexe

11.1 Messages d'erreur

L'indicateur 680 affiche un certain nombre de messages d'erreur. Si une erreur se produit, le message s'affiche sur l'indicateur.

11.1.1 Messages d'erreur affichés

L'indicateur 680 affiche un certain nombre de messages d'erreur sur le panneau frontal pour faciliter le diagnostic des problèmes. Le [Tableau 11-1](#) répertorie ces messages et leur signification.

Message d'erreur	Description
-----	Erreur de débordement – La valeur de poids est trop grande pour être affichée
nnnnnnnn	Poids brut > limite de surcharge – La valeur brute dépasse la limite de surcharge. Vérifiez la configuration ou le niveau d'entrée du signal. La surcharge peut être provoquée par un signal d'entrée > 45 mV ou une tension de mode commun > 950 mV.
uuuuuuuu	Poids brut < limite de sous-charge – La valeur brute dépasse la limite de sous-charge.
bAtEtErY Loū	Défile sur l'écran toutes les 30 secondes lorsque la charge de batterie est faible
tARrE in nōtīon nōt ALLōūEd	Défile sur l'écran lors d'une tentative de réalisation d'une tare avec un poids en mouvement lorsque les tares en mouvement ne sont pas autorisées
nEGAtīwE tARrE nōt ALLōūEd	Défile sur l'écran lors d'une tentative de réalisation d'une tare négative lorsque la tare négative n'est pas autorisée
KEYEd tARrE nōt ALLōūEd	Défile sur l'écran lors d'une tentative de réalisation d'une tare saisie lorsque la tare saisie n'est pas autorisée
tARrE LARGEr tHRn CAPACīTY nōt ALLōūEd	Défile sur l'écran lors d'une tentative de réalisation d'une tare supérieure à la capacité lorsque cela n'est pas autorisé
tARrE ALrERdY in SYStEē	Défile sur l'écran lors d'une tentative de réalisation d'une tare si une valeur est déjà affectée à la fonction de tare ; si la fonction de tare n'est pas configurée pour le remplacement ou la suppression d'une tare existante
inīAL ZERo FRīLEd	Défile sur l'écran en cas d'échec de réalisation d'une tentative de réalisation d'un zéro initial ; uniquement possible au démarrage
PLERSE ōRīE	Défile sur l'écran pendant l'étalonnage
ALARn	S'affiche lorsque l'action ALARM d'un point de consigne configuré a lieu

Tableau 11-1. Messages d'erreur de l'indicateur 680

11.2 Commande ZZ EDP

La commande ZZ EDP peut être utilisée pour demander à distance quels voyants sont actuellement activés sur le panneau frontal de l'indicateur. La commande ZZ renvoie un nombre décimal représentant les voyants DEL actuellement activés ([Tableau 11-2](#)).

Exemple : Si la valeur d'état des voyants retournés avec la commande ZZ est 145, les voyants de poids brut, de stabilisation et de livre (lb) sont allumés. La valeur 145 représente la somme des valeurs pour le voyant de mode de poids brut (16), le voyant de stabilisation (128) et le voyant de livre (lb) (1).

Valeur décimale	Voyant
1	Unités principales/lb
2	Unités secondaires/kg
4	Tare entrée
8	Tare saisie
16	Brut
32	Net
64	Zone de zéro
128	Stabilisation

Tableau 11-2. Codes d'état retournés avec la commande ZZ

11.3 Format de sortie de (flux de) données continues

Lorsque le déclencheur d'un port est défini sur STRIND ou STRLFT, les données sont diffusées en continu depuis le port approprié dans l'une des quatre options de format fixe ou dans une option de format personnalisé.

Options de format fixe :

- Rice Lake Weighing Systems (Section 11.3.1)
- Cardinal (Section 11.3.2)
- Avery Weigh-Tronix (Section 11.3.3 page 75)
- Mettler Toledo (Section 11.3.4 page 75)

11.3.1 Format de flux Rice Lake Weighing Systems (rL55)

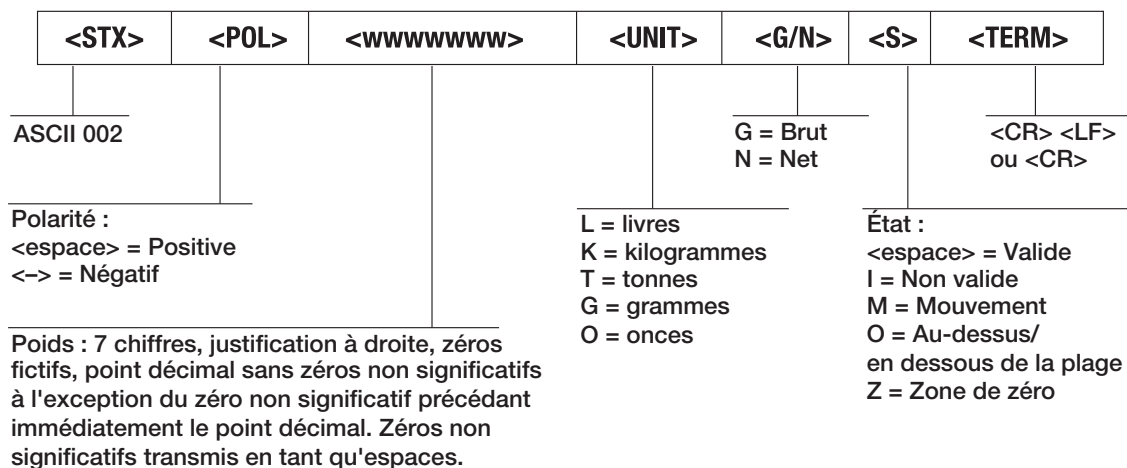


Illustration 11-1. Format de données de flux Rice Lake Weighing Systems

11.3.2 Format de flux Cardinal (CARDINAL)

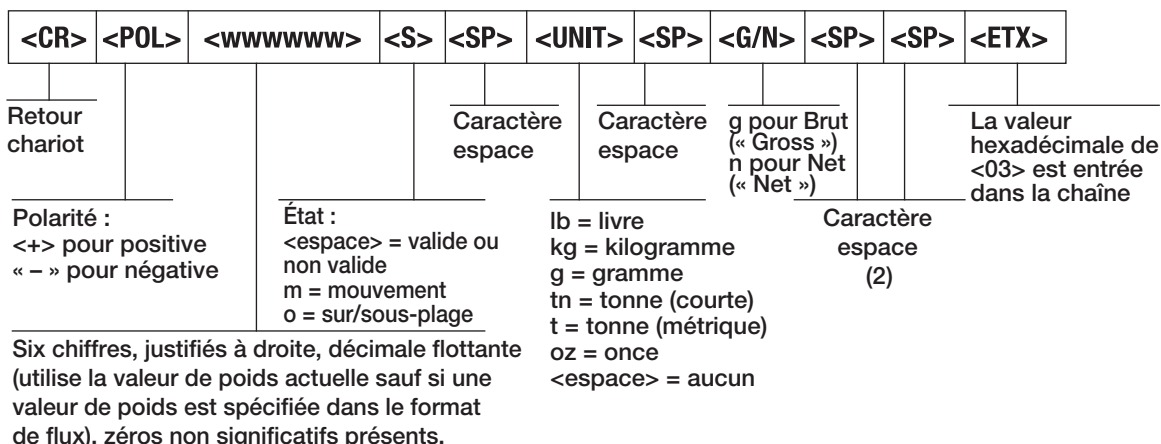


Illustration 11-2. Format de données de flux Cardinal

11.3.3 Format de flux Avery Weigh-Tronix (ἄβερτρονίχ)

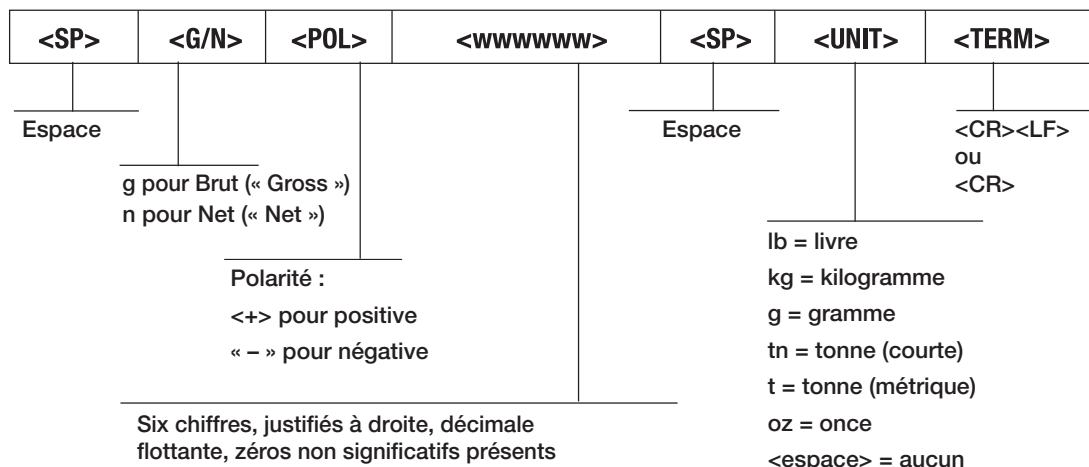


Illustration 11-3. Format de données de flux Avery Weigh-Tronix

11.3.4 Format de flux Mettler Toledo (μετλετοδο)

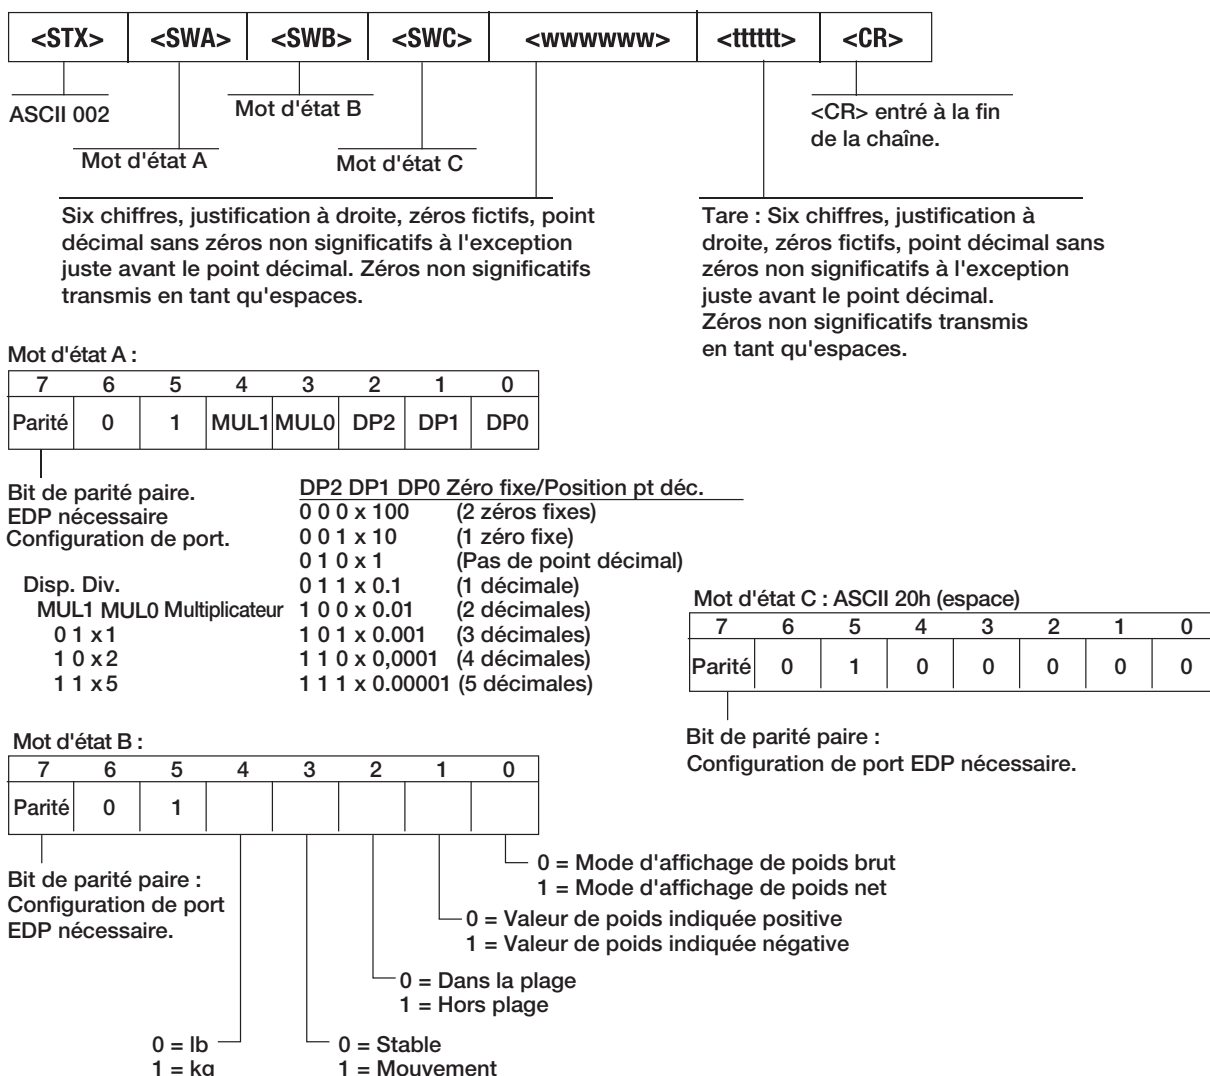


Illustration 11-4. Format de données de flux Mettler Toledo

11.4 Jetons de format de flux

Identificateur de format	Défini par	Description
<P[G N T]>	STRM.POS# <i>n</i> STRM.NEG# <i>n</i>	Polarité – spécifie la polarité positive ou négative pour le poids actuel ou spécifié (brut/net/tare) sur la balance source. Les valeurs possibles sont SPACE, NONE, + (pour STR.POS# <i>n</i>) ou – (pour STR.NEG# <i>n</i>)
<U[P S T]>	STRM.PRI# <i>n</i> STRM.SEC# <i>n</i> STRM.TER# <i>n</i>	Unités – spécifie les unités principales, secondaires ou tertiaires pour le poids actuel ou spécifié sur la balance source
<M[G N T]>	STRM.GROSS# <i>n</i> STRM.NET# <i>n</i> STRM.TARE# <i>n</i>	Mode – spécifie le mode de poids brut de poids net ou de tare pour le poids actuel ou spécifié sur la balance source
<S>	STRM.MOTION# <i>n</i> STRM.RANGE# <i>n</i> STRM.OK# <i>n</i> STRM.INVALID# <i>n</i> STRM.ZERO# <i>n</i>	État pour la balance source – valeurs par défaut et significations pour chaque état : <ul style="list-style-type: none"> • STR.MOTION#<i>n</i> M En mouvement • STR.RANGE#<i>n</i> O Hors plage • STR.OK#<i>n</i> <espace> • STR.INVALID#<i>n</i> I Non valable • STR.ZERO#<i>n</i> Z Zone de zéro
<UID>	UID	Numéro d'identification de l'unité – spécifie le numéro d'identification de l'unité en tant que valeur alphanumérique composée de 6 caractères
<B [-]# <i>n</i> ,...>	Voir les descriptions ci-après	Champs de bits. Séquence séparée par virgules d'identificateurs de champs de bits. Doit correspondre à 8 bits exactement. Le signe moins ([-]) inverse le bit
B0	--	Toujours 0
B1	--	Toujours 1
B2	Configuration	=1 si parité paire
B3	Dynamic	=1 si MODE=NET
B4	Dynamic	=1 si COZ
B5	Dynamic	=1 si stabilisé
B6	Dynamic	=1 si poids brut négatif
B7	Dynamic	=1 si hors plage
B8	Dynamic	=1 si secondaire/tertiaire
B9	Dynamic	= 1 si tare dans le système
B10	Dynamic	= 1 si tare saisie
B11	Dynamic	=00 si MODE=GROSS =01 si MODE=NET =10 si MODE=TARE =11 (non utilisé)
B12	Dynamic	=00 si UNITS=PRIMARY =01 si UNITS=SECONDARY =10 si UNITS=TERTIARY =11 (non utilisé)
B13	Configuration	=00 (non utilisé) =01 si DSPDIV actuelles=1 =10 si DSPDIV actuelles=2 =11 si DSPDIV actuelles=5
B14	Configuration	=00 (non utilisé) =01 si DSPDIV principales=1 =10 si DSPDIV principales=2 =11 si DSPDIV principales=5
B15	Configuration	=00 (non utilisé) =01 si DSPDIV secondaires=1 =10 si DSPDIV secondaires=2 =11 si DSPDIV secondaires=5
B16	Configuration	=00 (non utilisé) =01 si DSPDIV tertiaires=1 =10 si DSPDIV tertiaires=2 =11 si DSPDIV tertiaires=5

Tableau 11-3. Jetons de format de flux

Identificateur de format	Défini par	Description
B17	Configuration	=000 si DECPNT actuelles=8888800 =001 si DECPNT actuelles=8888880 =010 si DECPNT actuelles=8888888 =011 si DECPNT actuelles=888888,8 =100 si DECPNT actuelles=88888,88 =101 si DECPNT actuelles=8888,888 =110 si DECPNT actuelles=888,8888 =111 si DECPNT actuelles=88,88888
B18	Configuration	=000 si DECPNT principales=8888800 =001 si DECPNT principales=8888880 =010 si DECPNT principales=8888888 =011 si DECPNT principales=888888,8 =100 si DECPNT principales=88888,88 =101 si DECPNT principales=8888,888 =110 si DECPNT principales=888,8888 =111 si DECPNT principales=88,88888
B19	Configuration	=000 si DECPNT secondaires=8888800 =001 si DECPNT secondaires=8888880 =010 si DECPNT secondaires=8888888 =011 si DECPNT secondaires=888888,8 =100 si DECPNT secondaires=88888,88 =101 si DECPNT secondaires=8888,888 =110 si DECPNT secondaires=888,8888 =111 si DECPNT secondaires=88,88888
B20	Configuration	=000 si DECPNT tertiaires=8888800 =001 si DECPNT tertiaires=8888880 =010 si DECPNT tertiaires=8888888 =011 si DECPNT tertiaires=888888,8 =100 si DECPNT tertiaires=88888,88 =101 si DECPNT tertiaires=8888,888 =110 si DECPNT tertiaires=888,8888 =111 si DECPNT tertiaires=88,88888
<wspec [-] [0] chiffre [.][chiffre]>	Poids de balance	Poids pour la balance source. Le paramètre wspec est défini comme suit : wspec indique si le poids est le poids actuellement affiché (W, w), le poids brut (G, g), le poids net (N, n) ou la tare (T, t). Les lettres majuscules spécifient les poids justifiés à droite, les minuscules spécifient les poids justifiés à gauche Les suffixes optionnels /P, /S ou /T peuvent être ajoutés avant le délimiteur de fin (>) pour spécifier l'affichage de poids dans les unités principales (/P), secondaires (/S) ou tertiaires (/T) [-] Entrez un signe moins (-) pour inclure le signe pour les valeurs négatives [0] Entrez un zéro (0) pour afficher les zéros non significatifs chiffre[.][chiffre] Le premier chiffre indique la largeur du champ en caractères. Le point décimal seul indique un point décimal flottant ; un point décimal suivi par un chiffre indique une décimale fixe avec n chiffres à droite de la décimale ; deux décimales consécutives envoient le point décimal même s'il figure à la fin du champs de poids transmis
<CR>	--	Retour chariot
<LF>	--	Changement de ligne

Tableau 11-3. Jetons de format de flux (Suite)

11.5 Prise en charge de l'audit métrologique

La prise en charge de l'audit métrologique fournit des informations de suivi pour les événements de configuration et d'étalonnage. Pour éviter toute utilisation abusive, toutes les modifications de configuration et d'étalonnage sont comptabilisées en tant qu'événements de modification.

Les informations relatives à l'audit métrologique peuvent être imprimées depuis Revolution ou via l'envoi de la commande série DUMPAUDIT. L'utilitaire Revolution peut être utilisé pour afficher les informations relatives à l'audit métrologique. L'affichage de l'audit métrologique inclut le numéro de version juridiquement pertinent (LR) (version micrologicielle pour le code fournissant les informations relatives à l'audit métrologique), un décompte des étalonnages et un décompte des configurations.

Reportez-vous à la [Section 3.4.10 page 22](#) pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour afficher les compteurs d'audit métrologique.

11.6 Facteurs de conversion pour unités secondaires

L'indicateur 680 est en mesure de réaliser la conversion arithmétique d'un poids dans différents types d'unités et d'afficher instantanément ces résultats via une pression sur la touche **Units**.

Les unités secondaires peuvent être spécifiées dans le menu Format via le paramètre *SECNDR*.



Les multiplicateurs sont préconfigurés sur l'indicateur.

Assurez-vous que la position du point décimal des unités secondaires est définie correctement pour la capacité de la balance dans les unités secondaires.

11.7 Filtrage numérique

Le filtrage numérique est utilisé pour obtenir un relevé de poids stable dans les environnements difficiles. L'indicateur 680 permet la sélection du **filtrage numérique à moyenne mobile** ([Section 11.7.1](#)), du **filtrage adaptatif** ([Section 11.7.2 page 79](#)), de l'**amortissement** ([Section 11.7.3 page 80](#)) ou d'**aucun filtrage** (RAW). Reportez-vous à la [Section 4.4.1 page 28](#) pour connaître la structure du menu de configuration et l'emplacement du paramètre FLTRCHN.

La fréquence d'échantillonnage de la balance affecte tous les types de filtrage. La fréquence d'échantillonnage A/N est sélectionnée par le paramètre de balance SMPRAT. La fréquence d'échantillonnage A/N est le nombre de relevés de poids réalisés par l'indicateur chaque seconde (SMPRAT). Les réglages peuvent être les suivants : 6.25, 7.5, 12.5, 15, 25, 30, 50, 60 ou 120 Hertz (relevés par seconde). Définissez la fréquence d'échantillonnage A/N sur le réglage le plus bas requis pour l'application. Plus le réglage est bas, plus la stabilité est bonne.

11.7.1 Filtre numérique à moyenne mobile (AVGONLY)

Le filtre numérique à moyenne mobile utilise une moyenne arithmétique avec trois étages. Ces étapes configurables contrôlent l'effet d'un relevé A/N unique sur le poids affiché. Lorsqu'un relevé A/N en dehors d'une plage déterminée est rencontré, le filtre numérique à moyenne mobile est annulé et l'affichage passe directement à la nouvelle valeur.

Étages de filtre numérique (DGFLTR1-3)

Chaque étage de filtre numérique peut être défini sur une valeur de 1–256. La valeur affectée à chaque étage définit le nombre de relevés reçus depuis l'étage de filtre précédent avant la réalisation de la moyenne. Le réglage des étages de filtre sur 1 désactive effectivement le filtre à moyenne mobile.

Une moyenne mobile est transmise aux étages de filtrage successifs pour un effet global de filtrage qui est réellement une moyenne pondérée du produit des valeurs affectées aux étages de filtre ($DGFLTR1 \times DGFLTR2 \times DGFLTR3$) dans un cadre temporel correspondant à la somme des valeurs ($DGFLTR1 + DGFLTR2 + DGFLTR3$).

Sensibilité (DFSENS) et seuil (DFTHR) de filtrage numérique

Le filtre à moyenne mobile peut être utilisé seul pour éliminer les effets des vibrations, mais un filtrage important augmente également le temps de stabilisation. Les paramètres *DFSENS* et *DFTHR* peuvent être utilisés pour outrepasser temporairement la moyenne de filtrage et améliorer le temps de stabilisation.

- *DFSENS* spécifie le nombre de relevés A/N consécutifs devant être en dehors du seuil de filtrage (*DFTHR*) avant l'interruption du filtrage
- *DFTHR* définit une valeur seuil, en divisions d'affichage. Lorsqu'un certain nombre de relevés A/N consécutifs (*DFSENS*) se trouvent en dehors du seuil, le filtrage est interrompu. Définissez *DFTHR* sur *NONE* pour désactiver l'outrepassement du filtrage

Procédure de filtrage numérique à moyenne mobile

1. En mode de configuration, définissez les paramètres des étages de filtre à moyenne mobile (*DGFLTR1-3*) sur 1.
2. Définissez *DFTHRH* sur *NONE*.
3. Retournez en mode pesage.
4. Retirez tout le poids de la balance, puis observez l'indicateur pour déterminer l'ampleur des effets vibratoires sur la balance.
5. Enregistrez le poids en dessous duquel figurent quasiment tous les relevés. Cette valeur est utilisée pour calculer le paramètre *DFTHRH* à l'étape 8.
Exemple – si une balance haute capacité (10000 x 5 lb) produit des relevés vibratoires jusqu'à 50 lb, avec des pics occasionnels à 75 lb, enregistrez 50 comme valeur de poids seuil.
6. Mettez l'indicateur en mode de configuration et définissez les paramètres d'étages de filtre (*DGFLTR1-3*) pour éliminer les effets vibratoires sur la balance (laissez *DFTHRH* défini sur *NONE*).
7. Trouvez la valeur effective la plus basse pour les paramètres *DGFLTR1-3*.

Si nécessaire, la sensibilité de coupure de filtre numérique (*DFSENS*) et le seuil de coupure de filtre numérique (*DFTHRH*) peuvent être utilisés pour réinitialiser le filtre numérique à moyenne mobile de façon à obtenir une réponse plus rapide à une modification de taux.

8. Calculez la valeur du paramètre *DFTHRH* en convertissant la valeur de poids enregistrée à l'étape 5 en divisions d'affichage (*Valeur_de_Poids_Seuil / Divisions_d'affichage*).
*Dans l'exemple de l'étape 5, avec une valeur seuil de 50 et une valeur de division d'affichage de 5, définissez le paramètre *DFTHRH* sur 10 divisions d'affichage.*
9. Définissez le paramètre *DFSENS* sur une valeur suffisamment élevée pour ignorer les pics de transitoires. Des transitoires plus longues (généralement générées par des fréquences vibratoires plus basses) résultent en un nombre supérieur de relevés consécutifs hors plage. Définissez le paramètre *DFSENS* sur une valeur supérieure pour contrer les transitoires basse fréquence.

11.7.2 Filtre adaptatif (ADPONLY)

Le filtre adaptatif a deux réglages : sensibilité (*ADSENS*) et seuil (*ADTHRH*). Il maintient une moyenne mobile des relevés A/N lorsque la modification du poids reste inférieure à la valeur seuil définie. Le filtre applique automatiquement une valeur inférieure à chaque relevé A/N suivant tant que la modification de la valeur de poids est inférieure à la valeur seuil. Le total de la valeur attribué au relevé A/N le plus récent est déterminé par le réglage de sensibilité.

Sensibilité du filtre adaptatif (ADSENS)

La sensibilité du filtre adaptatif (*ADSENS*) peut être définie sur *HEAVY*, *MEDIUM* ou *LIGHT*. Le réglage *HEAVY* résulte en une sortie plus stable avec des variations de poids que le réglage *LIGHT*. En outre, avec le réglage *HEAVY*, les légères modifications de données de poids (quelques gradations) sur la base de la balance ne sont pas visibles aussi rapidement qu'avec le réglage *LIGHT*.

Si l'écart des valeurs subséquentes affichées n'est que de quelques divisions d'affichage, utilisez le paramètre *LIGHT*. Sur une balance pour véhicules affichant des fluctuations de valeurs pondérales subséquentes de l'ordre de centaines de divisions d'affichage, un réglage *HEAVY* est plus approprié.

Seuil de filtre adaptatif (ADTHRH)

Définissez le seuil de filtrage adaptatif (*ADTHRH*) pour la quantité d'instabilité observée au niveau du système. Ce paramètre peut être défini dans la plage 0–2000 et est entré en tant que valeur de poids. Lorsqu'une nouvelle valeur de poids échantillonné est acquise, le filtre adaptatif compare la nouvelle valeur de sortie (filtrée) à l'ancienne.

Si la différence entre la nouvelle valeur et la valeur de sortie précédente est supérieure à la valeur du paramètre *ADTHRH*, le filtre adaptatif est réinitialisé sur la nouvelle valeur de poids.

Si la différence entre la nouvelle valeur et l'ancienne valeur de sortie est inférieure à la valeur du paramètre *ADTHRH*, une moyenne pondérée des deux valeurs est réalisée. La moyenne pondérée est basée sur la durée de stabilité du système, et sur la sensibilité *ADSENS* sélectionnée.

Avec le seuil de filtre adaptatif défini sur zéro, déterminez le niveau d'instabilité présent. Entrez ce niveau d'instabilité de poids pour définir le seuil du filtre adaptatif. Le filtre adaptatif est défini sur *OFF*, le paramètre *ADTHRH* est défini sur zéro.

11.7.3 Filtre d'amortissement (DMPONLY)

Le filtre d'amortissement est un filtre simple qui ajuste la durée temporelle nécessaire pour qu'une modification de poids soit traitée par la balance. Le paramètre *DAMPVAL* est un intervalle de temps spécifié en dixièmes de seconde (10 = 1 seconde). Cette valeur d'amortissement est utilisée pour déterminer le temps nécessaire pour que la balance atteigne sa sortie pondérale finale. Lorsque *DAMPVAL* est défini sur 10, une transition de 0 lb à 500 lb sur la balance dure une seconde. Plus le poids est proche de sa quantité finale, plus les modifications de poids affichées sont lentes.

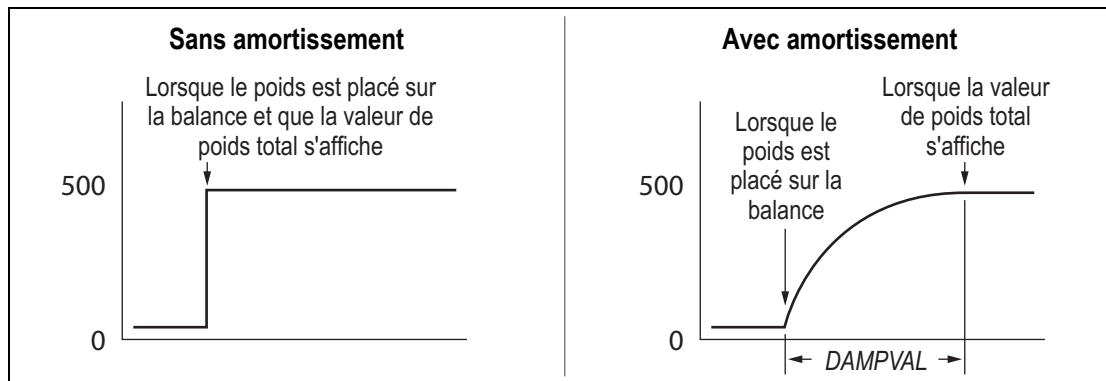


Illustration 11-5. Progression de poids affichée pour 500 lb

11.8 Fonctions du mode de réglementation

Paramètre réglementé	Poids sur la balance	Tare dans le système	Touche Tare du panneau frontal	Touche Zero du panneau frontal
NTEP	Zero (Zéro dynamique)	No	« 0000000 »	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Zero (Zéro dynamique)
	Négatif	No	Aucune action	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Zero (Zéro dynamique)
	Positif	No	Tare	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Tare	Zero (Zéro dynamique)
Canada	Zero (Zéro dynamique)	No	« 0000000 »	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Effacer la tare
	Négatif	No	Aucune action	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Effacer la tare
	Positif	No	Tare	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Aucune action	Effacer la tare
OIML	Zero (Zéro dynamique)	No	« 0000000 »	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Zéro et Effacer la tare
	Négatif	No	Aucune action	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Zéro et Effacer la tare
	Positif	No	« 0000000 »	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Tare	Zéro et Effacer la tare
Aucun	Zero (Zéro dynamique)	No	« 0000000 »	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Effacer la tare
	Négatif	No	Aucune action	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Effacer la tare
	Positif	No	Tare	Zero (Zéro dynamique)
		Yes	Effacer la tare	Effacer la tare

Tableau 11-4. Fonctions des touches Tare et Zero pour réglages de paramètre REGULA

11.9 Tableau des caractères ASCII

Utilisez les valeurs décimales pour les caractères ASCII répertoriés dans le tableau [Tableau 11-5](#) lors de la spécification des chaînes de format d'impression dans le menu PFORMT de l'indicateur 680 ([Section 4.4.6 page 39](#)). Le caractère réel imprimé dépend du mappage des caractères utilisés par le périphérique de sortie.

L'indicateur 680 peut envoyer ou recevoir des valeurs de caractères ASCII (décimales 0–255), mais l'affichage de l'indicateur est limité aux caractères numériques, aux majuscules, aux lettres non accentuées et à quelques caractères spéciaux. Pour obtenir des informations sur l'affichage DEL de l'indicateur 680, reportez-vous à la [Section 11.10 page 82](#).

Commande	ASCII	Déc.	Hex.	ASCII	Déc.	Hex.	ASCII	Déc.	Hex.	ASCII	Déc.	Hex.
Ctrl-@	NUL	00	00	espace	32	20	@	64	40	`	96	60
Ctrl-A	SOH	01	01	!	33	21	A	65	41	a	97	61
Ctrl-B	STX	02	02	"	34	22	B	66	42	b	98	62
Ctrl-C	ETX	03	03	#	35	23	C	67	43	c	99	63
Ctrl-D	EOT	04	04	\$	36	24	D	68	44	d	100	64
Ctrl-E	ENQ	05	05	%	37	25	E	69	45	e	101	65
Ctrl-F	ACK	06	06	&	38	26	F	70	46	f	102	66
Ctrl-G	BEL	07	07	'	39	27	G	71	47	g	103	67
Ctrl-H	BS	08	08	(40	28	H	72	48	h	104	68
Ctrl-I	HT	09	09)	41	29	I	73	49	i	105	69
Ctrl-J	LF	10	0A	*	42	2A	J	74	4A	j	106	6A
Ctrl-K	VT	11	0B	+	43	2B	K	75	4B	k	107	6B
Ctrl-L	FF	12	0C	,	44	2C	L	76	4C	l	108	6C
Ctrl-M	CR	13	0D	-	45	2D	M	77	4D	m	109	6D
Ctrl-N	SO	14	0E	.	46	2E	N	78	4E	n	110	6E
Ctrl-O	SI	15	0F	/	47	2F	O	79	4F	o	111	6F
Ctrl-P	DLE	16	10	0	48	30	P	80	50	p	112	70
Ctrl-Q	DC1	17	11	1	49	31	Q	81	51	q	113	71
Ctrl-R	DC2	18	12	2	50	32	R	82	52	r	114	72
Ctrl-S	DC3	19	13	3	51	33	S	83	53	s	115	73
Ctrl-T	DC4	20	14	4	52	34	T	84	54	t	116	74
Ctrl-U	NAK	21	15	5	53	35	U	85	55	u	117	75
Ctrl-V	SYN	22	16	6	54	36	V	86	56	v	118	76
Ctrl-W	ETB	23	17	7	55	37	W	87	57	w	119	77
Ctrl-X	CAN	24	18	8	56	38	X	88	58	x	120	78
Ctrl-Y	EM	25	19	9	57	39	Y	89	59	y	121	79
Ctrl-Z	SUB	26	1A	:	58	3A	Z	90	5A	z	122	7A
Ctrl-[ESC	27	1B	;	59	3B	[91	5B	{	123	7B
Ctrl-\	FS	28	1C	<	60	3C	\	92	5C		124	7C
Ctrl-]	GS	29	1D	=	61	3D]	93	5D	}	125	7D
Ctrl-^	RS	30	1E	>	62	3E	^	94	5E	~	126	7E
Ctrl- <u>_</u>	US	31	1F	?	63	3F	_	95	5F	DEL	127	7F

Tableau 11-5. Tableau des caractères ASCII

11.10 Caractères affichés sur l'écran du panneau frontal

L'illustration 11-6 répertorie les caractères alphanumériques utilisés sur l'afficheur à sept segments du panneau frontal de l'indicateur 680.

!	7	Ff	Ss
"	8	Gg	Tt
+	9	Hh	Uu
-	:	li	Vv
.	;	Jj	Ww
/	<	Kk	Xx
0	=	Ll	Yy
1	>	Mm	Zz
2	Aa	Nn	[
3	Bb	Oo	\
4	Cc	Pp]
5	Dd	Qq	_
6	Ee	Rr	

Illustration 11-6. Caractères utilisés sur l'afficheur de l'indicateur 680

12.0 Conformité



EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Rice Lake Weighing Systems
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868
United States of America

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

Type/Typ/Type: 680 indicator series

English We declare under our sole responsibility that the products to which this declaration refers to, is in conformity with the following standard(s) or other regulations document(s).

Deutsch Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen und Regulierungsbestimmungen entsprechen.

Francais Nous déclarons sous notre responsabilité que les produits auxquels se rapporte la présente déclaration, sont conformes à la/aux norme/s suivante ou au/aux document/s normatif/s suivant/s.

EU Directive	Certificates	Standards Used / Notified Body Involvement
2014/30/EU EMC	-	EN 61326-1:2013
2014/35/EU LVD	-	IEC 61010-1:2010+A1:2016
2011/65/EU RoHS	-	EN 50581:2012

Signature:

Richard Shipman

Place:

Rice Lake, WI USA

Type Name:

Richard Shipman

Date:

July 22, 2019

Title:

Quality Manager

13.0 Caractéristiques

Alimentation électrique

Tension de ligne CA : 120-240 Vca, 50-60 Hz
Tension de ligne CC : 9-36 Vcc, LPS (Classe 2) / Alimentation PS2

Consommation d'énergie

~2 W (ca) avec un capteur de charge de 350 Ω , 15 W maxi.

Tension d'excitation

Capteurs de charge : 8 x 350 Ω ou 16 x 700 Ω , 10 Vcc bipolaire (± 5 Vcc)

Sortie analogique (en option)

Résolution : Monotonie - 16 bits sur la température
Linéarité : $\pm 0,03$ % de la pleine échelle
Tension de sortie : 0-10 Vcc
Résistance de charge de tension : 1 K Ω minimum
Courant de sortie : 0-20 mA ou 4-20 mA (décalage de 20 %)
Résistance de boucle de courant : 1 K Ω maximum

Plage d'entrée de signal analogique

-5 mV à +70 mV

Sensibilité du signal analogique

Recommandée : 1 μ V/gradation

Fréquence d'échantillonnage A/N

6,25-120 Hz, sélectionnable par le logiciel

Résolution

Interne : 8 000 000
Affichage : 1 000 000

Linéarité du système

Dans les $\pm 0,01$ % de la pleine échelle

Digital I/O (E/S numériques)

Quatre E/S configurables (logique 5 V)

Ports de communication

Deux RS-232 (trois fils)
RS-485/422 (deux fils ou quatre fils)
Micro USB (périphérique)
Ethernet (10/100)

Voyants d'état

Huit voyants DEL

Afficheur

Sept caractères à sept segments, 20 mm (0,8") de haut

Touches/Boutons

Panneau à membrane avec touches tactiles
(18 touches plus commutateur de marche/arrêt)

Plage de température

Homologuée pour usage réglementé : -10-40 °C (14-104 °F)
Usage industriel : -10-50 °C (14-122 °F)

Caractéristiques environnementales

Environnement prévu : Niveau 3 de pollution
Milieu humide : Classification pour environnements très humides
Utilisation recommandée : À l'intérieur

Classification/Matériau

Classification : IP69K
IP66 (avec RJ45 en option)
Matériau : Acier inoxydable AISI 304

Dimensions (L x H x P)

Indicateur et support 11,58 x 8,57 x 4,05 po
(29,41 x 21,77 x 10,29 cm)
Indicateur et support avec RJ45 en option 11,58 x 8,57 x 4,74 po
(29,41 x 21,77 x 12,04 cm)

Poids

2,84 kg (6,25 lb)

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Immunité CEM

10 V/m

Certifications et approbations



NTEP
Numéro du certificat de conformité 19-021
Classe de précision : III / IIII ; n_{max} : 10000



Mesures Canada
Homologation AM-6121C
Classe de précision : III / IIIIHD ; n_{max} : 10000



UL
Numéro de dossier : E505539



OIML
Numéro de dossier : R76/2006-A-NL1-19.56
Classe de précision : III / IIII ; n_{max} : 10000



EU NAWI
Certificat d'essai TC11562



REMARQUE : Ce document a été rédigé à l'origine en anglais. Toute traduction dans une autre langue ne peut être considérée comme la version officielle. En cas de conflit d'interprétation entre la version en anglais et toute traduction, l'original en anglais doit être réputé correct.



© Rice Lake Weighing Systems Specifications subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
U.S. 800-472-6703 • Canada/Mexico 800-321-6703 • International 715-234-9171 • Europe +31 (0)26 472 1319