

# Instructions pour le remplacement des capteurs

Les produits iDimension LTL, LTL-XL, PWD et iDimension Flex utilisent des capteurs IFM® distants pour mesurer les dimensions du fret. Remplacez le capteur défectueux par un capteur figurant dans la liste des pièces de rechange du dimensionneur correspondant au produit.

## Déposer le capteur

1. Retirez les câbles d'alimentation et Ethernet du capteur.
2. Desserrez le boulon du support de fixation de la tige.



**REMARQUE : laissez la tige fixée à la plaque de protection.**

3. Retirez l'ensemble du capteur IFM et le support de la tige de la tige qui est montée sur la protection.

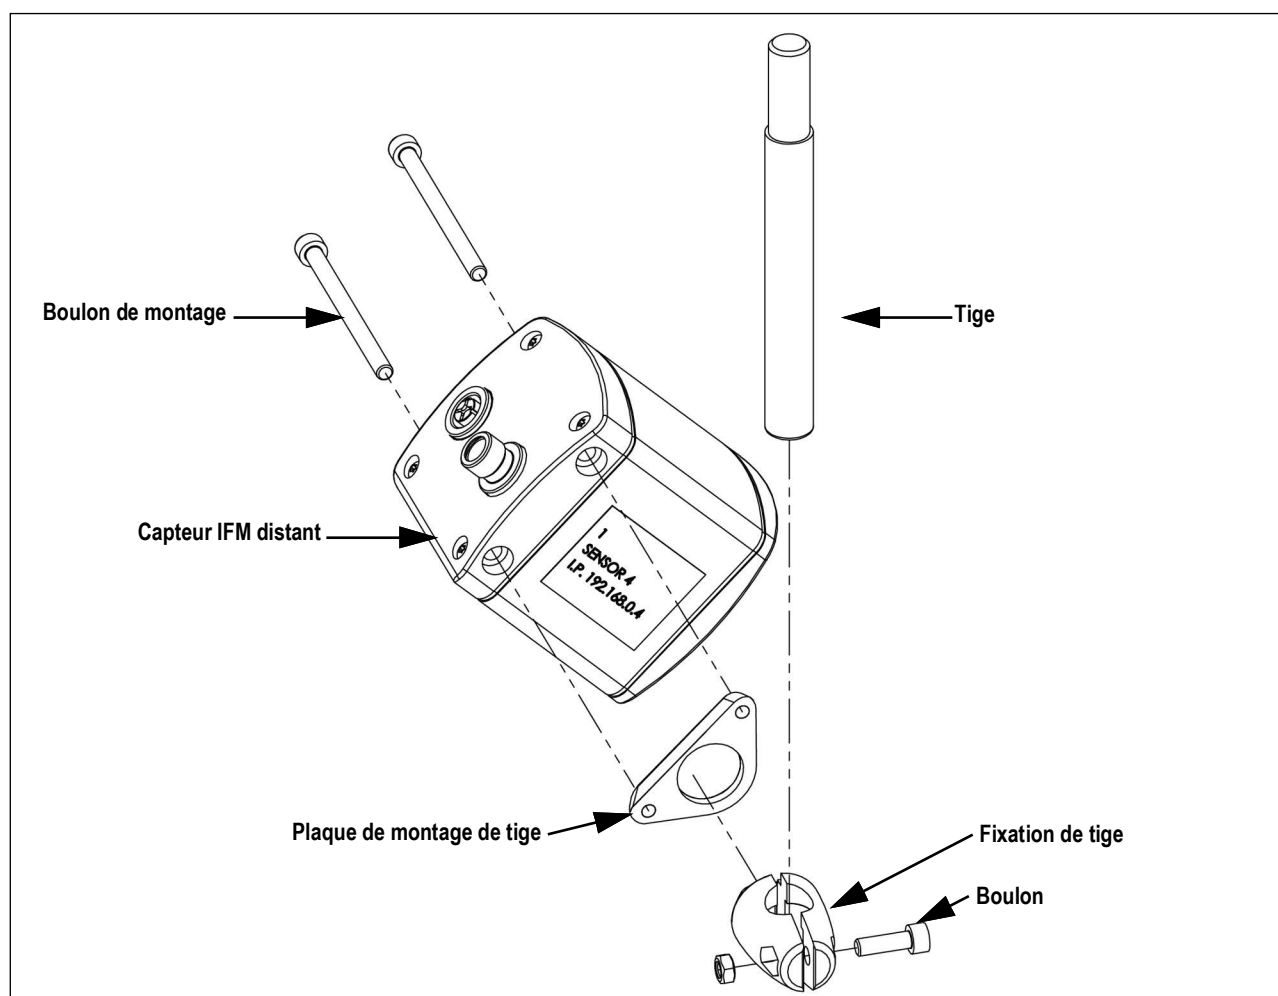


Figure 1. Ensemble du capteur IFM distant

4. Retirez le support de fixation de la plaque de montage de la tige.
5. Retirez le support de montage du capteur en suivant les instructions relatives au capteur IFM distant fournies avec l'unité.

## Remettre en place le nouveau capteur

1. Fixez le support de montage de capteur au capteur en suivant les instructions relatives aux capteurs IFM distants fournies avec l'unité.
2. Insérez les deux moitiés du support de tige dans le support de montage de la tige.
3. Insérez la tige dans le support de tige.
4. Serrez le boulon pour fixer la tige.

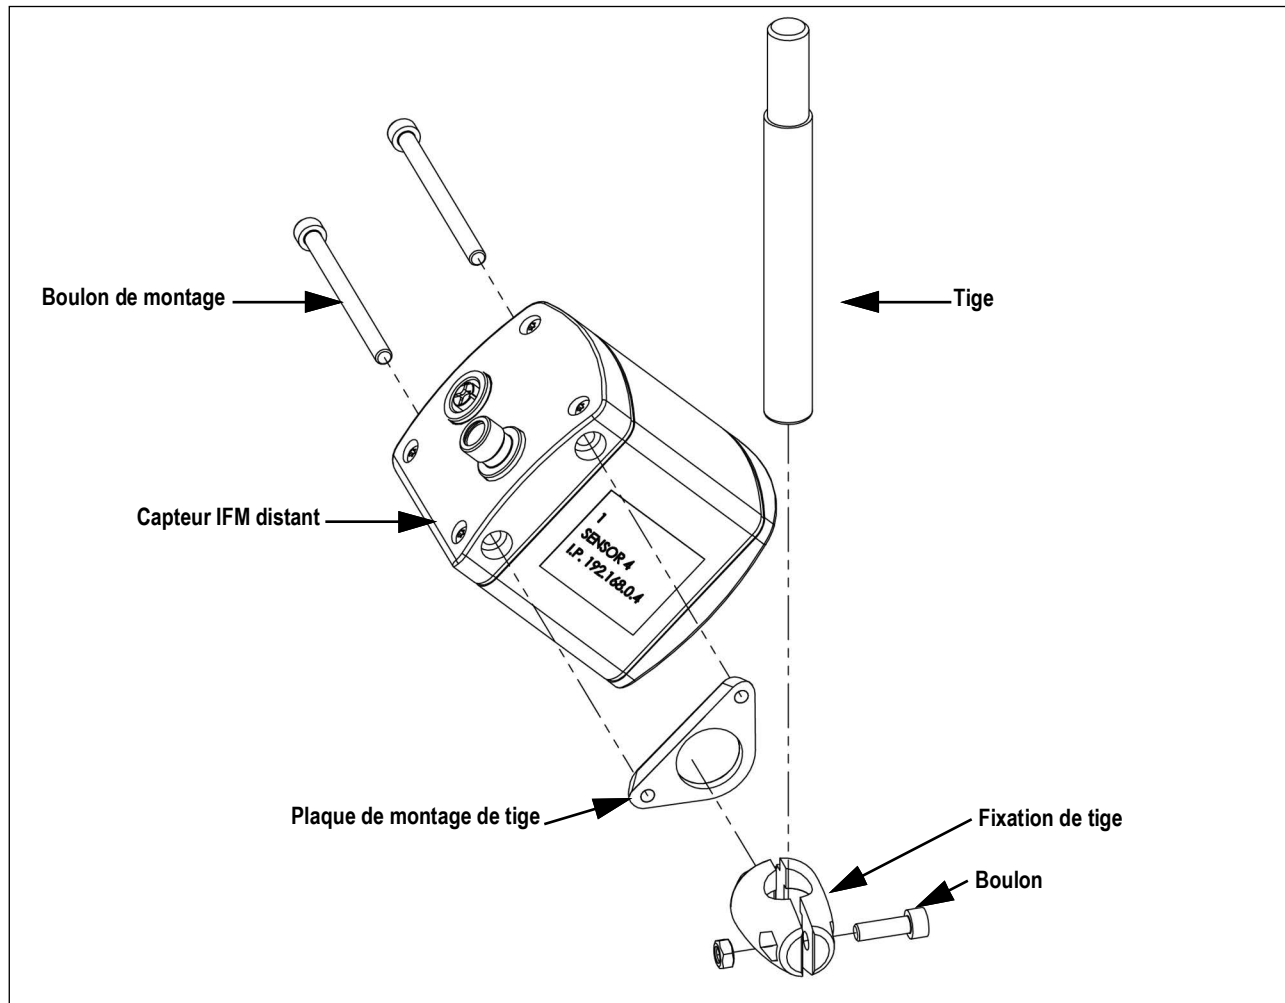


Figure 2. Ensemble du capteur IFM distant



**REMARQUE :** Orientez le capteur vers le bas, le connecteur d'alimentation pointant vers la protection du capteur.

5. Connectez les câbles d'alimentation et Ethernet au capteur.

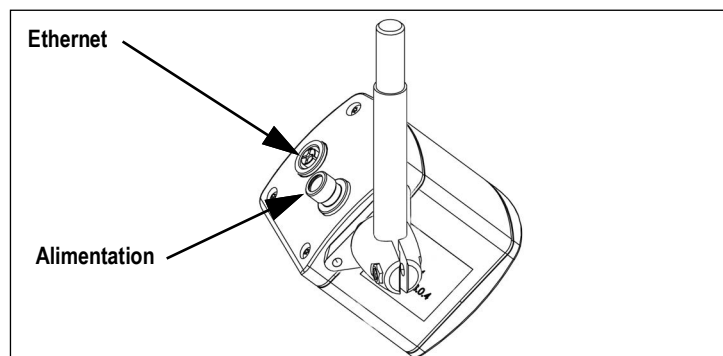



Figure 3. Câblage du capteur IFM distant

## Configuration du capteur

Pour ajouter le capteur installé au QubeVu Manager, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez  **Admin Tools** (Outils d'administration) dans le menu **QubeVu Manager**.

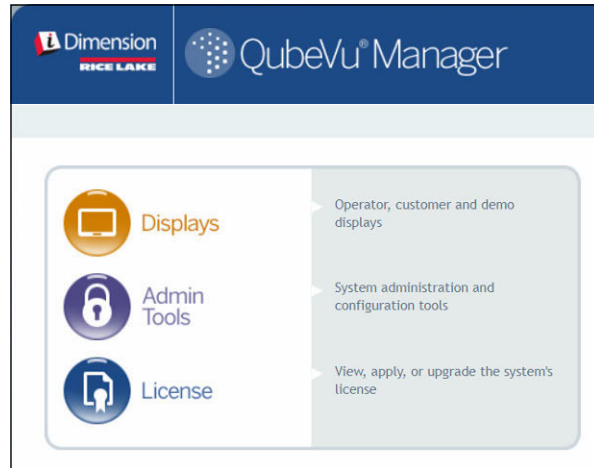


Figure 4. Page d'accueil de QubeVu Manager

2. L'écran de connexion de QubeVu Manager s'affiche. Saisissez les identifiants du compte.



**REMARQUE : Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin et password.**



3. Sélectionnez  **Setup** (Configuration) dans le menu **Admin Tools** (Outils d'administration).



Figure 5. Menu Admin Tools (Outils d'administration)

4. Sélectionnez  Measurement Settings (Paramètres de mesure) dans le menu **Setup** (Configuration).

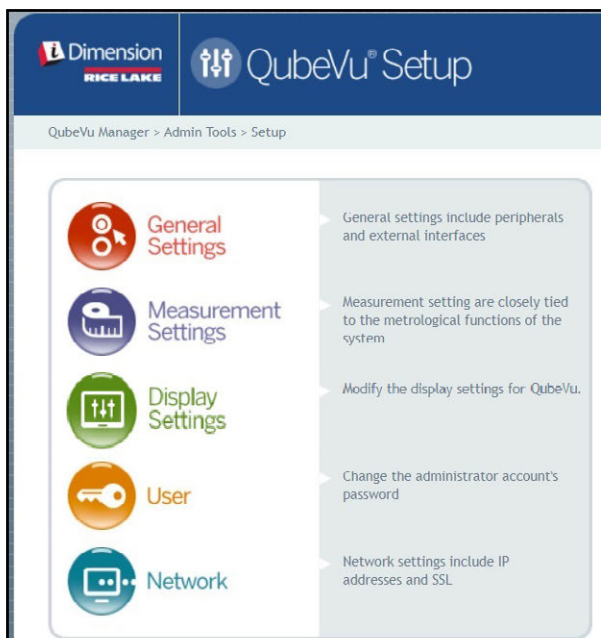


Figure 6. Menu Setup (Configuration)

5. Sélectionnez l'onglet **Sensor List** (Liste des capteurs).

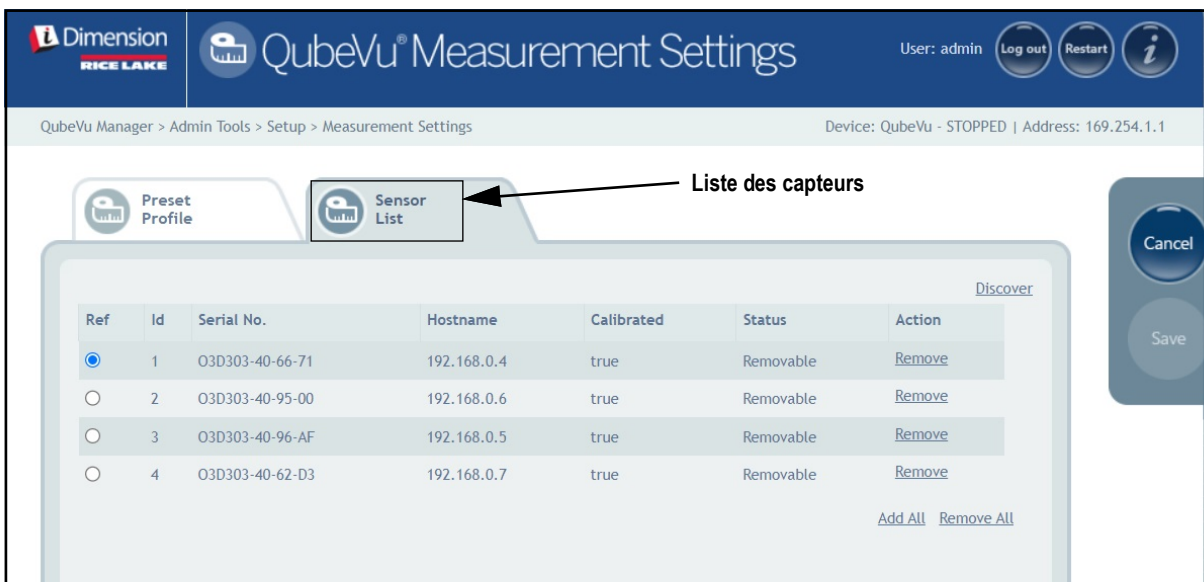


Figure 7. Liste des capteurs

6. Sélectionnez **Discover** (Découvrir). Le système recherche les nouveaux capteurs. L'état du capteur qui a été retiré s'affiche comme **Disconnected** (Déconnecté). Le statut du nouveau capteur installé s'affiche comme **Available** (Disponible).
7. Sélectionnez **Remove** (Supprimer) pour supprimer le capteur déconnecté de la liste des capteurs.
8. Sélectionnez **Add** (Ajouter) pour ajouter le capteur nouvellement installé à la liste des capteurs.

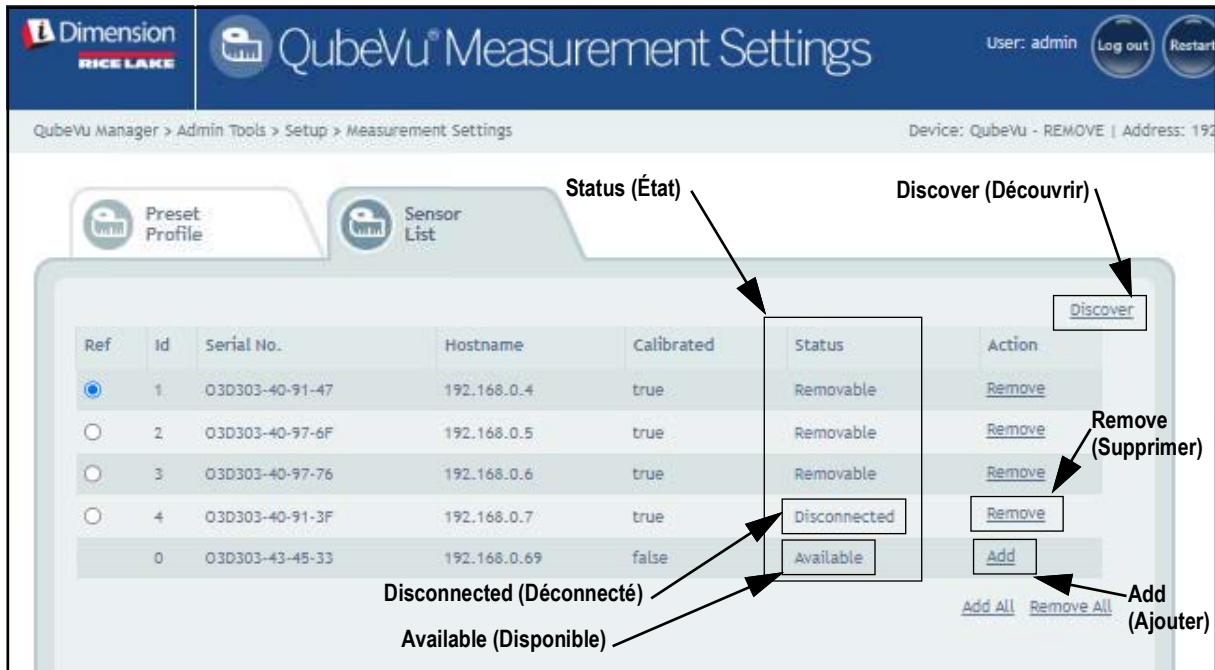


Figure 8. Capteurs découverts

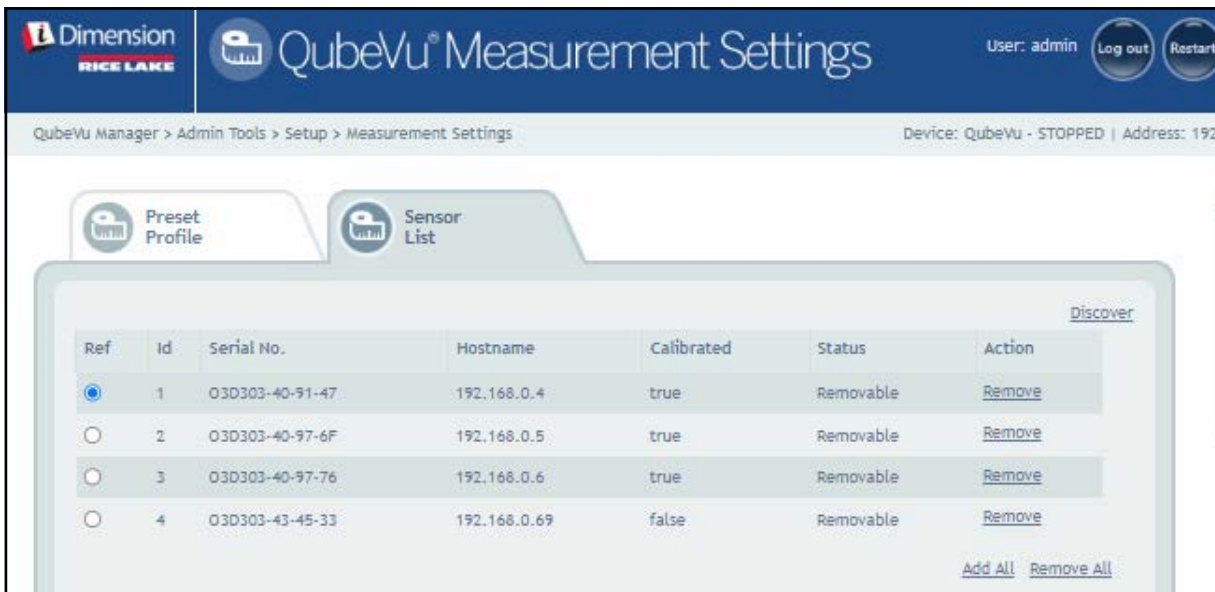


Figure 9. Nouveau capteur ajouté et prêt pour l'étalonnage

9. Étalonnez les capteurs conformément au Guide de l'administrateur iDimension QubeVu (Réf. 223069).



© Rice Lake Weighing Systems Contenu soumis à modification sans préavis.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171